

中国石化销售股份有限公司山东日照莒  
县第二十三加油站  
安全设施竣工验收评价报告



评价机构名称：山东瑞康安全评价有限公司  
资质证书编号：APJ-（鲁）-011  
法定代表人：徐岩  
审核定稿人：杨林  
评价负责人：徐传珠  
评价机构联系电话：0633-2180888



评价人员

中国石化销售股份有限公司 山东日照莒县第二十三加油站安全设施竣工验收评价报告						
项目名称	姓名	专业	专业能力	证书编号	从业编号	签字
项目负责人	徐传珠	化学	化工工艺	16000000002 00840	029163	
	刘相梅	过程装备 与控制工程	化工机械	S0110320001 10201000351	034085	刘相梅
项目组成员	徐 广	计算机科 学与技术	自动化	S0110370001 10191000707	024770	徐广
	徐传珠	化学	化工工艺	16000000002 00840	029163	
	李 学	电气工程 及自动化	电气	S0110110001 10202000432	042037	李学
	陈云同	安全工程	安全	17000000003 01159	032595	陈云同
报告编制人	徐传珠	化学	化工工艺	16000000002 00840	029163	
报告审核人	阚常梅	应用化学	化工工艺	S0110320001 10201000391	031055	阚常梅
过程控制负 责人	王海燕	应用化学	化工工艺	S0110320001 10201000430	025377	王海燕
技术负责人	杨 林	化学	化工工艺	S0110370001 10191000675	023260	杨林

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站  
安全设施竣工验收评价报告

自查自纠报告修改说明

自查问题：出版报告著录页中李学专业写的是“电气工程及自动化”应为“电气工程及其自动化”。

原因分析：李学专业复制错误。

整改措施：核实修订李学专业和专业能力

整改如下：

评价人员

项目名称	姓名	专业	专业能力	证书编号	从业编号	签字
项目负责人	徐传珠	化学	化工工艺	160000000020 0840	029163	
	刘相梅	过程装备与控制工程	化工机械	S01103200011 0201000351	034085	
	徐广	计算机科学与技术	自动化	S01103700011 0191000707	024770	
项目组成员	徐传珠	化学	化工工艺	160000000020 0840	029163	
	李学	电气工程及其自动化	电气	S01101100011 0202000432	042037	
报告编制人	陈云同	安全工程	安全	170000000030 1159	032595	
	徐传珠	化学	化工工艺	160000000020 0840	029163	
报告审核人	阚常梅	应用化学	化工工艺	S01103200011 0201000391	031055	
过程控制负责人	王海燕	应用化学	化工工艺	S01103200011 0201000430	025377	
	杨林	化学	化工工艺	S01103700011 0191000673	023260	

山东瑞康安全评价有限公司





## 前言

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站成立于2008年06月05日，经营场所位于山东省日照市莒县店子集马鬃山路以东、浮来东路以北，负责人厉建彬，企业类型为外商投资企业分公司，经营范围为许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；成品油零售；危险化学品经营；燃气经营；燃气汽车加气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；保险代理业务；供电业务；住宿服务；第三类医疗器械经营；农药零售；食品销售；出版物零售；烟草专卖品进出口；烟草制品零售；电子烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能车载设备销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；站用加氢及储氢设施销售；广告发布；广告设计、代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；母婴用品销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；建筑用金属配件销售；家用电器零配件销售；劳动保护用品销售；美发饰品销售；洗染服务；计算机软硬件及辅助设备零售；户外用品销售；体育用品及器材批发；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；农副产品销售；文具用品零售；办公设备销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；特种设备销售；日用口罩（非医用）销售；新鲜蔬菜零售；照明器具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；产业用纺织制成品销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；五金产品零售；新能源汽车整车销售；针纺织品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；轮胎销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；农用薄膜销售；销售代理；食用农产品零售；建筑材料销售；建筑装饰

材料销售；居民日常生活服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；洗车服务；非居住房地产租赁；票务代理服务；煤炭及制品销售；机动车修理和维护；停车场服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；畜牧渔业饲料销售；广告制作；单用途商业预付卡代理销售；住房租赁；旅客票务代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站属于中国石化销售股份有限公司山东日照石油分公司子公司，该加油站前期部分手续以中国石化销售股份有限公司山东日照石油分公司子公司名义取得。

中国石化销售股份有限公司山东日照石油分公司成立于 2000 年 07 月 14 日，注册地位于山东省日照市东港区黄海一路东首北侧，法定代表人为厉建彬。经营范围包括一般项目：润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；五金产品零售；日用家电零售；针纺织品销售；日用百货销售；化妆品零售；电子产品销售；办公设备耗材销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；轮胎销售；新能源汽车整车销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；农用薄膜销售；销售代理；食用农产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用杂品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教学用模型及教具销售；洗车服务；非居住房地产租赁；票务代理服务；煤炭及制品销售；机动车修理和维护；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；燃气经营；出版物零售；食品经营；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站，占地面积 2342m<sup>2</sup>，主要建设内容包括站房、罩棚、罐区、卸车区、箱变等。罩棚下

自西向东依次布置 1 台 0#、92#、95#-0#、92#、95# 六枪三油品加油机、1 台 92#、95#、98#-92#、95#、98# 六枪三油品加油机、1 台 92#、95#、98#-92#、95#、98# 六枪三油品加油机。罩棚下设承重埋地油罐区 1 座，罐区内设置双层卧式埋地储油罐 4 个（自西向东依次布置 0# 柴油罐、98# 汽油罐、95# 汽油罐、92# 汽油罐，罐容均为 30m<sup>3</sup>）。柴油折半计入，该加油站的油罐总容积计为 105m<sup>3</sup>。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定，本加油站为二级加油站。

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站采用潜油泵式加油工艺。该加油站设有卸油油气回收系统、加油油气回收系统与三次油气回收系统。本项目属于危险化学品新建项目。

为贯彻、落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保证建设项目建成后在安全方面符合国家的有关法规、标准和规定，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等法律法规及文件的要求，该建设项目需进行安全评价，为此，中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站特委托山东瑞康安全评价有限公司对中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站进行安全设施竣工验收评价工作。

接受委托后，山东瑞康安全评价有限公司成立了评价组，并展开工作。评价组根据《危险化学品建设项目安全评价细则》（安监总危化〔2007〕255 号）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）的要求，通过对该站提供的相关资料分析研究、实地考察、现场咨询及类比分析，在定性、定量分析评价的基础上，提出了相应的安全对策措施及建议，并给出了评价结论，最终编制完成了该建设项目安全设施竣工验收评价报告。本评价报告可以做为本项目应急管理部门行政审批、监督管理提供依据。

在本项目的安全评价过程中，我们得到了中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站领导和管理人员的大力配合和协作，在此一并致谢。

评价组

2023年12月



# 目录

.....	1
前言.....	1
目录.....	5
术语及代号.....	7
1 安全评价工作概述.....	11
1.1 评价目的.....	11
1.2 前期准备.....	11
1.3 评价工作经过.....	12
1.4 评价范围.....	13
1.5 评价工作程序.....	13
2 建设项目概况.....	15
2.1 单位简介.....	15
2.2 项目简介.....	18
2.3 项目地址、周边环境及自然条件.....	21
2.4 总图布置及运输.....	26
2.5 竖向布置.....	30
2.6 主要建(构)筑物.....	30
2.7 加油站加油系统工艺.....	30
2.8 主要设备设施.....	34
2.9 储存物料.....	34
2.10 公用工程.....	35
2.11 安全生产管理组织机构及管理制度.....	40
2.12 劳动防护用品及应急器材配备.....	41
3 危险有害因素辨识结果.....	43
3.1 主要危险有害物质.....	43
3.2 危险有害因素的辨识结果.....	48
3.3 重大危险源辨识.....	49
4 评价单元划分及评价方法选择.....	50
4.1 评价单元划分原则.....	50
4.2 评价方法选择.....	50
5 定性、定量分析结果.....	53
5.1 固有危险程度分析结果.....	53
5.2 风险程度分析.....	54
5.3 相关事故案例的后果和原因分析.....	57
6 安全条件及安全生产条件分析结果.....	62
6.1 安全条件分析.....	62
6.2 安全生产条件分析结果.....	64
7 安全对策建议.....	69
7.1 安全设施设计专篇采纳设立安全评价报告提出的对策措施在项目建设中的落实情况.....	69
7.2 现场存在的问题及整改意见.....	76
7.3 安全对策措施与建议.....	76
8 评价结论.....	80
8.1 评价结果.....	80
8.2 评价结论.....	81
9 建设单位交换意见的情况结果.....	82
附件1 危险、有害因素辨识过程.....	84
附 1.1 主要危险有害物质特性分析.....	84
附 1.2 加油及储存过程危险有害因素分析.....	87
附 1.3 重大危险源辨识.....	100
附件2 定性、定量评价过程.....	103
附 2.1 定性分析评价过程.....	103

附 2.2 定量分析评价过程.....	115
附件 3 安全生产条件分析.....	121
附 3.1 安全设施检查.....	121
附 3.2 安全生产管理检查.....	122
附 3.3 加油技术工艺.....	126
附 3.4 装置、设备和设施.....	127
附 3.5 加油及储存物料.....	127
附件 4 安全评价依据.....	130
附件 5 安全评价方法简介.....	137
附 5.1 安全检查表.....	137
附 5.2 危险度评价法.....	137
附 5.3 道化学火灾爆炸指数法.....	138
附件 6 收集的文件、资料目录.....	139
附 6.1 有关的技术文件、资料.....	139
附 6.2 安全生产管理制度和操作规程.....	139
附 6.3 应急救援预案.....	139
附件 7 法定检验、检测情况汇总表.....	140
附件 8 经营条件检查表.....	141

## 术语及代号

### 一、术语说明

#### 1. 加油站

具有储油设施，使用加油机为机动车辆油箱加注汽油、柴油等车用燃料并可提供其他便利性服务的场所。

#### 2. 站房

用于加油加气站管理、经营和提供其他便利性服务的建筑物。

#### 3. 加油岛

用于安装加油机的平台。

#### 4. 埋地油罐

罐顶低于周围4m范围内的地面，并采用直接覆土或罐池充沙方式埋设在地下的卧式油品储罐。

#### 5. 密闭卸油点

埋地油罐以密闭方式接卸汽车油罐车所载油品的固定接头处。

#### 6. 成品油

石油经过炼制加工或调和达到产品的质量标准的，用于销售的油品，包括汽油、柴油及各种润滑油。

#### 7. 作业区

汽车加油加气加氢站内布置工艺设备的区域。该区域的边界线为设备爆炸危险区域边界线加3m，对柴油设备为设备外缘加3m。

#### 8. 辅助服务区

汽车加油加气加氢站用地红线范围内作业区以外的区域。

#### 9. 危险化学品

是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

#### 10. 评价单元

根据被评价单位的实际情况和安全评价的需要而将被评价对象划分

为一些相对独立部分进行安全评价，其中每个相对独立部分称为评价单元。

#### 11. 职业安全卫生（同义词，劳动安全卫生）

以保障职工在职业活动过程中的安全与健康为目的的工作领域及在法律、技术、设备、组织制度和教育等方面所采取的相应措施。

#### 12. 本质安全

通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。

#### 13. 危险因素

能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。

#### 14. 有害因素

是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素。

#### 15. 危险源

可能导致人身伤害、健康损害、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

#### 16. 危险和有害因素

可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。

#### 17. 危险化学品数量

长期或临时生产、加工、使用或储存危险化学品的数量。

#### 18. 临界量

某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

#### 19. 危险化学品重大危险源

指长期地或者临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元。

#### 20. 爆炸危险区域

爆炸性混合物出现的或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取预防措施的区域。

21. 卸油油气回收系统：将油罐车向汽油罐卸油时产生的油气密闭回收至油罐车内的系统。

22. 加油油气回收系统：将给汽油车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地汽油罐的系统。

23. 油气回收装置：是指在装卸汽油和给车辆加油的过程中，将挥发的汽油油气收集起来，通过吸收、吸附或冷凝等工艺中的一种或两种方法，或减少油气的污染，或使油气从气态转变为液态，重新变为汽油，达到回收利用的目的。

#### 24. 剪切阀

位于油枪的连接处，用于控制油气回路的通断。进油口剪切阀控制油从进油口进入油气回路，出油口剪切阀控制油从油气回路流出到油枪，回油管剪切阀则控制油从回油管返回油箱。

#### 25. 安全拉断阀

在一定外力作用下自动断开，断开后的两节均具有自密封功能的装置。该装置安装在加油机软管上，是防止软管被拉断而发生泄漏事故的专用保护装置。

## 二、符号和代号

常用符号、代号说明一览表

序号	常用符号、代号	含义说明	序号	常用符号、代号	含义说明
1	m	米	15	℃	摄氏度
2	MPa	兆帕	16	d	天
3	s	秒	17	mm	毫米
4	kVA	千伏安	18	W	瓦
5	D	直径	19	m / s	米 / 秒
6	kPa	千帕	20	P	泵
7	t	吨	21	L	升
8	a	年	22	kw·h	千瓦时
9	kg	千克	23	h	h
10	min	分钟	24	m <sup>3</sup>	立方米
11	LD <sub>50</sub>	口服毒性半数致死量、皮肤接触毒性半数致死量	25	MAC	最高容许浓度
12	LC <sub>50</sub>	吸入毒性半数致死浓度	26	PC-STEL	短时间接触容许浓度
13	CAS 号	美国化学文摘对化学物质登录的检索服务号	27	PC-TWA	时间加权平均容许浓度
14	UN 号	联合国《关于危险货物运			



序号	常用符号、代号	含义说明	序号	常用符号、代号	含义说明
		输的建议书》对危险货物制订的编号			

## 1 安全评价工作概述

### 1.1 评价目的

安全设施竣工验收评价是在建设项目竣工后正式生产运行前，应用安全系统工程原理和方法，以实现安全为目的，对项目系统存在的危险和有害因素进行定性和定量检查，判断系统在安全上的符合性和配套安全设施的有效性，从而作出评价结论并提出补救或补偿措施建议，以促进项目实现系统安全，为项目安全设施竣工验收提供科学依据，满足安全生产要求。

1) 通过对本项目进行安全评价，分析项目潜在的事故隐患，鉴别和确定存在的危险、危害因素的种类、特点和分布情况。

2) 确定本项目现存的危险、危害因素的危险程度，识别评价现有加油系统中可能发生的重大事故的类型和后果，提出相应的对策和建议，在此基础上，给出治理项目整改意见，使其达到符合安全生产的要求。

3) 通过对本项目的安全评价，健全该站安全管理制度，消除事故隐患，健全防范措施，预防重大事故的发生。为危险化学品企业的运行提供安全管理方面的指导和参考，促进该站安全管理工作稳步前进。

4) 检查本项目中安全设施是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准。

5) 为应急管理部门对危险化学品企业依法进行安全监督管理提供参考和依据。

### 1.2 前期准备

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站于2023年11月全部建设完成，并进行设备调试，站内各装置及安全设施运行平稳可靠，达到设计水平，现已具备安全设施竣工验收条件。根据我国安全生产现行规定及要求，中国石化销售股份有限公司山东日照石油分公司委

托山东瑞康安全评价有限公司对其中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站项目进行安全设施竣工验收评价工作。

我公司对项目进行了风险分析，认为本项目在我公司评价资质范围之内，公司市场部根据建设项目的实际情况，与建设单位共同协商确定了安全评价对象和范围，双方签定评价合同，并取得了安全设施竣工验收评价所需资料。

针对本项目我公司成立了评价组，评价组分工合作，进行评价前的准备，包括：

- 1) 调查研究安全评价对象和范围的相关情况；
- 2) 收集、整理相关法律法规、标准、规章、规范，如《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等；
- 3) 收集、整理企业提供的相关资料，如安全设施设计专篇、施工图纸、项目前期各种批复文件，各项安全设施、设备检测报告，安全管理人员培训证明等；
- 4) 收集、整理典型事故案例、该站提供的事故应急预案及演练记录、安全管理制度目录、安全培训情况、现场勘察记录等基础资料；
- 5) 安全评价所需要的其他各种文件、资料和数据，备齐有关安全评价所需的设备、工具等。

### 1.3 评价工作经过

根据市场部前期与企业接触提供的有关资料，查阅了相关法律法规，评价组人员于2023年11月对中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站现场进行现场勘察，取得了安全设施竣工验收评价所需的其它资料，评价组根据技术资料 and 现场勘察情况，对项目现场存在的问题和隐患提出了整改意见和建议。

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站依据评价组提出的整改意见及建议，对建设项目运行过程中所存在的问题进行了认真整改落实。

评价组根据所取得的有关资料、现场及其整改情况，继续与加油站沟通取得编写报告所需其他相关资料，依据相关的法律法规以及政府相关部门要求，编写出本项目安全设施竣工验收评价报告。

## 1.4 评价范围

根据安全验收评价合同，本次安全评价范围为中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站的选址、平面布置、储油系统、工艺系统、相关配套设施及成品油零售过程的安全管理等。

表 1.4-1 建设项目安全评价范围

序号	评价范围	评价范围组成	备注
1	总体布置	本项目总平面布置、外部安全条件、竖向布置	
2	工艺设施	埋地油罐	新建
		加油机	新建
		工艺	/
3	辅助设施	站房 1 座、罩棚 1 座、箱变 1 座。	新建
4	公用工程	包括供排水、供配电、消防、防雷防静电、采暖通风等。	新建
5	安全管理	包括安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、事故应急预案的制定及执行情况等。	新建

凡涉及该加油站其他产品的经营及站外运输等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围内。

该加油站所涉及的环境保护、防雷防静电检测问题、消防验收、职业卫生评价等方面的内容，以政府有关部门批准或认可的报告书及其他相关文件为准，并认真执行国家相关的法律法规和标准规定。

本项目如发生变动，如更换主要设备设施、改变生产工艺或进行改扩建等，应重新进行评价。

## 1.5 评价工作程序

本项目安全验收评价程序分为：前期准备，辨识与分析危险、有害因素，划分评价单元，确定安全评价方法，定性、定量分析危险有害程度，

分析安全条件和安全生产条件、提出安全对策和建议、整理归纳安全验收评价结论、与建设单位交换意见、编制安全设施竣工验收评价报告等。

安全设施竣工验收评价程序框图见图1.5-1：

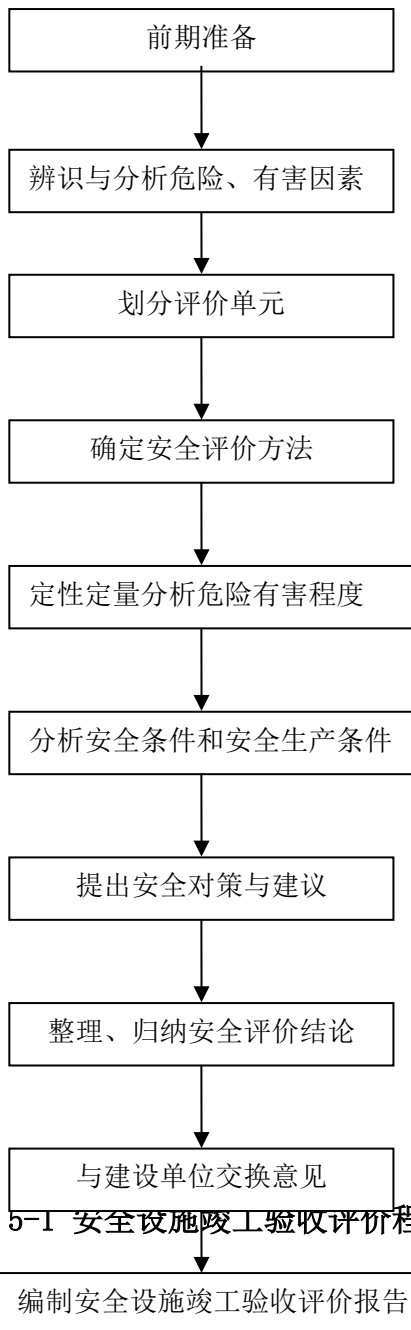


图 1.5-1 安全设施竣工验收评价程序框图



## 2 建设项目概况

### 2.1 单位简介

#### 2.1.1 基本情况

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站成立于2008年06月05日，经营场所位于山东省日照市莒县店子集马鬃山路以东、浮来东路以北，负责人厉建彬，企业类型为外商投资企业分公司，经营范围为许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；成品油零售；危险化学品经营；燃气经营；燃气汽车加气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；保险代理业务；供电业务；住宿服务；第三类医疗器械经营；农药零售；食品销售；出版物零售；烟草专卖品进出口；烟草制品零售；电子烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能车载设备销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；站用加氢及储氢设施销售；广告发布；广告设计、代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；母婴用品销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；建筑用金属配件销售；家用电器零配件销售；劳动保护用品销售；美发饰品销售；洗染服务；计算机软硬件及辅助设备零售；户外用品销售；体育用品及器材批发；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；农副产品销售；文具用品零售；办公设备销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；特种设备销售；日用口罩（非医用）销售；新鲜蔬菜零售；照明器具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；产业用纺织制成品销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；五金产品零售；新

能源汽车整车销售；针纺织品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；轮胎销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；农用薄膜销售；销售代理；食用农产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；居民日常生活服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；洗车服务；非居住房地产租赁；票务代理服务；煤炭及制品销售；机动车修理和维护；停车场服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；畜牧渔业饲料销售；广告制作；单用途商业预付卡代理销售；住房租赁；旅客票务代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 2.1.2 相关批复、检验检测文件

1) 2008年06月05日，中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站取得了《营业执照》，统一社会信用代码为913711220851420745。

2) 2021年03月26日，取得了日照市商务局出具的《关于对中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站等企业成品油零售网点规划确认的通知》。

3) 2023年08月24日，取得了日照市商务局出具的《关于中石化山东日照莒县第二十三加油站等7家企业成品油零售网点规划确认延期的通知》。

4) 2022年07月26日，中国石化销售股份有限公司山东日照石油分公司取得了《不动产权证》，证书编号：鲁（2022）莒县不动产权第0021343号。

5) 2022年10月12日，中国石化销售股份有限公司山东日照石油分公司取得了《山东省建设项目备案证明》，项目名称：中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站项目，项目代码：2210-371122-04-01-707673。

6) 2022年10月18日,中国石化销售股份有限公司山东日照石油分公司取得了中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站项目《建设工程规划许可证》,证书编号:建字第(2022)-03-070号。

7) 2022年10月18日,中国石化销售股份有限公司山东日照石油分公司取得了《建设用地规划许可证》,证书编号:地字第3711(2022)-03-030号。

8) 2022年12月,陕西汇丰应急咨询有限公司编制的《中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站设立安全评价报告》并通过专家评审。

9) 2023年1月30日中国石化销售股份有限公司山东日照石油分公司中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站项目取得了日照市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全审查意见书》编号:日应急危化项目审字(2023)02号。

10) 2023年4月,哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司编制《中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站安全设施设计》并通过专家评审。

11) 2023年4月25日,中国石化销售股份有限公司山东日照石油分公司中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站项目取得了日照市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全审查意见书》编号:日应急危化项目审字(2023)06号。

12) 2023年11月17日,中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站经日照市风云防雷科技有限公司检测合格,并出具《新建建筑物雷电防护装置检测报告》,报告编号:SDRZJXXJ(2023)X011号。

13) 2023年11月21日,中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站取得了莒县应急管理局出具的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》,备案编号:371122-2023-WH-1017。

14) 2023年12月22日,中国石化销售股份有限公司山东日照石油分

公司于取得了由莒县住房和城乡建设局出具的《特殊建筑工程消防验收意见书》。

## 2.2 项目简介

### 2.2.1 项目概况

建设单位：中国石化销售股份有限公司山东日照石油分公司

项目名称：中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站

建设性质：新建项目

建设地点：山东省日照市莒县店子集马鬃山路以东、浮来东路以北

项目总投资：298 万元，均由建设单位自筹。

劳动人员：3 人，其中主要负责人 1 人，安全员管理人员 1 人。

加油站级别：根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条中加油站的等级划分，加油站油罐容量均为 V 折半=105m<sup>3</sup>（3 座 30m<sup>3</sup> 汽油罐、1 座 30m<sup>3</sup> 柴油罐，柴油折半计），油罐单罐容器不超过 50m<sup>3</sup>，因此该加油站为二级站。

表 2.2-1 加油站的等级划分表

级别	油罐容积（m <sup>3</sup> ）	
	总容积	单罐容积
一级	150<V≤210	V≤50
二级	90<V≤150	V≤50
三级	V≤90	汽油罐V≤30，柴油罐V≤50

注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积

该加油站主要建设内容如下：

表 2.2-2 主要建设内容一览表

序号	新建项目		建设内容	备注
1	工艺设施	埋地油罐	设承重埋地油罐区 1 座，罐区内设置双层卧式埋地储油罐 4 个（自西向东依次布置 0#柴油罐、98#汽油罐、95#汽油罐、92#汽油罐，罐容均为 30m <sup>3</sup> ）及配套的卸油、加油、通气、油气回收管道。	新建
		加油机	罩棚下自西向东依次布置 1 台 0#/92#/95#-0#/92#/95#六枪三油品加油机、1 台 92#/95#/98#-92#/95#/98#六枪三油品加油机、1 台 92#/95#/98#-92#/95#/98#六枪三油	新建

序号	新建项目	建设内容	备注
	其他	品加油机。 输油管道采用双层输油管道，设置加油、卸油及三次油气回收设施。	新建
2	辅助设施	站房 1 座、罩棚 1 座、箱变 1 座。	新建
3	公用工程	包括供排水、供配电、消防、防雷防静电、采暖通风等。	新建

表 2.2-3 加油站基本情况表

建设单位名称	中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站			加油站等级	二级		
地址	山东省日照市莒县店子集马鬃山路以东、浮来东路以北						
负责人	厉建彬			类型	外商投资企业分公司		
职工人数	6			专职安全管理人员	1		
占地面积	2342m <sup>2</sup>	加油机数量		3 台潜油泵式机油机（罩棚下自西向东依次布置 1 台 0#/92#/95#-0#/92#/95#六枪三油品加油机、1 台 92#/95#/98#-92#/95#/98#六枪三油品加油机、1 台 92#/95#/98#-92#/95#/98#六枪三油品加油机。）			
种类	规格	包装	储存方式	储存地点	罐总容积	运输方式	备注
汽油	92#	罐装	卧式地下罐	罐区	1×30m <sup>3</sup>	汽运	供方送货
汽油	95#	罐装	卧式地下罐	罐区	1×30m <sup>3</sup>	汽运	供方送货
汽油	98#	罐装	卧式地下罐	罐区	1×30m <sup>3</sup>	汽运	供方送货
柴油	0#	罐装	卧式地下罐	罐区	1×30m <sup>3</sup>	汽运	供方送货

## 2.2.2 建设项目采用的主要技术、工艺

本项目采用的加油工艺为国内现今加油站使用的成熟的潜油泵加油工艺。

根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》(国家发改委令第 29 号(2019)公布, 国家发改委令(2021)第 49 号修改), 本项目属于鼓励类中“第七、石油、天然气中成品油的储运和管道输送设施建设”, 不属于该目录中淘汰和限制类的范围, 项目建设符合国家的产业政策。

本项目使用的设备不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》(第一批、第二批、第三批)与《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)〉的通知》(应急厅〔2020〕38 号)中的落后的生产能力、落后的生产工艺装备。



本项目使用的工艺不在《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）规定的危险工艺之内。

本项目未采用淘汰、落后工艺和设备，工艺流程为国内成熟的工艺技术，不涉及重点监管的危险化工工艺，符合国家相关的产业政策。

### 2.2.3 项目设计、施工、监理安装

本项目土建设计单位为哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司（证书编号 A123001270），安全设施设计单位为哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司（证书编号 A261012237），施工安装单位为山东广美建筑工程有限公司（证书编号 D337076167），监理单位为山东田园牧歌项目管理有限公司（证书编号 E237008826）。具体见表 2.2-4：

表2.2-4 项目设计、施工安装单位一览表

类别	单位名称	资质等级	证书编号	资质有效期	承担本项目工程的内容
土建设计单位	哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司	化工石化医药行业(石油及化工产品储运)专业甲级。	A123001270	2023/12/06	站房、罩棚、工程安全设计、罐区及工艺等全站设计
安全设施设计单位	哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司	化工石化医药行业(石油及化工产品储运)专业甲级。	A123001270	2023/12/06	站房、罩棚、工程安全设计、罐区及工艺等全站设计
施工单位	山东广美建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包叁级 石油化工工程施工总承包叁级 钢结构工程专业承包叁级 建筑机电安装工程专业承包叁级	D337076167	2023/12/31	站房、罩棚、罐区、工艺管道施工、安装
监理单位	山东田园牧歌项目管理有限公司	房屋建筑工程监理甲级 化工石油工程监理乙级 市政公用工程监理乙级 机电安装工程监理乙级 电力工程监理乙级	E237008826-4/1	2023/12/31	站房、罩棚、罐区及工艺管道

本项目于 2023 年 05 月开工建设，2023 年 11 月竣工，施工单位向该加油站提供了隐蔽工程施工记录、调试记录及加盖了竣工章的相关图纸等，该加油站对设备装置及安全设施进行了全面验收。

### 2.2.4 项目变更情况

原安全设施设计报告中“罩棚下加油区设置设3台四枪双油品潜油泵加油机（加油机底部预留管线）”，根据加油站实际运营情况，变更为设置3台六枪三油品潜油泵加油机，所有加油机均为经过安全培训的加油员进行人工加油。

原安全设施设计报告中“高液位报警仪设置站房东墙处”，加油站实际情况变更为设置在箱变南侧灯杆上。

原安全设施设计报告中“南侧为不低于2.2m实体围墙”，现实体围墙取消，采用铁皮围挡。

该变更已由设计单位出具了变更说明（见附件）。

除上述变更外建设项目与《安全设施设计》及施工图纸一致。

## 2.3 项目地址、周边环境及自然条件

### 2.3.1 项目地址

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站位于山东省日照市莒县店子集马鬃山路以东、浮来东路以北。具体位置见下图：



图 2.2-1 地理位置图

### 2.3.2 周边环境

该加油站等级为二级加油站，位于山东省日照市莒县店子集马髻山路以东、浮来东路以北，站区范围内地下、地上均无与本站无关的可燃介质管道穿过。本项目西侧燃气管线距离最近工艺设备 26.4m，且不穿越加油站用地，满足规范要求。

东侧为空地。

西侧为马髻山路（主干路）和埋地燃气管线，路西为民用建筑（三类保护物）。

南侧为拆迁场地（现空置），再往南为村路（支路）。

北侧为民用建筑（三类保护物）。

总平面示意图见附件。

该加油站周边情况见表 2.3-1。

表2.3-1 站区周边环境基本情况表

方位	建、构筑物名称	距离最近设施	标准距离(m)	实际距离(m)	评价依据	结论
南	村路 (支路)	汽油油罐	5.5	57.5	《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		柴油油罐	3	58	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		汽油通气管	5	54.4	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		柴油通气管	3	54.1	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		汽油加油机	5	60.4	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		柴油加油机	3	61.2	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		油气回收处理装置	5	51	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
西	马髻山路 (主干路)	汽油油罐	5.5	34.8	GB50156-2021 表 4.0.4	符合

方位	建、构筑物名称	距离最近设施	标准距离(m)	实际距离(m)	评价依据	结论
		柴油油罐	3	31.2	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		汽油通气管	5	63.3	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		柴油通气管	3	63.3	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		汽油加油机	5	29	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		柴油加油机	3	29	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		油气回收处理装置	5	63.1	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
	三类保护物（三类民用建筑） （取最近值）	汽油油罐	8.5	74.4	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		柴油油罐	6	71	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		汽油通气管	7	103.9	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		柴油通气管	6	104.1	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		汽油加油机	7	70	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		柴油加油机	6	70	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		油气回收处理装置	7	104.5	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
	北	民用建筑 （三类保护物）	汽油油罐	8.5	54.9	GB50156-2021 表 4.0.4
柴油油罐			6	57.4	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
汽油通气管			7	64.2	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
柴油通气管			6	63.2	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
汽油加油机			7	57.8	GB50156-2021 表 4.0.4	符合

方位	建、构筑物名称	距离最近设施	标准距离(m)	实际距离(m)	评价依据	结论
		柴油加油机	6	61.4	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
		油气回收处理装置	7	65	GB50156-2021 表 4.0.4	符合
<p>注：</p> <p>1、该加油站为二级站</p> <p>2、该加油站采用卸油油气回收系统、加油油气回收系统与三次油气回收系统</p> <p>3、加油站周边 50m 内无危险化学品生产、使用、储存场所，无明火设施，无散发火花地点，无居民区、商业中心、公园等人口密集区域。</p> <p>4、根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 4.0.13 要求：与汽车加油加气站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气站用地范围。本项目西侧燃气管线距离最近工艺设备 26.4m，且不穿越加油站用地，满足规范要求。</p> <p>5、该加油站的工艺设备与站区南侧村路之间的距离大于《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 表 4.0.4 中安全距离的 1.5 倍，且大于 25m，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 5.0.12 条，可不设围墙的要求。</p> <p>6、加油站原安全设施设计南侧围墙为实体围墙，后期出具设计变更：原设计的南侧实体围墙取消，详见附件《设计变更通知单》。</p>						

通过以上表格可知，该加油站油罐、通气管口和油气回收装置与站外建（构）筑物的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等规范的要求规定。

### 2.3.3 自然条件

#### 一、地质地貌

莒县境内地势北高南低，四周环山，中间丘陵、平原、洼地交接。沐河北入南出，纵贯全境。海拔 200 米以上的低山，主要分布在县境北部、东部和东南部，占总面积的 13.25%；丘陵主要分布在县境东北、西部和南部，占总面积的 61.35%；平原主要分布在县境中部沿沐河及其支流两侧的狭长地带，占总面积的 23.1%；低平洼地大都分布在莒城周围的几个乡镇，占总面积的 2.3%。

#### 二、水文条件

莒县属淮河流域，有沐河水系和潍河水系之分。境内主要河流除沐河、潍河之外，尚有绣珍河、茅埠河、袁公河、洛河等 26 条主要支流。沐河源于沂山南麓，南流与沂河平行纵贯鲁南。流经沂水、莒县、莒南、临沭入江苏省境，全长 400km。在莒县境内贯穿莒县南北，是淮河的重要支流，发

源干沂山南麓泰薄顶，流经沂水县，从沂水县夏村进入莒县碁山镇北陈庄西，至夏庄镇赵家孟堰村东南出境入莒南县。流域内较大支流有洛河、袁公河、柳清河、鹤河等汇入构成沭河水系，上游有青峰岭水库、沙沟水库、小仕阳水库三座大型水库，峤山水库一座中型水库。沭河是莒县的主要防洪河道，县境内干流长 76.5km，流域面积 1718.4km<sup>2</sup>。柳清河为述河支流，原名吕清河，在沂水、莒县境内，述河右侧，发源于临沂市沂水县四十里堡北部，流向东南，在三十里堡东南入莒县境，在五花营村附近入沭河。全长 32.8km，流域面积 302.5km<sup>2</sup>，干流平均比降为 1/770，现有行洪能力 1165m<sup>2</sup>/s。河长 10km 以上的支流有 2 条。

### 三、气象条件

莒县地区属暖温带亚湿润季风气候，四季分明。主要特征是：春季温和，风多雨少；夏季火热，雨量集中；秋季凉爽，少雨干旱；冬季寒冷，雨雪稀少。年总日照数为 3532h，无霜期为 183d，年平均雷暴日 30.6d，春季多南到西南风，夏季以南到东南风为主，秋季以北风居多，冬季盛行北至西北风。

莒县气候变化受海陆影响较大，气候较温和。年均气温 12.6℃，极端最高气温 39.4℃，极端最低气温-25.6℃。年最大降水 1354mm，年最小降水 487.8mm。近五年来，年平均降水 886.0mm，全年主导风向为东北向，其风向频率为 12.5%，全年以东风最少，其风向频率为 1.4%，全年平均 3.1m/s。年平均相对湿度为 72%。评价区气候四季分明，寒暑适中，属典型季风大陆性气候。

### 四、地震

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016 版），莒县抗震设防烈度为 8 度，设计基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第二组。该项目罐区提高一度，按 9 度抗震设防烈度设计，其他按 8 度抗震设防烈度设计，符合抗震要求。



## 2.4 总图布置及运输

### 2.4.1 总平面布置

本项目站内的主要建构筑物 and 设施有站房、罩棚、油罐区、加油机、箱变等。站区西侧与马鬃山路相连，设有1个出口、1个入口，出口和入口之间设隔离桩分隔。站内北侧、东侧设置高2.2m实体墙。

具体分布如下：

1) 站房位于加油站最北侧，为单层框架建筑，由便利店、站财室、储藏间、值班室、卫生间、备餐间（使用电气设备，无明火）等组成。

2) 罩棚位于站房的南侧，结构形式为钢结构，高度7.2m，罩棚下自西向东依次布置1台0#92#95#-0#92#95#六枪三油品加油机、1台92#95#98#-92#95#98#六枪三油品加油机、1台92#95#98#-92#95#98#六枪三油品加油机。在罩棚下设3座加油岛，加油岛高出停车位的地坪0.2m，加油岛两端的宽度大于1.3m，加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部大于0.6m，加油岛南、北两端设置高度0.6m防撞栏杆。

3) 承重直埋油罐区设置站房南侧罩棚下，罐区内设置双层卧式埋地储油罐4个（自西向东依次布置0#柴油罐、98#汽油罐、95#汽油罐、92#汽油罐，罐容均为30m<sup>3</sup>）。

4) 卸油口位于罩棚东侧，三次油气回收设备、地上通气管位于卸油口南侧。汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，共设3根通气管，通气管管口高出地面的高度大于4m。三次油气回收设备布置在地上通气管的南侧，设备上设一根放散管。

5) 在站区东北角建一站内箱式变压器。

6) 站内南侧设5个东西宽3m的停车位，停车位的东侧为施工临时办公室。

7) 加油站东侧、北侧设有2.2m高围墙

8) 加油作业区内不设“明火地点”或“散发火花地点”。

总图布置详见加油站总平面布置图（见附件）。

站内设施之间的距离见下表：

表2.4-1 站内建(构)筑物及设备设施距离一览表

设施名称	方位	设施名称	标准要求	实际距离	结论	依据
0#柴油罐	东	98#汽油罐	0.5	1	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
	北	站房	3	9.5	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
98#汽油罐	东	95#汽油罐	0.5	4.8	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
	北	站房	4	9.5	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
95#汽油罐	东	92#汽油罐	0.5	1	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
	北	站房	4	9.5	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
92#汽油罐	东	围墙	2	20	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
	北	站房	2	9.5	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
汽油通气管口	东	围墙	2	5.9	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
	北	卸油口	3	6.4	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
	西北	站房	4	20	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
柴油通气管口	东	围墙	2	5.9	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
	北	卸油口	5	6	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
	西北	站房	3.5	19.7	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
油品卸油口	西北	站房	5	13.5	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
汽油加油机	北	站房	5	12	符合要求	GB50156-2021/表 5.0.13-1
站内箱变	南	作业区-卸油口	4.5 (爆炸危险区域边界线加3m)	18	符合要求	GB50156-2021/5.0.8
		作业区-汽油	5 (爆炸)	26.5	符合要求	GB50156-2021/5.0.8

设施名称	方位	设施名称	标准要求	实际距离	结论	依据
		通气管口	危险区域边界线加3m)			
	西南	作业区-92#汽油罐	4.5 (爆炸危险区域边界线加3m)	22.5	符合要求	GB50156-2021/5.0.8
		作业区-0#柴油罐	3	33	符合要求	GB50156-2021/5.0.8
		作业区-汽油/柴油加油机	6 (爆炸危险区域边界线加3m) 注2	22.5	符合要求	GB50156-2021/5.0.8
临时施工办公室 (三类保护物)	北	92#汽油罐	8.5	12.4	符合要求	GB50156-2021/表4.0.4
		95#汽油罐	8.5	13	符合要求	GB50156-2021/表4.0.4
		汽油加油机	7	15.7		GB50156-2021/表4.0.4
	西北	98#汽油罐	8.5	15.8	符合要求	GB50156-2021/表4.0.4
		0#柴油罐	6	18	符合要求	GB50156-2021/表4.0.4
		柴油加油机	6	22.9	符合要求	GB50156-2021/表4.0.4
	东北	汽油罐通气管口	7	20.8	符合要求	GB50156-2021/表4.0.4
		柴油罐通气管口	6	20.2	符合要求	GB50156-2021/表4.0.4
		油气回收处理装置	7	19.6	符合要求	GB50156-2021/表4.0.4
停车位 (三类保护物)	北	0#柴油罐	6	9.8	符合要求	GB50156-2021/表4.0.4
		98#汽油罐	8.5	9.8	符合要求	GB50156-2021/表4.0.4
		加油机	7	12	符合要求	GB50156-2021/表4.0.4
	东北	汽油罐通气管口	7	20	符合要求	GB50156-2021/表4.0.4
		柴油罐通气管口	6	19.7	符合要求	GB50156-2021/表4.0.4
		油气回收处理装置	7	19	符合要求	GB50156-2021/表4.0.4

综上,本项目总平面布置中,站内设施之间的防火间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。

## 2.4.2 站区道路及人流、物流

1) 站区西侧与马鬃山路相连,设有1个出口、1个入口,出口和入口

之间设隔离桩分隔。站内北侧、东侧设置高2.2m实体墙。

2) 本项目加油区内地面全部为混凝土硬化处理，进出站道路宽度为10m。站区内设双车道宽度为9m，有足够宽车辆通行道路，站内除罩棚外无限高设施，车道有效高度为7.2m，转弯半径为9m，满足加油、日常运行、运输、检修和消防车辆运行畅通要求。

### 2.4.3 站区管线布置

站区管线主要为储油罐输往加油机的输油管线、卸油管线与油气回收管线，工艺管道与电缆分开敷设，站区电源进线及动力、照明线路，采用地下直埋和沿罩棚支柱穿管相结合的方式敷设至用电设备。

### 2.4.4 管道及油罐设置情况

本项目储油罐区为承重式罐区，本项目罐顶至混凝土路面为1.2m。油罐区采用钢筋混凝土基础，成品复合防渗操作井，配复合承重井盖。

罐区内储罐为地下卧式SF双层储罐，油罐已做防腐蚀加强处理。油罐防漂浮采用固定螺栓同基础底板连接，每座油罐设置扁铁作为防浮抱带同固定螺栓连接。罐顶及四周均填沙，罐顶覆土1.2m，四周充沙厚度0.3m，减弱储罐上浮或下沉的趋势。

本项目输油管道采用双层热塑型管道，加油工艺管道未穿越站房。

### 2.4.5 加油机设置情况

本项目在加油机底部输油管路上设置了剪切阀，加油软管设置拉断阀，加油机采用自封式加油枪，加油机设置有急停按钮，急停按钮仅可手动复位。

每个加油机单独设置加油岛，加油岛高度0.2m、宽1.2m，加油机至罩棚投影边缘最近距离为5m。本项目在加油岛两端设置防撞柱，高度为0.6m，直径为DN150的防撞柱。

### 2.4.6 项目其他隐蔽工程情况

本项目隐蔽的油罐、加油管线、卸油管线、油气管线、防腐处理及电气线路设置均按照设计严格施工，隐蔽工程施工记录详见附件。

## 2.5 竖向布置

本项目站内采用平坡式竖向布置，加油岛高出周边地坪 0.2m，站房地坪高出室外地坪 0.15m。

站内加油作业区地坪全部采用混凝土硬化，地面坡度 3%且坡向站外，本项目出入口地面高度高于站外，站内工艺管道采用埋地敷设，整个站区内的道路地面采用硬化处理，确保雨水散流出站外。

## 2.6 主要建(构)筑物

本项目详细建筑情况见下表 2.6-1。

表2.6-1 建(构)筑物一览表

序号	建筑物名称	结构型式	占地面积 (m <sup>2</sup> )	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	火灾类别	层数	高度 (m)	耐火等级	抗震设防烈度	抗震设防类别	备注
1	站房	框架	228.16	228.16	民建	1	4.05	二级	8	丙类	
2	埋地承重油罐池	钢筋混凝土基础、承重框架梁	330	--	甲类	--	--	--	9	乙类	
3	罩棚	钢结构，钢立柱	330	165	甲类	--	7.2	耐火极限为 0.25h	8	乙类	

注：1.根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，加油罩棚按其顶盖水平投影面积（330.00m<sup>2</sup>）的 1/2 计算建筑面积。

## 2.7 加油站加油系统工艺

该加油站加油技术为潜油泵式加油技术，是目前已经成熟的加油工艺流程。油品由汽车油槽车运入本站，采用自流密闭方式卸油。然后通过潜油泵把油品从储油罐中压出，加到汽车油箱中。该加油站设置了卸油、加油和油气回收处理装置，技术娴熟，安全可靠。

### 1.汽油

### (1) 汽油卸油

该站汽油卸油过程中采用密闭卸油油气回收系统。

卸油时，汽油由油罐车运抵加油站。连接好静电接地线卡子，静置5min后采用密闭卸油方式，槽车内油品通过液位差自流卸入储罐内，储罐内油气回收至槽车。在汽油油罐内设置高液位报警装置，油料达到油罐容量90%时，触动高液位报警装置；在油罐内设置防满溢阀，油料达到油罐容量95%时，自动停止油料继续进罐。

当汽油油罐车内的汽油油品通过卸油管卸入对应品号的埋地汽油罐时，罐内液位上升，受到挤压的油气通过回气管进入汽油油罐车内，从而实现卸油过程的油气回收。卸油时油气回收主要利用自然压力平衡完成。站内汽油罐通气管管口设置呼吸阀，保证油罐正常工作压力，减少油品蒸发损耗。其工艺图如下：

卸油油气回收系统



图 2.7-1 汽油罐车卸油工艺流程框图

### (2) 汽油加油

落实油品标号，将油枪插入需要加油汽车油箱内加油机主控板接收到加油机信号，将显示清零，而后发出控制信号，启动潜油泵，通过正压推送的原理，将油品送至加油机，通过加油枪给车辆加油。加油完毕，放回油枪，关闭汽车油箱口盖。

在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中汽车油箱中的油气回收得到到92#汽油罐中。



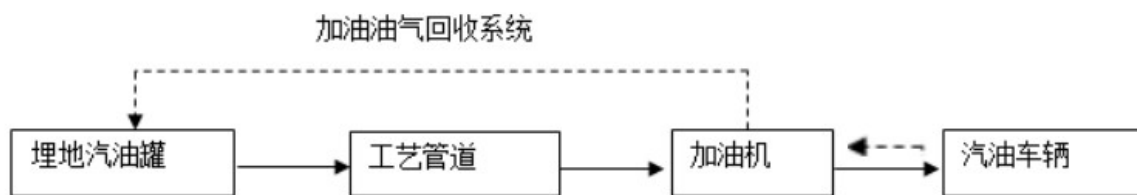


图 2.7-2 汽油加油工艺流程框图

## 2. 柴油

### (1) 柴油卸油

卸油时，柴油由油罐车运抵加油站。油品采用密闭卸油方式，依靠油罐车和埋地油罐的高位差使柴油自流入埋地油罐中。埋地油罐在不断注入油品后，油罐上部空间不断减少，其压力相应增加，则上部空间内的油气通过通气管排出，从而维持系统的压力平衡。通气管口设阻火器。在柴油油罐内设置高液位报警装置，油料达到油罐容量 90%时，触动高液位报警装置；在油罐内设置防满溢阀，油料达到油罐容量 95%时，自动停止油料继续进罐。

其工艺流程框图如下：

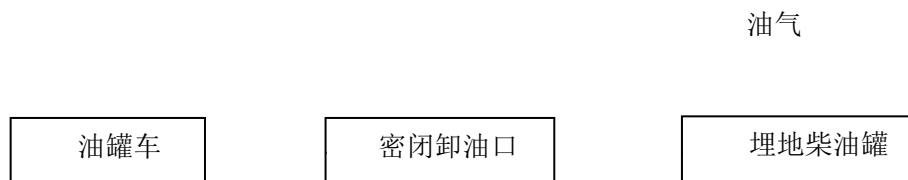


图 2.7-3 柴油罐车卸油工艺流程框图

### (2) 柴油加油

落实油品标号，将油枪插入需加油汽车油箱口内，加油机主控板接收到加油机信号，将显示清零，而后发出控制信号，启动潜油泵，通过潜油泵工作，将油品送至加油机，通过加油枪给车辆加油。加油完毕，放回油枪，关闭汽车油箱口盖。

其工艺流程框图如下：




图 2.7-4 柴油加油工艺流程框图

### 3. 三次油气回收

加油站油罐压力上升到+150Pa(可调)时，监测油罐的压力传感器会启动三次油气回收装置主机，压缩机从储油罐中抽取油气/空气混合物进行压缩，压缩后的高温、高压气体经冷凝器冷却，冷却后的气、液混合物进入气液分离器进行分离，其中被分离出来的部分液态汽油经放净阀排出回到油罐，而另一部分的气态油气再进入膜组件进行膜法分离。

膜组件中膜分离材料分两侧，一侧为正压(进料)侧，另一侧为真空(透析)侧，当油气碳氢化合物分子沿着膜的正压侧通过时，会被吸附在膜材料中，在真空泵作用下将较高浓度的油气(透析物)返回至油罐中，而空气分子被正压侧的膜表面所排斥，被作为干净空气(尾气)排放出来。当油罐的压力低到-150Pa(可调)时，主机会自动关闭，并处于待机状态，直到压力再次升高到启动压力值，主机再次启动。

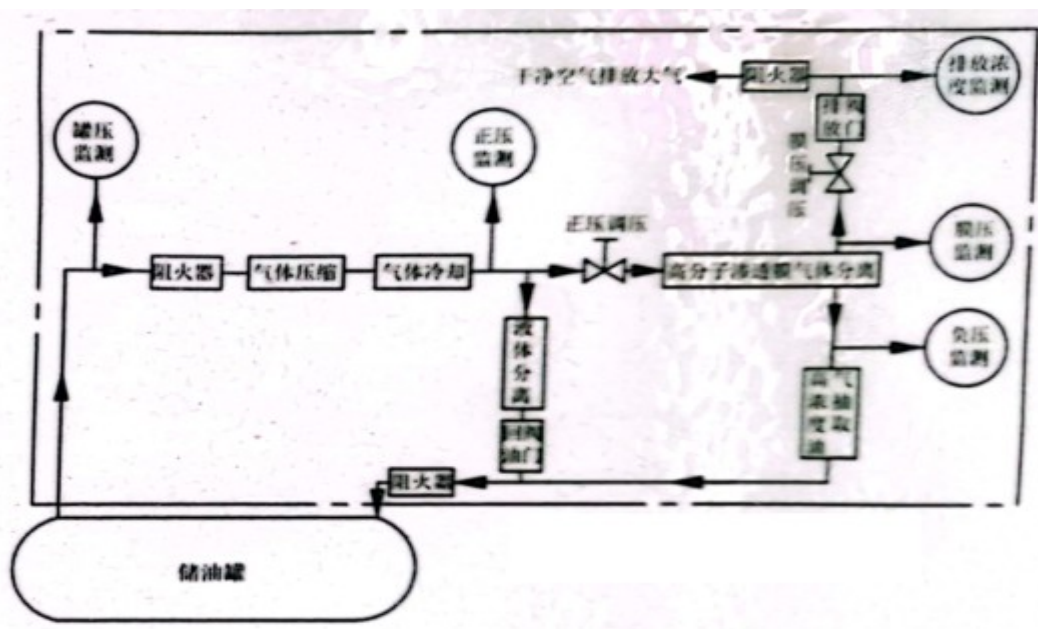


图 2.7-5 三次油气回收工艺流程图

## 2.8 主要设备设施

本项目主要设备设施情况见表 2.8-1。

表2.8-1 主要设备及参数一览表

序号	设备名称	规格型号	材质	数量	单位	操作条件 (温度、压力)
1.	汽油/柴油储罐	V=30m <sup>3</sup> , 油罐 2600×6090mm, 内层钢罐壁厚为 7mm, 封头壁厚 8mm, 外层玻璃纤维增强塑料罐壁厚为 5mm	S/F	4	个	常温、常压
2.	六枪三油品加油机	汽油/柴油	组件	3	台	常温、常压
3.	储罐液位检测报警系统	--	--	1	套	常温、常压
4.	渗漏检测报警系统	复合式	--	1	套	常温、常压
5.	潜油泵	240L/min 1.5HP 定杆定频式, AC220V, ExdIIBT4	组件	4	台	常温、常压
6.	卸车静电接电仪	--	--	1	个	--
7.	人体静电消除器	--	--	1	个	--
8.	油气回收处理装置	CSSC-ML-08 8m <sup>3</sup> /h	组件	1	套	冷凝+吸附; 防爆等级 Exdiamb II B T4 Gb
9.	机械卸油防溢阀	DN100	组件	4	个	--
10.	通气管	DN50	碳钢	4	根	常温、常压
11.	阻火通气帽	PN10, DN50	组件	3	个	--
12.	机械呼吸阀	DN150 正压 2-3kPa, 负压 1.5-2kPa	组件	1	个	--
13.	箱式变电站	50kVA		1	座	--
14.	剪切阀	加油机配	组件	9	个	--
15.	拉断阀	加油机配	组件	18	个	--
16.	离心风机	B6-41N02.8A	台	1	个	
17.	UPS 电源	--	--	1	个	
18.	视频监控系	--	组件	1		
19.	可燃气体报警仪	--	组件	3	个	

## 2.9 储存物料

该站主要经营品种为汽油、柴油, 设有 1 座 30m<sup>3</sup> 柴油储罐, 3 座 30m<sup>3</sup>

汽油储罐。其储存规格及最大的储量见表 2.9-1。

表2.9-1 主要储存种类一览表

名称	规格	危险化学品目录编号	最大储存能力 (t)	储存方式	储存地点	用途	是否剧毒	备注
汽油	92#/95#/98#	1630	70.2	埋地储罐	油罐区	经营	否	重点监管危险化学品
柴油	0#	1674	25.5	埋地储罐	油罐区	经营	否	--

注：1. 汽油的比重为 0.72-0.78，取最大值 0.78；  
2. 柴油的比重为 0.81-0.85，取最大值 0.85；  
3. 汽油和柴油的比重分别取自《车用汽油》GB17930-2016/《车用柴油》国家标准第 1 号修改单 GB 19147-2016/XG1-2018。

## 2.10 公用工程

### 2.10.1 供配电

#### 1) 供电电源

本项目用电由市政供电电网 10kV 高压线埋地引入站内东北部 50kVA 箱式变压器，变压至 220/380V 后直埋敷设接入站房配电间内总配电箱，由总配电箱接入站内各个用电设备，站内最大用电负荷约 25kW，需用系数 0.8，计算负荷约 20.0kW，供电满足项目需求。

#### 2) 供电负荷及负荷等级

本项目站区用电设备包括潜油泵、加油机、照明、油气回收处理装置、监控检测仪表等，用电设备为三级负荷，采用单回路供电。该加油站高液位报警液位计、泄漏检测系统等信息系统设置不间断电源 UPS，视频监控系统的设不间断电源 UPS，UPS 电源供电时间不小于 60min。应急照明采用 A 型应急照明集中电源作为备用电源，供电时间不小于 90min。

#### 3) 站内供电方案及电缆敷设形式

供电系统采用 TN-S 系统，低压配电采用放射供电方式向各用电负荷供电，站房照明、罩棚照明用电均来自项目配电箱。站区电缆采用阻燃电缆，敷设方式为穿镀锌钢管沿墙及顶棚暗敷设和埋地敷设，电缆穿越建筑物时，采用防火材料进行封堵。

#### 4) 照明及备用电源的设置

站房照明采用节能荧光灯，采用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。罩棚下每个立柱上设置一个防爆型应急照明灯具，站房内设置有应急照明，应急照明系统采用集中供电，应急照明集中电源型号为L-D-0.1KVA-3601，供电时间不小于90min。信息及监控系统设置型号为不间断（UPS）电源，连续供电时间不小于60min。

#### 5) 装置环境特征分区及电气设备选型

本项目汽油加油机、埋地油罐区属于1区和2区爆炸性气体环境，爆炸危险区域内的电机、灯具、电机起停控制装置、油气回收处理装置、信号报警装置、电气线路的接线盒、分线盒、接头等电气设备均采用隔爆型，且防爆等级为Ex II AT3、Ex II BT4等，均不低于Ex II AT3型，爆炸危险环境内的电缆采用阻燃电缆。

### 2.10.2 给排水

该加油站用水主要为生活用水、绿化及道路喷洒用水，工艺过程不用水；加油站用水由市政供水管网供给，供水管径DN50，供水压力为0.3MPa，供水能力为15m<sup>3</sup>/h。

加油站产生的污水主要包括生活污水和冲洗产生的废水，本项目排水采用雨污分流制，雨水通过自然漫流方式排出站区，生活污水通过污水管排入城镇污水管网。清洗油罐污水由油罐清洗单位负责运走处理，不外排。

根据GB50156-2021中规定：“加油站可不设消防给水系统”。故本项目不设置消防给水系统。

### 2.10.3 供暖和通风

本项目根据当地气象条件，站房采用自然通风与空调通风相结合，夏季站房内有空调通风，冬季站房内设空调采暖与热水采暖，不设采暖炉，站房未设采暖管道。加油场所主要靠自然通风，罐区操作井采用机械通风，采用防爆离心风机机械通风，通风换气次数不小于10次/h。



## 2.10.4 安全设施

### 1) 储罐液位

本项目采用的防满溢措施是油罐设置液位报警仪，在罐的进油口处安装机械式防爆防溢流阀，油罐容积达到 90%处时，触动液位报警仪，液位报警仪连锁现场的声光报警器进行报警，提醒管理人员停止卸油；油罐容积到达 95%处时，机械式防溢流阀自锁阀门，停止进油。液位报警仪设置在站房内 24h 有人值守处，在卸油口处设置液位声光报警装置。

### 2) 防渗

本项目储油罐为双层 SF 储罐，并设置双层热塑型出油管线，站房设双层油罐、双层管线渗漏检测系统主机，油罐、管线渗漏检测仪设置在罐区操作井内，渗漏检测仪信号线引至站房内渗漏检测主机，当双层油罐、双层管线发生渗漏时发出声光报警。

### 3) 其他

加油机两侧均设置了急停按钮，并在站房内、外设置有紧急切断按钮，确保在事故状态下迅速切断电源，紧急切断系统只能手动复位。

加油机底部设置了剪切阀。加油枪均设置了拉断阀。

油气回收装置进、出气口前设置有阻火器。

因此本项目设置的安全设施满足要求。

## 2.10.5 消防设施

本项目在储罐区、加油区、站房等位置配置灭火器材，见表 2.10-1。

表2.10-1消防器材配置一览表

序号	名称	型号、规格	单位	数量	存放地点
1.	推车式干粉灭火器	MFT/ABC35	台	2	油罐区
2.	手提式干粉灭火器	MF/ABC5	具	12	加油区、箱变
3.	二氧化碳灭火器	MT3	具	6	站房
4.	灭火毯	--	床	3	加油区
5.	灭火毯	--	床	7	消防器材一体柜
6.	消防沙	--	m <sup>3</sup>	2	消防器材一体柜



序号	名称	型号、规格	单位	数量	存放地点
7.	消防锹	--	把	4	消防器材一体柜
8.	消防桶	--	个	4	消防器材一体柜
9.	消防器材一体柜		座	1	站区

距该站最近的医院为莒县人民医院(沭东院区)，距离本站 2km，5min 可到达本站；最近的消防救援队为莒县消防救援大队，距离本站 10km，15min 可到达现场。

2023 年 12 月 22 日,中国石化销售股份有限公司山东日照石油分公司于取得了由莒县住房和城乡建设局出具的《特殊建筑工程消防验收意见书》。

## 2.10.6 通信

### 1) 视频监控系統

本项目根据《全省危险化学品安全生产信息化建设与应用工作方案（2021-2022 年）》的要求，设置了加油站视频监控系统。

本项目电视监控系统主要用于监视站内进出站口、加油区、营业厅及罐区等站内重要位置，以便预防意外闯入和及时发现险情给予报警及火灾等情况确认。视频监控采用视频智能识别技术，对加油站人员违规行为及异常状态进行识别、报警和记录。

监控系统具备实时监控、历史录像调阅和视频存储功能。监控信号通过视频线传到营业厅。营业厅设一套监控系统，对监控点进行 24 小时监控，硬盘录像机可以随时存取和回放，操作员可以通过操作键盘对监控设备进行提取和回放，分别对站内加油区和卸油区（设备运行、人员流动）、营业厅（员工工作、外来人员办理业务）、进出站口等区域进行监视。

### 2) 站场电信

该项目在站房内配备有移动电话，方便与外界联系。此外，站房还设置有网线等通讯设施，用于事故时迅速、及时与有关部门联系本项目电讯设施依托原有，可以满足该项目相关需求。

## 2.10.7 防雷与防静电

(1) 本项目罩棚、埋地油罐池为具有 2 区爆炸危险场所的建构筑物（1 区不致造成巨大破坏和人身伤亡），按二类防雷建筑物；站房按三类防雷建筑物。

(2) 本加油站的接地系统采用 TN-S 制，外电源的 PE 线在入户处重复接地。接地方式采用联合接地（即防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地等共用接地装置）；其接地电阻值不大于  $4\ \Omega$ 。

(3) 罩棚利用双层金属屋面钢板（厚度大于  $0.5\text{mm}$ ）做接装置用其作为防雷引下线与接地网作可靠电气连接。在罩棚柱立柱上设暗装测试点，距地  $0.5\text{m}$ 。

(4) 埋地金属油罐及露出地面的金属附件做 2 处可靠接地，油罐与环形接地网相连，并采用断接卡在距地  $0.2\text{m}$  处相连接，以方便接地电阻的检测，接地网采用  $-40\text{mm}\times 4\text{mm}$  热镀锌扁钢，接地网与接地体连接方式为搭焊接，油罐操作井内采用  $-40\text{mm}\times 4\text{mm}$  热镀锌扁钢作为接地端子板与油罐接地支线焊接，操作井内的液位仪探头电缆穿线管与油罐操作井内的接地端子板用  $\text{BVR}-6\text{mm}^2$  软铜线连接；油罐操作井内的出油管、卸油管、量油口、油气回收等管线、法兰连接螺栓少于 5 根时，用  $\text{BVR}-6\text{mm}^2$  软铜线跨接；油罐的通气管高约  $4.5\text{m}$ ，做防雷接地，通气管与阻火帽及油罐法兰连接处采用  $\text{BVR}-6\text{mm}^2$  软铜线连接，与立柱做等电位连接，采用截面积不小于  $4\text{mm}^2$  的软铜编织带。储油罐上的金属构件（呼吸阀、阻火器、量油孔等）与油罐有良好的等电位连接。输油气工艺管线法兰做可靠焊接，法兰连接处采用  $\text{BVR}-6\text{mm}^2$  软铜线跨接。

(5) 站房为框架结构，站房屋面用  $\phi 10$  的圆钢做接闪带，均与钢混凝立内主筋相焊接、钢筋混凝土立柱内（两根不少于  $\phi 16$ ）主钢做引下（引下采用扎连接）与接地网作可靠电气连接。

(6) 本加油站的电力线路室外部分采用铠装电缆直接埋地敷设，埋地深度  $1.0\text{m}$ ，室内部分穿镀锌钢管暗敷设，电缆进出建筑物处及穿越行

车道部分穿钢管保护，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端做接地。

(7) 本项目信息系统单独进行接地，接地支线采用 $-25\times 4$ 的镀锌扁钢，与配线钢管焊接，连接至接地网，接地电阻不大于 $1\Omega$ 。

(8) 该接地系统接地母线采用 $-40\text{mm}\times 4\text{mm}$ 镀锌扁钢，垂直接地极采用 $L50\times 50\times 5$ 、 $L=2500$ 的镀锌角钢，间距为 $5\text{m}$ 。接地母线连接均采用焊接，接设备的支线采用 $-25\times 4$ 的镀锌扁钢，母线与设备连接均采用螺栓连接。

(9) 在密闭卸油点附近设置带报警功能的移动式静电接地报警器1台及人体静电释放装置1台，以便清除油罐车在卸油过程中的静电，卸油时静电接地报警器置于爆炸危险区域2区外，采用采用 $-40\text{mm}\times 4\text{mm}$ 镀锌扁钢与接地网相连。

该项目防雷设施于2023年11月17日由日照市风云防雷科技有限公司检测合格，并出具《新建建筑物雷电防护装置检测报告》，报告编号：SDRZJXXJ(2023)X011号。检测结论：防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。

## 2.11 安全生产管理组织机构及管理制度

### 1) 安全管理人员及培训

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站有主要负责人1人，并设专职安全管理人员1名，主要负责人和安全管理人员均取得安全生产知识和管理能力考核合格证，持证上岗。其他工作人员持证经过三级教育培训，建立了三级教育档案。该站制定了教育培训计划，每年再培训学时不低于 $20\text{h}$ ，定期开展了教育培训并做了教育培训记录。

### 2) 安全生产责任制

该站制定了相应的安全生产责任制，制订了加油站站长安全生产责任制、安全员安全生产责任制、加油员等安全生产责任制并定期进行考核。

### 3) 安全生产管理制度

该站制定了相应的安全管理制度，内容包括安全会议管理制度、安全生产奖惩制度、安全培训教育制度、安全投入保障制度、生产设施安全管理

制度、事故管理制度、消防管理制度、安全生产风险管理制度等安全管理制度。

#### 4) 安全技术规程和作业安全规程的制定情况

该站制订了加油作业、卸油作业等安全操作规程。

#### 5) 应急预案及应急演练

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站已根据《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据应急管理部第2号令修正）与《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）编制了生产安全事故应急预案。本项目于2023年11月21日取得了由莒县应急管理局出具的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号：371122-2023-WH-1017，且该站已进行了定期应急演练。

## 2.12 劳动防护用品及应急器材配备

### 1、劳动防护用品

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站根据《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）、《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/T1922-2011）等标准规范为从业人员配备的劳动防护用品主要有防静电工作服、普通防护手套及工作鞋等，可保证对作业人员的有效防护。

表2.12-1 加油站员工个人劳动防护用品配备标准表

序号	主要劳动防护用品					
	防静电夏装	防静电春秋装	防静电冬装	防静电单鞋	防静电防寒鞋	耐油手套
	1套/年	1套/年	1套/年	1双/年	1双/年	12付/年
1	1	1	1	1	1	12
2	1	1	1	1	1	12
3	1	1	1	1	1	12

### 2、应急救援物资

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站参考《危险

化学品单位应急救援物资配备要求》(GB30077-2013)等标准规范配备了应急物资。

2.2-2 应急物资配备情况一览表

序号	分类	种类	单位	数量	存放地点
1	消防器材	推车式干粉灭火器	台	2	油罐区
2		手提式干粉灭火器	具	12	加油区、箱变
3		二氧化碳灭火器	具	6	站房
4		灭火毯	床	3	加油区
5		灭火毯	床	7	消防器材一体柜
7		消防沙	m <sup>3</sup>	2	消防器材一体柜
8		消防锹	把	4	消防器材一体柜
9		消防桶	个	4	消防器材一体柜
9		应急器材	应急照明灯	个	8
10	防爆手电筒		个	1	站房
11	吸油毡		张	20	消防器材一体柜
3	安全帽		个	2	站房

### 3 危险有害因素辨识结果

#### 3.1 主要危险有害物质

##### 3.1.1 物质的理化特性

该加油站经营的化学品为汽油、柴油。

根据《危险化学品目录》(2022 调整版)(根据应急管理部等十部门公告(2022)第 8 号修订)的规定,该加油站涉及的危险化学品为汽油、柴油,不涉及剧毒化学品。

根据《易制毒化学品的分类和品种目录》(根据国办函(2021)58 号修订),该加油站不涉及易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》(2017 年版),该加油站不涉及易制爆危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三(2011)95 号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三(2013)12 号),该项目涉及的汽油属于重点监管的危险化学品。

根据《各类监控化学品名录》(中华人民共和国工业和信息化部(2020)第 52 号令),该加油站经营中不涉及监控化学品。

根据《山东省禁止危险化学品目录(第二批)》,该站经营过程中不涉及禁止危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、交通部、公安部联合发布(2020)第 3 号),本项目涉及的汽油属于特别管控化学品。

根据《忌水危险化学品名单(试行)》(鲁应急字(2020)46 号),本项目不涉及忌水危险化学品。

按照《化学品分类和危险性公示通则》(GB13690-2009)的分类标准,物料的危险类别及理化特性等主要危险特征见表 3.1-1。



表 3.1-1 危险化学品物料的理化特性

序号	物质名称	危险性类别	危化品编号	CAS号	相对密度 (水=1)	闪点 (°C)	爆炸 极限 (%)	毒性 分级	腐 蚀 性	主要 危险 性	火 险 类 别
1	汽油	易燃液体, 类别2*; 生殖细胞致突变性, 类别1B; 致癌性, 类别2; 吸入危害, 类别1; 危害水生环境-急性危害, 类别2; 危害水生环境-长期危害, 类别2	1630	86290-81-5	0.72~0.77	-58~10	1.3~6	III级中度危害	无	火灾、爆炸	甲B
2	柴油	易燃液体, 类别3	1674	68334-30-5	0.81-0.85	>60	--	IV级轻度危害	无	火灾、爆炸	丙A

注：火灾类别参照《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008，2018年版，毒性依据《职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）》，危险类别参照《危险化学品分类信息表》。

### 3.1.2 物质的包装、运输、储存技术要求

表3.1-2 物质的包装、运输、储存要求

物质名称	汽油
包装	UN 编号：1203；包装标志：易燃液体；包装类别：II类包装
特别警示	高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）
储存要求	<p>(1) 储存于阴凉、通风的储罐。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温施。</p> <p>(2) 应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全间。</p> <p>(3) 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m<sup>3</sup> 及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。</p>
运输要求	(1) 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

	<p>(2) 汽油装于专用的槽车(船)内运输,槽车(船)应定期清理;用其他包装容器运输时,容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车,必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m<sup>3</sup>以上的快速装卸油设备的油罐汽车,在装卸油时,除了保证铁链接地外,更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。</p> <p>(3) 严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输,运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。</p> <p>(4) 输送汽油的管道不应靠近热源敷设;管道采用地上敷设时,应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段,采取保护措施并设置明显的警示标志;汽油管道架空敷设时,管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面,不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品;汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231)的规定。</p> <p>(5) 输油管道地下铺设时,沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩,并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。</p>
安全 措施	<p>(1) 油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。</p> <p>(2) 往油罐或油罐汽车装油时,输油管要插入油面以下或接近罐的底部,以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内,以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶,特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气,而且经常处于爆炸极限之内,一遇明火,就能引起爆炸。</p> <p>(3) 当进行灌装汽油时,邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动,存汽油地点附近严禁检修车辆。</p> <p>(4) 汽油油罐和贮存汽油区的上空,不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。</p> <p>(5) 注意仓库及操作场所的通风,使油蒸气容易逸散。</p>
事故 应急 处置	<p><b>【急救措施】</b></p> <p>吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。</p> <p>食入:给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。</p> <p>皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。</p> <p>眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。</p> <p><b>【灭火方法】</b></p> <p>喷水冷却容器,尽可能将容器从火场移至空旷处。</p> <p>灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。</p> <p><b>【泄漏应急处置】</b></p> <p>消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器,穿防毒、防静电服。作业时使用的设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,减少蒸发。喷水雾能减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。作为一项紧急预防措施,泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄</p>

	漏，下风向的初始疏散距离应至少为 300m。
信息来源	《关于印发 首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142 号及物质的 MSDS
实际情况	储罐盛装；有危险化学品运输资质的单位提供
结论	符合储存及运输要求
物质名称	柴油
包装	危险货物编号：T33502；包装标志：易燃液体；包装类别：III类包装
储存要求	加油站的油罐应采用钢制油罐储存注意事项：采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和适合的收容材料。
运输要求	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。公路运输时要按规定路线行驶。
安全措施	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。
事故应急处置	迅切断火源。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。
信息来源	《危险货物运输包装类别划分方法》GB/T15098—2008 及物质的 MSDS
实际情况	双层油罐储存；有危险化学品运输资质的单位提供
结论	符合储存及运输要求

### 3.1.3 危险物质分布情况

本项目涉及到的主要危险物质为汽油、柴油，分布情况详见表 3.1-3

表 3.1-3 主要危险物质分布表

危险有害物质	储罐区	加油区	卸油区	公辅工程区
汽油	√	√	√	
柴油	√	√	√	

### 3.1.4 重点监管的危险化学品安全措施落实情况

根据《重点监管的危险化学品名录》（2013 年完整版），该加油站经营的汽油属于重点监管的危险化学品。汽油主要存在于油罐、加油机、管道

中，汽油的安全措施及应急处置符合性检查如表 3.1-4。

表 3.1-4 重点监管危险化学品（汽油）安全措施一览表

序号	《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）	企业采取的措施	符合性	
1	一般要求	(1) 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。	操作人员经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。	符合
		(2) 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。	密闭操作，操作岗位露天布置，通风良好。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。	符合
		(3) 配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。	使用防爆型电气设备，穿防静电工作服，佩戴耐油手套。	符合
		(4) 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。	汽油常温储存，油罐设置高液位报警仪，具有远传记录和报警功能。	符合
		(5) 避免与氧化剂接触。	埋地储罐，不与氧化剂接触。	符合
		(6) 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	加油作业区、储罐区与卸车区域设置安全警示标志。卸车时控制流速，有静电接地报警装置。已配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	符合
2	特殊要求	(一) 操作安全		
		(1) 油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。	油罐埋地储存。经整改后，油罐区设置了“严禁烟火”的标志	符合
		(2) 往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。	输油管插入油面以下或接近罐的底部，同时有消除静电的措施。	符合
		(3) 当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。	设置卸油，请勿靠近的警示牌。	符合
		(4) 汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。	油罐上方无电线通过	符合
		(5) 注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。	该项目不设置储存汽油的仓库，不涉及	—
		(二) 储存安全		
(1) 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。	埋地油罐储存	符合		



序号	《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）	企业采取的措施	符合性
	(2) 应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。	埋地双层卧式储油罐储存，设置高液位报警装置，设计充装系数为0.95。	符合
	(3) 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m <sup>3</sup> 及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。	采用防爆型照明设施，自然通风。防爆区域内严禁使用易产生火花的机械设备和工具。有应急处理措施。	符合
3	<p><b>应急处置原则</b></p> <p>【急救措施】吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。</p> <p>食入：饮足量温水，催吐。就医。</p> <p>皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。</p> <p>眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。</p> <p>【灭火方法】消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。</p> <p>灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。</p> <p>【泄漏应急处置】根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风方向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。少量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用泵转移至槽车或专用收集器内。作为一项紧急预防措施，液体泄漏隔离距离至少为 50m，如果为大量泄漏，则在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。</p>	<p>该公司制定的管理制度、操作规程、安全技术说明书以及应急预案中有相关要求。</p> <p>现场配备应急救援器材。</p>	符合

该加油站涉及的汽油为重点监管的危险化学品，企业采取的安全措施符合《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）的要求。

### 3.2 危险有害因素的辨识结果

根据本项目的经营特点、工艺流程、涉及的物料性质，参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，对本评价项目可能存在的主要危险、有害因素及进行辨识与分析，可知本项目在加油、储存、装卸过程、检修过程存在的主要危险有害因素是火灾爆炸、中毒和窒息、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击、机械

伤害、坍塌、高低温危害、毒物危害等。其中以火灾、爆炸事故后果最为严重，另汽油、柴油为有毒有害物质，中毒和窒息亦不容忽视。各危险单元存在的主要危险、有害因素分布见表 3.2-1。

表 3.2-1 危险、有害因素分布情况表

序号	危险因素	涉及的物料和设备	部位
<b>主要危险因素</b>			
1	火灾爆炸	储罐及管道，加油机、电气线路及用电设备	储罐区、加油区、站房、箱变
2	中毒和窒息	储罐操作井	储罐区
3	车辆伤害	加油车辆、运油罐车	加油区、储罐区、
4	触电	电气设备	储罐区、加油区、站房
5	高处坠落	罩棚、站房、卸油	罩棚、站房、卸车区
6	物体打击	罩棚、站房	罩棚
7	机械伤害	三次油气回收装置、加油机等	储罐区
8	坍塌	站内构建筑物、储罐顶部地面及操作井	罩棚、站房、储罐区
<b>有害因素</b>			
9	高低温危害	--	室外作业
10	毒物危害	汽油、柴油	储罐区、加油区

### 3.3 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本项目储罐区辨识单元与加油作业区辨识单元均不构成重大危险源。

本项目储存的汽油、柴油本身具有易燃易爆特性，一旦不慎泄漏，危险性较大，在日常的加油及油品储存的作业过程中，应进行严格监控和管理。



## 4 评价单元划分及评价方法选择

### 4.1 评价单元划分原则

为使评价单元划分科学、合理，便于实施评价、相对独立且具有明显的特征界限，评价组考虑到本项目的实际情况，以自然条件、基本工艺条件、危险、有害因素分布及状况以及便于实施评价为原则进行评价单元的划分。

按照《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》(安监总危化(2007)255号)的要求及本项目的实际情况、设备设施相对位置等，将本项目划分为以下5个评价单元：

#### 1) 外部安全条件单元

本项目所在地的水文、地质、气象等条件；与周边企业、居民区及其它建(构)筑之间情况。

#### 2) 总平面布置单元

本项目内部设施及建(构)筑物之间的相互距离及总图布置、站区道路、人流物流、作业场所等。

#### 3) 设备及工艺、物料安全性单元

本项目的加油装置、储存装置等设备设施和加油工艺等。

#### 4) 公用工程

本项目涉及的电气、消防设施、给排水、采暖及通风。

#### 5) 安全管理评价单元

本项目的安全管理情况。

### 4.2 评价方法选择

#### 4.2.1 评价方法的选择

本项目采用《安全检查表法》、《危险度评价法》和《道化学火灾爆炸指数法》进行安全评价。

#### 1) 选用《安全检查表法》

本评价根据《安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)及《建筑设计防火规范》(GB50016-2014, 2018年版)等相关的法律、法规的要求以及本项目的特点,事先编制成安全检查表,对本项目5个评价单元进行符合性评价,并对检查结果进行分析,提出相应的对策措施。

## 2) 选用《危险度评价法》

采用本方法可对站区的设备设施等场所的固有危险程度进行定量估算。

## 3) 采用《道化学火灾爆炸指数法》

采用本方法可定量计算该项目中可能发生的最大危险的破坏范围进行预测。

为了判定主要危险火灾爆炸的固有风险,采用定量评价方法《道化学火灾爆炸指数法》,可以对主要危险区域可能发生事故的破坏范围进行定量估算,为加油站管理、决策提供采取防护措施的信息。

本评价对设备装置及工艺安全性单元中,危险性较大的汽油储罐、柴油储罐发生火灾事故进行事故后果模拟计算,以明确发生储罐火灾爆炸后果的严重程度,进一步提高该加油加气站对站区爆炸危险的重视程度,并采取有效措施防范危险的发生。

表4.2-1 评价方法选择表

序号	评价单元	评价方法		
		安全检查表法	固有危险度分析法	道化学火灾爆炸指数法
1	外部安全生产条件	★		
2	总平面布置	★		
3	设备装置及工艺、物料安全性	★	★	★
4	公用工程	★		
5	安全管理	★		

### 4.2.2 采用安全评价方法的理由说明

#### 1) 选用《安全检查表法》的理由说明

安全检查表法适用于工程、系统各个阶段的安全评价。

利用安全检查表法，可以根据本项目的特点，利用《安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）等相关的法律、法规的要求，对本项目在外部的安全条件单元、总平面布置、设备及工艺、物料安全性、公用工程及安全单元的法律法规符合性进行判别性评价，通过对检查结果的分析，可提出针对性的安全措施。

### 2) 选用《危险度评价法》的理由说明

《危险度评价法》规定设备或单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作 5 个项目共同确定，可以定量计算设备或单元的固有危险度，使企业明确各设备、单元的危险程度，并对重要危险设备、单元采取防范措施，提高设备、单元的安全水平。

本评价采用该方法对本项目的设备装置及工艺安全性单元的设备或设施的固有危险程度进行定量估算。

### 3) 选用《道化学火灾爆炸指数法》的理由说明

对一种可能发生的事故只有知道其后果时，对其危险性分析才算是完整的。后果分析是危险源危险性分析的一个主要组成部分，其目的在于定量描述一个可能发生的重大事故对企业、对企业内职工、企业外居民及环境造成危害的严重程度。其分析结果可为企业或企业主管部门提供关于重大事故后果的信息，为企业决策者和设计者提供关于决策采取何种防护措施的信息。

## 5 定性、定量分析结果

### 5.1 固有危险程度分析结果

#### 5.1.1 定量分析建设项目具有爆炸性、可燃性、腐蚀性、毒性化学品数量、浓度、状态和所在场所及其状况

##### 1、危险化学品物质的分布、数量和状态

本项目所涉及的原料、产品中具有爆炸性、可燃性物质的名称、所在的作业场所及其状况见表 5.1-1。

表 5.1-1 危险物料工况一览表

场所	物料名称	危险性	状态	有害物质数量 (t)	工作温度、工作压力
加油区	柴油	可燃性、毒害性	液态	0.044	常温、常压
	汽油	易燃性、毒害性	液态	0.052	常温、常压
储罐区	汽油	易燃性、毒害性	液态	70.2	常温、常压
	柴油	可燃性、毒害性	液态	25.5	常温、常压

##### 2、具有爆炸性的化学品的质量及 TNT 当量

本项目涉及到的易燃易爆物质为汽油，储罐内的汽油的质量为 23.4t，假设其中的一个汽油储罐泄漏，泄漏量占总储量的 10%，则泄漏汽油的 TNT 当量为 1744.704kg。

##### 3、可燃性化学品的质量及燃烧后放出的热量

本项目固有危险物质汽油存在量为 70.2t，发生火灾的燃烧热值为  $3.27 \times 10^9$ kJ；柴油存在量为 25.5t，发生火灾的燃烧热值为  $8.415 \times 10^8$ kJ。

#### 5.1.2 定性分析建设项目作业场所的固有危险程度

##### 1、危险度评价结果

通过对汽油、柴油储罐的危险程度运用《危险度评价法》估算，本项目的汽油储罐、柴油储罐属于 III 级低度危险。

##### 2、安全检查表评价结果

本项目利用安全检查表分析，对外部安全条件、总平面布置单元、设

备及工艺装置单元、公用工程及辅助设施单元、安全管理单元，评价结果见表 5.1-2。

表 5.1-2 检查表法检查结果

序号	评价单元	检查项数	符合项	不符合项
1	外部安全生产条件	6	6	0
2	总平面布置	18	16	2
3	设备装置及工艺、物料安全性	29	29	0
4	公用工程	29	28	0
5	安全管理	15	14	1
6	总计	97	94	3

## 5.2 风险程度分析

本项目经营过程中涉及到危险化学品为汽油和柴油，其主要危险性为火灾、爆炸等，导致发生火灾、爆炸等事故产生的最根本原因是由于易燃、易爆物质泄漏而引起的。

### (1) 本项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性的危险化学品检查分析

检查的 97 项中，94 项符合并满足法律法规等要求；有 3 项不符合。建设单位应根据第 7 章安全对策措施建议予以补充完善。安全检查表内容详见附录 2.1 节。

#### 油品泄漏的可能性分析

在生产过程中易泄漏的原因主要有加油枪、管道、法兰、阀门、泵、储罐等的连接处、密封点及设备、管道的薄弱点以及卸油时储罐满溢。

由于泄漏会引起大量易燃、易爆、有毒有害物质释放，将可能导致火灾、爆炸、中毒等重大事故发生。可能导致泄漏产生的因素主要有设计失误、设备原因、管理原因和人为失误。

#### 1) 设计失误

基础设计错误，如油罐上浮，造成油罐与管线连接处断裂，或者设备变形、错位等；选材不当，如强度不够，耐腐蚀性差、规格不符等；布置不合理等；储罐未加液位计等。

#### 2) 设备原因

加工不符合要求，或者未经检验擅自采用代用材料；加工质量差，

特别是不具有操作证的焊工焊接质量差；施工和安装的精度不高，如泵和电机不同轴、机械设备不平衡、管道连接不严密；选用的标准定型产品质量不合格；对安装的设备未按有关标准验收；设备长期使用后未按规定进行检修，或检修质量差造成泄漏；阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换；设备附件质量差，或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂；储罐未采取卸油时的防溢满措施等。

### 3) 管理原因

没有制定完善的安全操作规程；对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；没有严格执行监督检查制度；指挥失误，甚至违章指挥；让未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误；检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转。

### 4) 人为失误

误操作，违反操作规程；判断错误；擅自脱岗；思想不集中；发现异常现象不知如何处理。

综上，设计、设备、管理和人员等一个环节出现问题，都可能导致具有爆炸性、可燃性、毒性的化学品泄漏。

## **(2) 本项目出现具有爆炸性、可燃性的危险化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件分析**

1) 本工程项目涉及到的易燃液体汽油既具有爆炸性，又具有可燃性。引起火灾、爆炸的三要素为可燃物、助燃物（氧气）和激发能源。只有三要素具备并相互作用，才会导致事故的发生。

2) 汽油的爆炸下上限（V/V%）为1.3~7.6，当其蒸气浓度在其爆炸极限范围内时，遇激发能源即可发生爆炸事故；其蒸气浓度在爆炸极限范围上限以上时，存在空气立即对其浓度进行稀释的可能，致使其处于爆炸极限范围内，因此也应特别引起重视。

导致本项目燃爆可能的激发能源如下所述：

(1) 明火：如火柴、打火机灯焰、油灯火、气焊火等。



(2) 电气火花：如各种开关触头火花、保险丝熔断火花、线路短路以及接触不良的跳火等。

(3) 撞击、摩擦发生的火花：如铁锤等撞击火花以及穿带钉鞋摩擦、撞击火花等。

(4) 静电火花：易燃、易爆的物料在储运过程中要发生流动、喷射、冲击、灌注和剧烈晃动等一系列接触、分离现象，这就使易燃易爆物料在储运过程中产生静电。当静电聚集到一定程度时，就会放电产生静电火花。另外，化纤服装穿脱也能产生静电火花等。

(5) 雷电火花：包括直击雷和感应雷。

(6) 火星：周边民房冒出的火星、汽车排气管放出的火星等。

(7) 电磁火花：如手机电磁火花。

(8) 炽热表面：工作中的电器、电机外壳等。

(9) 清洁用具用铁质等易产生火花的工具或用塑料桶盛放汽油等。

### **(3) 出现具有毒性的危险化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间**

本项目涉及汽油、柴油，不涉及到有毒气体，因此，本报告对具有毒性的危险化学品不作扩散速率及达到人的接触最高限值的时间计算。但在进入受限空间作业时，如进入储罐内部清理、维修作业时、油气回收装置设设备或管道出现跑冒滴漏现场，可能导致作业人员的中毒和窒息事故。

#### **(4) 火灾爆炸事故后果模拟**

通过道化学指数法估算分析，柴油罐火灾、爆炸危险系数达 36.08，危险等级最轻，暴露区域半径达 6.93m，汽油罐火灾、爆炸危险系数达 96.48，危险等级较轻，暴露区域半径达 18.53m，可使暴露在罐区内的人员受到致命或致重伤的伤害。

本项目经营过程中涉及到危险化学品汽油和柴油，其主要危险性为火灾、爆炸等，导致发生火灾、爆炸等事故产生的最根本原因是由于易燃、易爆物质泄漏而引起的。

## 5.3 相关事故案例的后果和原因分析

### 5.3.1 加油站事故统计与原因分析

加油站是一个极易发生火灾爆炸事故的场所。加油站火灾爆炸事故除具有一般火灾爆炸的共性外，还具有一定的特殊性。收集加油站相关典型事故进行分析得出如下结论：

#### 1) 发生的季节性

根据相关资料，由表 5.3-1 的事故分类统计中可见，所收集的 43 例加油站火灾事故中，发生在夏季（6-9 月份）的 26 例，占整个火灾事故的 60%，说明加油站容易在夏季发生火灾爆炸事故。

表5.3-1 火灾爆炸事故季节分类统计表

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
事故数	2	0	3	3	3	6	7	6	7	4	1	1

由上表可知，夏季油料易发生火灾、爆炸事故，这与环境和油料本身的性质有关。油料具有挥发性，随着气温的升高，挥发性大大增强，因而作业环境比较容易达到爆炸浓度极限；有些油品闪点比较低，夏季炎热的天气很容易达到或超过油品的闪点，遇到火源容易起火；高温加剧了油料的跑、冒、滴、漏，容易形成爆炸的环境，另外油气容易蒸发积聚，从而达到爆炸浓度。

火灾爆炸事故发生于夏季的另一个重要原因是人员自身问题。因为夏季炎热、白昼长，人员休息不好，极易疲倦、心情烦躁，注意力不集中。这些不利因素导致了工作人员在业务上的松懈，工作不认真，违章操作也随之产生，这些往往是加油站火灾爆炸事故产生的主要根源。

#### 2) 严重的破坏性

加油站火灾持续时间长，燃烧速度快，扑救困难，能对设施设备造成严重破坏，带来巨大的经济损失。据统计，在整个加油站所发生的全部事故中，火灾、爆炸所造成的经济损失约占整个经济损失的 70%。因此，加油站的安全必须以防火为重点。同时，加油站的火灾、爆炸事故能造成

较大的人员伤亡，在收集的 43 例事故中，造成人员伤亡的有 17 起，占整个事故总数的 39.53%，这一比例远远高出其它同类事故。

### 3) 点火源的多样性

加油站火灾爆炸事故的点火源种类繁多，主要有明火、电气火花、撞击摩擦产生的火花和静电火花这四种情况，另外雷击起火，化学反应热，意外火灾蔓延等也是重要的着火源。所收集的 43 例事故中已知着火原因的有 27 例，具体类型如表 5.3-2 所示。

表5.3-2 火灾爆炸事故点火源统计

着火源种类	电气火花	明火	静电火花	摩擦、撞击火花
事故数	10	10	5	2
百分比 (%)	37	37	19	7

通过表 5.3-2 可以看出，在明火、电气火花、撞击摩擦产生的火花、静电火花这四种着火源当中，明火与电气火花是最主要的点火源。

### 4) 发生机时的相对集中性

在加油站日常作业中，装卸油作业时危险系数为最高，在该时期发生事故的几率最大，事故发生较为集中。在所收集的 43 例事故中，因为装卸油作业而发生火灾爆炸的共 23 起，占整个事故总数的 53.5%，其中加（装）油 14 起，卸油 9 起。由此可看出装卸油作业是事故发生的高峰期，在装卸油作业时防范火灾的发生不容忽视。

### 5) 油气来源的复杂性

加油站火灾爆炸事故中，油气是重要的可燃物，由于油气泄漏而造成的火灾爆炸事故在整个加油站火灾爆炸中占有相当大的比例。而油气的来源很复杂，主要有以下几种：储油罐泄漏油料，输油管裂缝漏油，空油罐内残余油气，装卸油时发生泄漏，加油机密封不好泄漏，排气管接装不规范，油罐人孔没有盖严，管道沟未用干沙填实等等。其中储罐泄漏、装卸油时发生泄漏和管沟聚集是油气的主要来源。

## 5.3.2 加油站典型事故案例分析

### 【案例 1】安徽安庆分公司红光加油站施工人员窒息事故

### 1) 事故发生概况

2014年5月份，安徽安庆分公司红光加油站改造完成后，在筹备开业期间，发现油罐内有少量水杂，5月14日下午，原施工方运通公司检维修人员利用手摇泵排除油水，但发现排不干净，就擅自违规打开人孔盖，佩戴TF型过滤式防毒面具进入油罐清理水杂，致使施工人员晕倒在油罐内，经拨打报警电话，消防人员佩戴隔离式防护面具进入油罐将其背出罐外，经送医院抢救无效死亡。清理水杂过程中，站长仅对防毒面具的安全性能提出质疑，但没有制止清罐作业，也未向主管部门汇报。

### 2) 事故原因

直接原因：

施工单位（运通公司）在不具备相关清罐作业资质，对油罐安全条件未进行检测，防护用具不具备安全性能，且未得到安庆公司清罐指令的情况下，擅自扩大施工范围，盲目施工、违章操作。

间接原因：

（1）安庆公司对承包商施工管理不落实，安全基建科、零管部对加油站工艺改造施工方案不严把审查关，默许了无施工方案的工程开工和实施，为施工单位擅自扩大施工范围埋下了祸根。

（2）安庆公司对承包商安全教育不落实，加油站对外来施工人员只进行口头安全教育，安全教育不认真、不到位、走过场，使施工农民对危害认识不足，违规施工成为必然。

（3）片区经理在平时疏于对加油站安全管理，抽水杂作业不到现场，这也是事故发生的客观原因。加油站站长发现问题不立即阻止，现场安全监管形同虚设，是事故发生的重要原因。

### 3) 事故性质

这是一起违规操作引发的事故。

### 4) 事故教训与整改措施

这起事故的发生，暴露出加油站安全管理的相关制度落实不到位，

部分干部职工安全意识淡薄，存在侥幸心理，发现问题不能及时制止，管理部门对施工作业过程安全监护不到位。为防止类似事故的再次发生，采取如下措施：

- 1、加强对集团公司“安全生产禁令”和销售企业“安全纪律”的学习和贯彻，对于违规行为必须严肃处理。
- 2、加强对施工承包商的管理，严把承包商准入关。
- 3、加强对施工加油站的监管。加强对施工人员的管理和教育，特别是动火、临时用电、进入受限空间、破土、高空作业等，教育内容要结合施工人员的实际情况，确保取得实效。加油站要加强对进站施工人员的审核，坚持持证上岗，杜绝无特种作业证人员进行特种作业。
- 4、开展加油站改造施工的安全检查，对施工方资质进行重新审核。
- 5、加强节假日期间安全管理，加强安全预案演练，加大员工安全教育力度，提高员工安全意识和自我防范能力。

#### 【案例 2】油罐冒油形成火灾、爆炸事故

1999年6月19日，山东某加油站发生火灾爆炸事故，原因是在接卸90#汽油前，没有测量油罐空容量，且在卸油时没有进行监视，致使卸油过程发生冒油（经测算溢出1吨左右）。当发现冒油并关闭油罐车阀门后，加油站站长与员工使用塑料盆、铁盆、铁桶等器具回收溢油时，因所用器具发生碰撞产生火花，引起油气爆燃，酿成一起3死2伤的重大爆炸事故。

经事后调查分析，这是一起违反操作规程造成的重大责任事故。造成事故的原因主要如下：

- 1) 卸油前，没有测量油罐空容量；
- 2) 卸油时没有人进行现场监护；
- 3) 冒油后没有采取正确的方法回收油品。

卸油时站长不在现场，完全是重经营、轻管理、轻安全的观念；客观上员工素质低，对基本要求，如操作过程、扑救常识等缺乏。在培训教育方面投入不够。



措施:

- 1) 卸油前, 测量油罐空容量;
- 2) 卸油时现场应有人员进行监护;
- 3) 加强思想意识教育, 对操作人员进行岗位操作规程培训。

### 【案例 3】无防静电措施引发爆炸事故

2011年1月12日16时45分许, 河北省廊坊市和平路一中石化加油站发生起火爆炸事故。廊坊市官方称, 事故未造成人员伤亡, 起火原因为油罐车卸油后, 静电火花引发起火爆炸。

17时5分, 记者赶到现场时看到, 该加油站上空浓烟滚滚, 近10辆消防车陆续赶到进行灭火。距离事故一公里外警方设卡戒严, 附近居民及过往行人被疏散。

目击者周大爷称, 他家住该加油站一路之隔的锦绣名园小区, 目睹了加油站起火全过程。“大约下午5点45分, 看到一辆油罐车准备卸油时, 尾部起火, 然后听到两声巨大爆炸声。”

中石化河北廊坊分公司副经理梁永华称, 事故发生时, 一辆为加油站输油的油罐车注油完毕后, 由于静电火花引起注油车尾部着火, 火势蔓延造成加油站一部加油机烧毁及加油站顶棚设施损毁, 未殃及地下油库也未造成人员伤亡。

事故分析:

- 1) 加油站在卸油过程中未采取防静电措施;
- 2) 静电聚积, 达到柴油点火能量, 导致柴油发生爆炸。

措施:

卸油时应采用防静电报警装置; 站内人员应严格按照管理制度及岗位操作规程执行。



## 6 安全条件及安全生产条件分析结果

### 6.1 安全条件分析

#### 6.1.1 建设项目周边 24 小时内生产经营活动和居民生活情况

该加油站位于山东省日照市莒县店子集马髻山路以东、浮来东路以北，东侧为空地；西侧为马髻山路（主干路），路西为民用建筑（三类保护物）；南侧为拆迁场地（现空置），再往南为村路（支路）；北侧为民用建筑（三类保护物）。周边50米范围内无村庄、社区等人员聚集性场所。

#### 6.1.2 建设项目对周边社区的影响

本项目的加油区、储罐区与周边设施安全间距符合要求，加油站若发生较小事故，并及时处理，对周边企业的影响较小，西侧马髻山路和南侧村路的行人、车辆的影响较小；若发生油品大量泄漏，遇点火源易发生爆炸事故，如果处置不当，火灾爆炸事故可能会对周边居民业、路上行人、车辆造成一定的影响。

根据道化学指数法估算可知，本项目柴油罐火灾、爆炸暴露区域半径达 6.93m，汽油罐火灾、爆炸暴露区域半径达 18.53m，可使暴露在罐区内的人员受到致命或致重伤的伤害。若罐区发生火灾、爆炸事故则事故会对周边产生一定的影响。

本项目设置了油罐液位报警装置，并设置了防溢流阀，站内设置了急停按钮，且站内设施与站外构建筑物、道路的安全间距符合相关规范要求，故本项目对周边环境的影响在可接受范围内。

#### 6.1.3 周边情况对建设项目的影晌

本项目的加油区、储罐区与周边设施安全间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

西侧马髻山路上过往车辆、行人较多，车辆火星、行人吸烟可造成飞火，进入本项目可引发火灾、爆炸事故，但其风险程度较低。若道路上运

输危险化学品的车辆意外发生火灾爆炸、有毒物料泄漏等突发事件时，爆炸物溅落到加油站，可能造成人员伤害和设备、建构筑物的损坏；加油站东侧为食品加工厂，若该企业发生火灾事故，对本项目有一定影响，故要求加油站在做好本站安全管理的同时，加强对周边环境的安全告知，通过控制以上隐患点周边环境对项目的影响能达到在可接受范围内。

#### 6.1.4 自然条件对建设项目的影晌

自然条件对本项目设备、设施的影响，主要是雷击、地震、降雪、风等的影响。

##### 1) 地质

本项目所在地地形地貌平坦均一，地层结构简单，无特殊动力地质环境，适合工程建设，站区的地质条件能够满足本项目的要求。

##### 2) 地震

强烈地震可能造成装置、设备、管道和建构筑物的破坏，同时可能会造成汽油、柴油的大量泄漏进而引发火灾甚至爆炸、中毒和窒息等灾害事故，造成人员伤亡、财产损失。本项目所有建筑设施按当地抗震烈度标准设防，能够满足抗震要求。

##### 3) 雷击

本项目加油装置、储罐、通气管、罩棚等，有可能遭受雷电侵袭破坏，甚至引起火灾爆炸、人身伤害等。本项目设置了防雷设施，经检测合格，因此能够避免雷电感应造成的损失，保证装置的安全平稳运行。

##### 4) 降雨

本项目所在地自然条件良好，基本无雷暴、沙暴和洪水等自然灾害记载，发生的频率极小，对本项目造成危害的几率也较小。

##### 5) 降雪

本项目所在地冬季降雪量较大，罩棚设置符合相关规范要求，故降雪对罩棚坍塌事故影响较小。

## 6) 高、低温

夏季，高温环境会影响劳动者的体能，引起中暑或误操作。冬季若无防冻措施或防冻措施落实不到位，有使管道、阀门冻坏破裂而发生泄漏的可能，并可进一步引发火灾、爆炸、中毒事故。

## 7) 风

本项目所在地大风多出现在春秋季节，大风有利于有害物质的扩散稀释。该区域的风基本不会对项目的正常运行产生不利影响。

## 6.2 安全生产条件分析结果

## 6.2.1 安全设施检查结果

表 6.2-1 项目中采用的安全设施一览表

序号	安全措施	已经采取的安全设施	依据	检查情况
1	检测、报警设施	油罐设置高液位报警设施、防溢流阀，采用双层油罐及双层管线防渗在线监测、设置卸车静电释放仪、视频监控、可燃气体报警仪等	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.1.10条、第6.1.15条、第6.5.5条、第13.2.1条	符合要求
2	设备安全防护设施	设备设施进行了接地保护	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）13.2.1条、第13.2.2条	符合要求
		设备防晒设施（站区罩棚）	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第14.2.2条	符合要求
		过电压（电涌）保护器	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.9条	符合要求
		加油岛两侧设置防撞柱	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第14.2.3条	符合要求
3	防爆设施	密闭卸油	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.1条	符合要求
		加油站爆炸危险区域内电机、开关、照明、接线盒等电气设施的防爆等级不低于Exd II AT3。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.1.7条“爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。”	符合要求
		火灾爆炸危险区域的电缆沟埋沙。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.1.6条“当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。”	符合要求

序号	安全措施	已经采取的安全设施	依据	检查情况
4	作业场所防护设施	防撞柱、车轮挡车器、照明灯	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第14.1.4条	符合要求
5	泄压和止逆设施	机械呼吸阀、带阻火器的通气管	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.9条	符合要求
6	紧急处理设施	在加油机、站房立柱、营业厅设置急停按钮，加油机设置拉断阀，底部设置剪切阀，加油枪软管设置安全拉断阀	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.2.3条/第6.2.4条	符合要求
7	防渗漏措施	设置了双层罐、双层管线渗漏检测系统	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.5.5条/第6.5.6条	符合要求
8	防漂浮设施	储罐用螺栓固定在基础上，用钢带缠绕固定	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.1.13条	符合要求
9	防止火灾蔓延设施	通气管设置有阻火器，储罐埋地设置	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第4.2.5条	符合要求
10	灭火设施	灭火器、消防沙、灭火毯、消防桶、消防锹	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第12.1.1条	符合要求
11	应急救援设施	吸油毡、急救药箱、报警电话、防爆手电筒、应急工具、应急照明等	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第12.3.2条	符合要求
9	劳动防护用品装备	作业人员配备防静电工作服、手套、防静电鞋等	《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）第6.2条 《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/T 1922-2011）	符合要求
10	安全警示标志	严禁烟火等标志	《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）第6.8条	符合要求

由表6.2-1可知，本项目中采用的安全设施符合要求。

## 6.2.2 安全生产管理情况检查结果

1) 本项目已经建立了较全面的安全生产责任制度、安全管理制度和岗位安全生产操作规程。

2) 本项目设置了专职安全管理员，负责对全站安全工作的组织、领导、监督、检查，对全站安全工作统一管理。

3) 本项目主要负责人、安全管理人员已通过培训并考核合格，作业人员均通过培训后上岗操作，符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任

任规定》（根据山东省人民政府令第260号、第311号第二次修订）的要求。

4) 本项目建立有安全检查管理制度、动火管理制度、职工安全防火、工作纪律管理规定等并能够严格执行，对加油及储存运转的装置设备及安全设施等能够进行经常性的安全检查，对出现的问题能认真进行整改。

5) 本项目安全生产主要用于安全设施投入、检验检测，安全教育培训，为职工配置个体防护用品如工作服、口罩、鞋等。

### 6.2.3 调试情况检查结果

本项目自调试完成后，设备装置达到技术指标。在正式运行前，加油站对设备设施进行了全面检查、调试阶段遇到的问题已得到解决，符合相关规定。

车辆加油系统为敞开式结构，通风状况良好，可减少易燃易爆及窒息性气体的积聚。

本项目系统设备自调试完成后，设备装置及安全设施调试平稳，达到设计水平。对在用设备装置及安全设施进行经常性的安全检查，加强设备设施的养护和保养。

### 6.2.4 加油技术工艺检查结果

1) 本项目采用的车辆加油技术为目前国内成熟通用的汽车车辆加油技术，工艺成熟稳定，非国家淘汰类；

2) 本项目加油系统的设备设施经调试，各项工艺指标符合工艺设计要求；

3) 本项目采取了安全控制措施，控制情况良好，满足项目设计的控制要求；

4) 本项目设置了三级油气回收系统（卸油、加油、三次油气回收）。

### 6.2.5 加油装置、设备和设施检查结果

本项目土建设计单位为哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司（证



书编号 A123001270)，安全设施设计单位为哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司(证书编号 A261012237)，施工安装单位为山东广美建筑工程有限公司(证书编号 D337076167)，监理单位为山东田园牧歌项目管理有限公司(证书编号 E237008826)。

本项目设计、施工、监理单位资质符合要求。

本项目于 2023 年 05 月开工建设，2023 年 11 月竣工，施工单位向该加油站提供了隐蔽工程施工记录、调试记录及加盖了竣工章的相关图纸等，该加油站对设备装置及安全设施进行了全面验收。

### 6.2.6 物料检查结果

本项目物料(汽油、柴油)的储存、装卸和使用符合《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令 344 号，中华人民共和国国务院令 591 号修订，中华人民共和国国务院令 645 号修正)等相应规范的要求。

### 6.2.7 作业场所检查结果

#### 1、采用的主要职业危害防护设施

##### 1) 防中毒和窒息

站区为敞开式结构，毒物危害的防护主要采用自然通风，通风效果良好。

##### 2) 防高低温

本项目主要为室外作业，高温的危害防护主要采用自然通风，低温危害的防护主要采用穿防寒服。

##### 3) 防火防爆

加油机已静电接地，装置已进行防雷检测合格，已采用导静电的加油软管，已配置消防器材。

##### 4) 防高处坠落

高处作业系挂安全带，穿防滑鞋及紧身工作服；大风、暴雨、雷电、下



雪、大雾等恶劣天气停止高处作业。

## 2、职业危害评价

从以上分析可以看出：本项目的防毒、防高低温设施和措施全面，能满足作业场所安全防护的要求。

## 3、建（构）筑物

站区内所有建筑物的均按照《建筑设计防火规范》的有关要求达到了所处场所的防火、防爆要求，设置了安全出口等，可以保证建筑物内的人员、设备的安全。

### **6.2.8 事故应急管理检查结果**

本项目编制了生产安全事故应急预案并已备案；配备了应急救援人员及应急救援器材如急救药箱，并按规定组织人员进行了应急演练。同时，本项目配备了应急救援人员，并配备了灭火器等应急救援器材。

## 7 安全对策建议

### 7.1 安全设施设计专篇采纳设立安全评价报告提出的对策措施在项目建 设中的落实情况

本项目由哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司进行了安全设施设计，在《安全设施设计专篇》中提出了各项安全设施和措施，采纳情况见下表 7.1-1。

表 7.1-1 安全设施设计安全设施落实情况检查表

序号	安全设施设计专篇中提出的安全设施和措施	落实情况
一、站址选择和布局方面的对策措施		
1.	加油站周边空地进行建设项目时，应告知建设方考虑建设设施与站内设施的距离要求，使建设设施与站内设施的距离满足相关规范要求。	已落实，与周边间距符合要求。
2.	下一步设计时，建议将西侧用隔离桩分隔的出口和入口设计为独立的出口、入口。在总平面布置图中明确摩托车加油区。	部分落实，摩托车加油区位于罩棚南侧停车位的西侧，车辆的出入口未分开设置。
二、工艺及设备等方面的对策措施		
1.	油罐的设计和建造，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，并应有良好的防腐蚀性能和导静电性能。	已落实，覆土 1.2m，油罐具有良好的防腐蚀性能和导静电性能。
2.	埋地油罐应按照《钢制焊接压力容器》的要求进行设计、制造、检验，并应采用具有相应资质的单位进行。	已落实，油罐出具合格证，有资质的单位进行安装。
3.	靠近加油岛端部的加油机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于 100mm，并应设置牢固。	已落实，设置 DN150 防撞柱。
4.	在操作井内进行作业时： 1) 建议在操作井口放置铝制靠梯，作业人员站在梯子上进行计量等作业，保证作业人员的头部在地面以上。 2) 作业前将油气回收备用通气管球阀从常闭状态调整为打开状态，减少油罐内的气体压力，降低油罐漏气风险，作业结束后将通气管球阀调回至常闭状态。 3) 作业前打开操作井盖通风 5 分钟以上。 4) 一人操作一人监护。监护人注意提醒来往加油车辆及人员，不要误入正在作业的操作井。 5) 开盖前应设置必要的风险提示和隔离设施。 6) 发现漏气的操作井或操作井内进行检维修作业，必须进行气体浓度检测。	已落实

序号	安全设施设计专篇中提出的安全设施和措施	落实情况
三、防雷防静电、供配电方面的对策措		
1.	当加油站内站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。	已落实，按规范设置防雷装置。
2.	380/220V 供配电系统宜采用 TN—S 系统，当外电源为 380V 时，可采用 TN—C—S 系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。	已落实，本站站内供配电系统采用 TN-S 系统。电缆保护管两端均接地，在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的浪涌保护器。
3.	罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于 IP44 级的照明灯具。	已落实，本站在罩棚下非爆炸危险区域的灯具，采用防护等级为 IP55 的照明灯具。
4.	根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 的规定，油罐区和加油区的设备和电缆选用防爆型户外型设计。爆炸危险区域内的线路采用铠装电缆直埋。在防爆区对应电缆接口和挠性管接口按防爆要求分别处理，设备开关、灯具与电缆接口处采用隔离接头。	已落实，本站爆炸危险区域内的电气设备的选型、安装、线路敷设等满足相关规范要求。
四、紧急切断阀及报警方面的对策措施		
该项目的储罐区及加油区单元的危险度为 I 级，属于高度危害，企业应严格落实本评价前文对液位报警联锁、渗漏检测报警的设计，且设置紧急切断系统。		已落实，已设置液位报警联锁，渗漏检测报警和紧急切断系统。
1.	加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵电源。紧急切断系统应具有失效保护功能。	已落实，本站站内设有紧急切断系统，事故状态下，紧急切断系统的紧急切断按钮可迅速切断加油机泵电源。紧急切断系统具有失效保护功能。
2.	紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关：在汽车加油站现场工作人员容易接近且较为安全的位置；在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。	已落实，本站紧急切断系统的紧急切断按钮分别设置在站房收银台和加油区罩棚立柱处。
3.	工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。	已落实，本站紧急切断系统可以手动远程切断加油机泵的电源。。
4.	紧急切断系统应只能手动复位。	已落实，本站紧急切断系统只能手动复位。
五、安全管理方面的对策措施		
1.	切实加强工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。	已落实，制定安全操作规程并执行。
2.	加强对新进职工的安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强危险、危害状态应急处理能力，在紧急情况下能采取正确应急方法，事故发生时有自救互助能力。	已落实，进了教育培训并做好教育培训记录。
3.	企业应注重进油油品质量，应采用合格厂家生产的合格产品，并进行记录，存档。	已落实，采购符合标准油品，进行记录，存档。
4.	国内外许多事故案例表明，在生产过程中的人为失误往往是导致事故的直接原因，既有	已落实，员工进行培训，人员持证上岗，为员工配备劳动防护用品。

序号	安全设施设计专篇中提出的安全设施和措施	落实情况
	<p>操作的，也有管理的。因此，对该项目提出以下措施防止人为失误：</p> <p>1) 人员要进行选择。要选拔具有一定文化程度、身体健康、操作技能和心理素质好的人员从事相关工作，并定期进行考察、考核、调整。</p> <p>2) 对职工要加强职业培训、教育。使职工具有高度的安全责任心、缜密的态度，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、防止工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识和应急处理能力，有预防火灾、爆炸、中毒等事故和职业危害的知识和能力，在紧急情况下能采取正确的应急方法，事故发生时有自救互救能力。</p> <p>3) 主要负责人和安全管理人員必须经应急管理部门考核合格后方可上岗；加强对新职工的安全教育、专业培训和考核，新进人员必须经过严格的三级安全教育和专业培训，并经考试合格后方可上岗。对转岗、复工人员应参照新职工的办法进行培训和考试。对职工每年至少进行两次安全技术培训和考核。</p> <p>4) 职工应遵守各项目规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），特别是重视生产过程中、检修、抢修时，异常天气情况下、紧急情况处理等的作业，事前要有完备的作业方案；作业时要遵守各项规定（如动火等规定），确保万无一失。</p> <p>5) 按照《鲁安办发（2021）50号文》及《汽车加油加气站消防安全管理》的要求，建立健全加油站全员安全生产责任制，落实加油站安全生产主体责任。站长是加油站的消防安全责任人，对单位的消防安全工作全面负责，应做到每月至少组织召开1次消防安全工作会议，每月至少组织并参加1次消防安全检查，组织火灾隐患整改工作，落实整改资金。</p> <p>6) 正确穿戴个体劳动防护用品，并保管好、维护好、正确使用好。严禁穿带钉鞋进入易燃、易爆危险区域，生产区域内严禁穿短衣、短裤和赤膊等。</p> <p>7) 要重视作业人员异常情绪、异常行为的出现，发现问题要及时疏导并妥善处理。</p>	
5	<p>建立健全各种设备管理制度、管理台帐和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度。加强对设备运行的监视、检查、定期维护保养等管理工作。</p> <p>设备的不安全状态是诱发事故的物质基础。保持设备、设施的完好状态，是实现安全生产的前提。因此，要加强对设备运行时的监视、检查、定期维护保养等管理工作。经常进行安全分析，对发生过事故或未遂事故、故障、异常工艺条件和操作失误等，应作详细记录和原因分析并找出改进措施。还应经常收集、分析国内外的有关案例，类比该项目的具体情况，加强教育，积极采取安全技术、管理等方</p>	已落实，制定制度并严格执行。

序号	安全设施设计专篇中提出的安全设施和措施	落实情况
	面的有效措施，防止类似事故的发生。经常对主要设备故障处理方案进行修订，使之不断完善。	
6	加强动火、电气等检修作业的管理。 1) 严格执行动火审批制度，动火前应检测可燃物的浓度，动火时须有专人监护，并准备适用的消防器材。 2) 电气作业严格执行作业票制度。电工作业人员应经安全技术培训，考核合格，取得相应的资格证书后，才能从事电工作业，禁止非电工作业人员从事任何电工作业。	已落实，制定制度并严格执行。
7	冬寒、暑热、风、霜、雨、雪、雷电等，会影响操作人员作出正确的判断和操作，会间接或直接影响到人员的安全和健康。因此，作业场所的温度、采光照度、通风、噪声、空气中有毒、有害物质含量要定期进行检测，重视作业环境及条件的改善，做到清洁、文明生产。对危险区域应设置相应的安全色和安全警示标志。根据《安全色》（GB 2893-2008）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008），充分利用红（禁止、危险）、黄（警告、注意）、蓝（指令、遵守）、绿（通行、安全）四种传递安全信息的安全色，正确设置和使用安全色和安全标志，使人员能够迅速发现或分辨安全标志，及时得到提醒，以防止事故、危害的发生。	已落实，制定制度并严格执行。
8	制定易燃、易爆、有毒、有害物质贮存的安全管理制度，并严格执行，对汽油、柴油等危险化学品的管理，按有关规定执行。	已落实，制定制度并严格执行。
9	油品的装卸、运输应执行《危险货物道路运输规则（系列）》（JT/T617-2018）、《工业车辆安全要求和验证（系列）》（GB/T10827-2014）、《危险化学品安全管理条例》等。	已落实，严格执行制度。
10	站长必须管安全，领导和生产管理人员必须重视安全工作，实现全面安全管理（即全员参加的安全管理，全过程的安全管理，全天候的安全管理，全部工作的安全管理）。	已落实，站长全面负责安全管理。
11	根据劳动防护用品配备标准，做好防护用品的配备和发放工作。	已落实，为员工配备劳动防护用品。
12	严禁外来人员进入油罐区，操作人员持上岗证方可进入油罐区。操作人员办理设备内作业证，必须严格执行岗位责任制，交接班制，巡回检查制和设备维护保养制度，认真填写原始记录，严格按岗位工艺操作规程进行操作。	已落实
13	营业过程中，营业室的进出门，除进出时以外，应常置于关闭状态，防止油气进入站房。	已落实，营业过程中，营业室的进出门，除进出时以外，常置于关闭状态
14	上班必须穿工作服，工作服应选用不产生静电的织物制作。	已落实，员工穿防静电工作服。
15	建立并持续有效运行风险管控体系与隐患排查体系。	已落实，已运行险管控体系与隐患排查体系
六、事故应急预案的对策措		



序号	安全设施设计专篇中提出的安全设施和措施	落实情况
1.	<p>拟建加油站建成后，加油站应编制《加油站安全事故应急预案》并到当地应急管理部门进行备案，应急预案的编写应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的要求进行，并根据《山东省生产安全事故应急办法》等的要求定期进行演练；同时配备相关的应急救援器材。</p>	<p>已落实，应急预案已备案，已配备应急救援器材。</p>
七、工程施工方面的对策措施		
1	<p>（1）加油站工程施工应按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行施工。</p> <p>（2）加油站应请有工程设计资质的设计单位进行工程施工设计，承建加油站建筑工程的施工单位应具有建筑工程相应的资质。</p> <p>（3）承建加油站安装工程的施工单位应具有设备、管道安装工程相应的资质。</p> <p>（4）材料和设备的生产厂家必须具备生产资质，设备必须符合国家质量标准，必须具有有效的质量证明文件，并符合下列规定： 1）材料的质量证明文件的特性数据应符合相应产品标准的规定。加油机必须经质检部门检验合格，并有与加油机型号相对应的整机防爆合格证。 2）其它设备应有符合相应标准要求的质量证明文件。</p> <p>（5）焊接压力管道的焊工，应当取得焊工合格证。无损检测人员应取得相应的资格。</p> <p>（6）加油站工程施工应按工程设计文件及工艺设备、电气仪表的产品使用说明书进行，如需修改设计或材料代用，应有原设计单位变更设计的书面文件或经原设计单位同意的设计变更书面文件。</p> <p>（7）加油站工艺管道系统安装完成后，应进行压力试验，并应符合下列规定： 1）压力试验采用结晶水进行。 2）压力试验的环境温度不得低于5℃。 3）管道的工作压力和试验压力，应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。</p> <p>（8）试机时禁止以水代油试验整机。</p> <p>（9）施工单位应编制施工方案，并在施工前进行设计交底和技术交底，并将完成的施工图送交消防部门审核。</p> <p>（10）采购的加油机、定制的油罐等材料和设备的规格、型号、材质、质量应符合设计文件的要求。</p> <p>（11）加油站地下隐蔽工程应有施工依据、施工资料，应有设计图纸，并做好施工记录，在竣工后应提交竣工验收报告。</p> <p>（12）加油站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。</p>	<p>已落实，施工单位资质符合要求，已出具竣工验收报告，本站不种植油性植物。</p>

序号	安全设施设计专篇中提出的安全设施和措施	落实情况
八、其它		
1.	<p>消防</p> <p>采购合格的消防器材，并定期进行检查、维护保养。按照 GB50156-2021 第 12.1.1 的规定配备消防器材。</p> <p>对消防器材设施应加强日常维护和管理，建立消防设施、器材的巡查、维护保养等管理档案，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修人员（单位）、更换药剂的时间等有关情况，严禁损坏、挪用或擅自拆除、停用。消防栓、灭火器、灭火毯、消防沙箱或沙池等消防设施、器材应设置消防安全标志。灭火器、灭火毯应放置于醒目且便于取用位置，消防沙应保持沙量充足，不应存放杂物，沙子应保持干燥不结块，不含树叶、石子等杂质。</p>	已落实，配备消防器材并定期检查维护保养。
2.	<p>通信</p> <p>信息系统采用铠装电缆或导线穿钢管配线。加油区域严禁拨打移动电话。加油岛四周可设置移动通讯设备屏蔽装置。</p>	已落实，本站信息系统采用电缆穿钢管配线。
3.	<p>防火防爆</p> <p>（1）控制与消除火源：加油站应明确划分爆炸和火灾危险区域，设置警示文字和标志（设置带有“严禁烟火”、“熄火加油”字样的标志，在加油岛四周应设置带有“禁止拨打移动电话”字样的标志。油罐区应设置带有“禁止进内”、“禁穿钉子鞋”和“着防静电服”字样的标志），实行严格治理，严格控制明火、摩擦和撞击、电气火花、静电火花等火源。</p> <p>1) 站内严禁吸烟，严禁携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区；</p> <p>2) 动火时严格按照动火程序进行，并采取有效防范措施；</p> <p>3) 禁止使用易产生火花的工具；</p> <p>4) 按规定要求设置防雷防静电设施，并定期检测，保证完好；</p> <p>5) 加强进站人员管理；</p> <p>6) 易燃易爆区域采用防爆型电气设备；</p> <p>7) 维修作业应使用防爆工具。</p> <p>（2）严格控制设备质量及其安装质量，防止油品泄漏。</p> <p>1) 罐、泵、阀门、管线等设备及其配套仪表要选用有资质单位生产的合格产品，并把好安装质量关；</p> <p>2) 管道容器等有关设施投用前按要求进行试压、气密试验，合格后才能投入使用；</p> <p>3) 设备、阀、管线、仪表等要定期检查、维护，保持完好状态；</p> <p>4) 按规定要求安装电气线路，并定期检查、维护，保持完好状态。</p> <p>（3）加强管理、严格工艺纪律。</p>	已落实，已出具防雷检测报告，现场设置按去哪警示标识，禁止使用易产生火花的工具。

序号	安全设施设计专篇中提出的安全设施和措施	落实情况
	1) 严格要求职工自觉遵守各项规章制度、操作规程; 2) 坚持巡回检查, 发现问题及时处理; 3) 加强培训、教育、考核工作。 (4) 安全设施(如消防设施等)齐全并保持完好。	
4.	防中毒窒息 (1) 严格控制设备及其安装质量, 对设备、管线、阀门、泵、仪表等要定期检查, 及时维修, 保持完好状态, 消除泄漏可能性。 (2) 进罐检修前, 要彻底清洗干净, 并进行空气置换, 检测合格后方可进罐作业。 (3) 罐内检修作业人员应穿戴好防护用具, 并要有人现场监护。 (4) 进罐作业严格遵守作业规程。	已落实, 设备设施定期检查。
5.	防触电 (1) 由持证电工进行电工作业, 作业时应穿戴橡皮手套和绝缘胶鞋等防护用品。 (2) 变配电建筑结构、配电装置及线路严格遵守有关规定。 (3) 按规定对设备、线路采用与电压相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘, 并定期检查、维修。 (4) 根据要求对电气设备做好保护接地或保护接零。 (5) 建立和健全电气安全规程、规章制度和安全操作规程, 并严格执行。 (6) 对职工进行电气安全培训教育及触电急救培训。	已落实, 电工作业人员持证上岗, 对员工进行教育培训。
6.	防车辆伤害 (1) 工作时要集中注意力, 要注意观察进出站车辆情况; (2) 进出站车辆应限速在 5km/h 以下。	已落实, 设置限速标识。
7.	防高处坠落、物体打击 (1) 严格执行高处作业的危险作业审批手续。采取安全绳高挂等安全防护措施。作业场所设警戒线, 监护人员在场。 (2) 工作时要集中注意力, 工器具摆放整齐	已落实, 制定危险作业管理制度。
8.	防坍塌 关注气象部门恶劣天气预警, 及时采取防范措施。定期检查站房、罩棚承重结构, 及时维护保养。	已落实, 定期检查。
9.	安全投入 安全设施投资列入建设项目概算, 落实好安全专项资金。项目建成投成后, 企业应根据项目实际需要加大安全投入, 按照《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财资[2022]136号)的要求提取安全费用, 落实安全设施。	已落实, 制定安全投入计划并做好安全生产费用使用台账。

本项目对提出了相应的安全对策措施建议未落实部分, 在 7.2 章节

提出了整改的对策措施建议。

## 7.2 现场存在的问题及整改意见

现场存在的问题及整改建议见表 7.2-1。

表 7.2-1 现场存在的问题及整改建议表

序号	隐患汇总	整改意见	整改结果
1	加油作业区与辅助服务区之间未划界线标识。	加油作业区与辅助服务区之间应有界线标识。	已整改
2	车辆的出入口未分开设置。	车辆入口和出口应分开设置	已整改
3	未取得特殊建设工程消防验收意见书。	2023 年 12 月 22 日取得了《特殊建设工程消防验收意见书》。	已整改

## 7.3 安全对策措施与建议

### 一、卸油作业

1) 油罐车应停放于卸油专用区，熄火并拉上手刹车、于车轮处放置轮挡；并使车头向外，以利紧急事故发生时，可迅速驶离。

2) 向地下罐注油时，与该罐连接的给油设备应停止使用。卸油前应检查油罐的存油量，以防灌油时溢油。卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。

3) 油罐车进站后，卸油人员应立即检查油罐车的安全设施是否齐全有效，油罐车的排气管应安装防火罩。检查合格后，引导油罐车进入卸油现场，应先接受静电接地线夹头接线并确实接触。

4) 油罐车熄火并静置 5min 后，卸油员按工艺流程连接卸油管及油气回收管及接头，将接头结合紧密，保持卸油管自然弯曲；经计量后准备接卸；按规定在卸油位置上风处摆放干粉灭火器。

5) 卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，能自流卸油的不泵送卸油。

6) 卸油时严格控制油的流速，在油面淹没进油 200mm 管口前，初始流速不应大于 1m/s，正常卸油时流速控制在 4.5m/s 以内，以防产生静电。

7) 应在油罐车静置进行静电释放 5min 后, 方可进行计量、取样和卸油等相关作业。卸油完毕罐车静置 5min 后, 卸油员引导油罐车启车、离站, 清理卸油现场, 将消防器材放回原位。

8) 建议在雷雨时应停止卸油作业, 停于加油站内的油罐车应做好接地保护。

## 二、加油作业

1) 加油机机件应保持性能良好, 油气分离器及过滤器应保持功能正常, 排气管应畅通、无损, 泵安全阀应保持压力正常。加油员在使用加油机前, 应检查加油机运转是否正常及有无渗漏油品现象, 并要保持加油机的整洁。

2) 加油岛上不得放置收录音机, 电扇、延长线、冷藏设备等一般电器设备及其他杂物。

3) 有加油车辆进站时, 加油人员应站在加油岛上以防被撞, 作业人员避免穿过两车中间。

4) 禁止使用绝缘性容器加注汽油、柴油。禁止用塑料桶对摩托车进行加油。

5) 加油时若有油料溢出, 应立即擦拭, 含有油污布料应妥善收存有盖容器中。

6) 加完油后, 应立即将加油枪拉出, 以防被拖走。

7) 站内有人吸烟或使用移动电话时, 应立即停止加油。

8) 加油站上空有高强闪电或雷击频繁时, 应停止加油作业, 采取防护措施。

9) 管道内油品的流速应小于 2.8m/s。

## 三、维修和清洗油罐

1) 维护、检修应使用防爆型照明设备。维修作业应使用防爆工具。严禁使用撞击易产生火花的工具。

2) 加油机维修之前要切断电源, 摘下皮带轮上的皮带。若所修的部



位需要放油时，必须用容器收集燃油，防止燃油泄漏。

3) 适时清洗油罐沉积物，装运不同油品应按规定进行清洗。清罐时必须按清罐安全要求进行，以防发生中毒和爆炸事故。

4) 油罐清洗，应委托具备相应资格的专业公司依相关规定作业，清洗公司专门须指定并设置现场安全主管于现场指挥监督作业。

5) 加油站地下油罐以密闭机械清洗为原则，动力机械以采取气动式为原则，若采用电气机具则应为防爆型式并实施接地。

6) 清洗油罐所用的手持工具应为无火花安全工具，和全棉清洁用具。

7) 清罐油罐处，须设置施工标识，并严禁无关人员接近。

8) 油罐清洗时应随时注意并测试油罐内、外油气浓度及采取必要安全防护措施。

9) 油罐清洗后之残渣，应依废弃物清理法规处理。

#### 四、动火作业

1) 在加油站区域内进行电（气）焊等明火作业应办理动火审批手续。动火作业前，应经本单位负责人和安全部门审批。

2) 动火期间，安全监护人员应到现场监督，现场应挂警示牌。动火人员应按动火审批的具体要求作业，动火完毕，监护人员和动火人员应共同检查和清理现场。

3) 动火时作业场所应增设消防器材，放置于施工处。

4) 动用火种时，值班站长及施工现场负责人不得离开现场。

5) 将动火设备，诸如油罐、输送管线等的油品等可燃物彻底清理干净，并有足够时间进行蒸气吹扫和水洗，达到动火条件。

6) 与动火设备相连的所有管线，均应加堵盲板与系统彻底隔离、切断。

#### 五、管理

1) 定期对岗位人员进行安全教育培训，加强思想意识教育，将安全培训教育制度落实到位。

2) 事故应急预案应及时报当地应急管理部门备案，定时组织培训、演练，并不断完善。

3) 要保证必要的安全生产投入，定期提取安全费用，用于安全设施的维护保养及加强安全工作。

4) 在今后的加油过程中，不应随意改变储存量及设施，如现有设施有所改变，应报相关部门批准，并重新进行安全评价。

5) 加油站必须依法参加工伤保险和安责险，为从业人员缴纳保险费。

6) 本项目涉及到的汽油为特别管控危险化学品，应在储罐定点储存特别管控危险化学品，提高管理水平，合理调控库存量、周转量，加强精细化管理，实现特别管控危险化学品的定置管理。并严格按照有关法律法规标准实施隔离，建立作业信息系统，实时记录特别管控危险化学品的种类、数量等，并在作业场所以外备份。

7) 涉及重点监管的危险化学品的企业，应针对产品特性，按照有关规定编制完善的、可操作性强的危险化学品事故应急预案，配备必要的应急救援器材、设备，加强应急演练，提高应急处置能力。

8) 加油站设有可燃气体声光报警装置的加油作业区内可允许客户使用手机支付，当现场警报器报警时，应立即停止使用手机和停止加油相关作业，并按应急预案进行应急处置。

9) 摩托车加油时必须熄火，在指定的摩托车加油区，用专用金属桶加油；在加油机周围 4.5m 范围内，摩托车不得启动和运转，需要用人力将摩托车推离加油岛 4.5m 后，方可启动。

10) 该加油站后期应定期完善建立健全安全生产风险管控机制和安全生产隐患排查治理体系。定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改。

## 8 评价结论

依据国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的要求，通过对本项目危险有害因素辨识与分析、符合性评价和危险危害程度评价，本项目评价结果如下。

### 8.1 评价结果

#### 1、安全条件和与周边的安全防护距离

1) 本项目受地质、水文、气象等自然条件的影响较小。

2) 本项目与建筑以及设备、设施之间的安全间距、防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

#### 2、已采用的安全设施水平。

1) 本项目安全设施设计由有资质的单位设计。

2) 本项目中采用的安全设施比较成熟可靠，能够保证安全设施的有效性，满足相关法律、法规和要求。

#### 3、技术工艺和装置、设备(设施)的安全可靠性评价结果

本项目工艺成熟，不属于国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备，调试过程中安全可靠，没有发生安全生产事故。

#### 4、事故隐患及其整改情况

本项目在工艺设计及设备选型上比较成熟，对评价组在现场勘察时发现的问题提出的整改建议，企业进行了积极整改并已整改完成。

#### 5、主要危险有害物质及危险有害因素

本项目的危险有害物质为汽油、柴油。

本项目主要危险、有害因素为火灾爆炸、中毒和窒息、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、高低温危害、毒物危害等。

#### 6、重大危险源、固有危险及风险程度

本项目储罐区辨识单元与加油作业区辨识单元均不构成重大危险源。

通过对汽油、柴油储罐的危险程度运用《危险度评价法》估算，本项目

的汽油、柴油储罐均属于III级低度危险。

根据道化学指数法估算可知，本项目柴油罐火灾、爆炸暴露区域半径达6.93m，汽油罐火灾、爆炸暴露区域半径达18.53m，可使暴露在罐区内的人员受到致命或致重伤的伤害。若罐区发生火灾、爆炸事故则事故会对周边产生一定的影响。爆炸会波及到周边道路上行人、车辆以及周边企业，会造成人员损伤及财产损失。因此，加油站要加强安全管理，加强设备维护。

## 7、经营条件检查

危险化学品经营单位经营条件检查表共设检查内容22项，经检查22均符合要求。

## 8.2 评价结论

本评价组根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品建设安全监督管理办法》、《山东省危险化学品建设项目监督管理办法》、《危险化学品建设项目评价细则》、《危险化学品经营许可证管理办法》和《山东省加油站安全评价导则》、《汽车加油加气加氢站技术标准》以及国家的相关安全规范、标准和规程，对中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站进行安全设施竣工验收评价，安全评价小组通过对项目建设和管理资料进行分析和现场检查，结合本项目运行的实际情况，运用可行的方法，通过全面分析与评价，得出以下评价结论：

1) 根据评价组的现场勘察，本项目站区内设施、装置与周边安全距离符合有关法律、法规、规范和标准的规定；

2) 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令（2005）第40号发布，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（2021）第49号修改），该加油站没有采用国家淘汰的落后生产工艺装备；

3) 本报告中提出的问题，中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站已进行整改；

- 4) 加油站安全设施设计、施工安装单位资质符合要求;
- 5) 加油站主要负责人及安全管理员已通过培训并考核合格, 从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格;
- 6) 有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程;
- 7) 有符合国家规定的生产安全事故应急预案, 并配备必要的应急救援器材;
- 8) 加油站主要进行汽油、柴油产品的加油及储存, 储罐设置了液位报警及防溢流阀, 加油机设置了紧急切断系统, 能够满足日常安全运行需要。

**安全验收评价结论:** 中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站, 在采取本评价报告提出的安全对策措施建议并整改完成存在的问题后, 符合国家现行有关安全生产法律、法规和规章、标准的要求, 具备安全设施竣工验收的条件。

## 9 建设单位交换意见的情况结果

针对本次安全设施竣工验收评价, 评价组首先对中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站进行了现场调研, 依据有关法律、法规、标准和规程, 对该加油站经营、建设活动中存在的危险有害因素进行了预测和分析, 并选择合适的安全评价方法对系统安全度进行评定, 查找出现场存在的安全隐患和问题, 并提出安全对策和防范措施建议。

在评价过程中, 评价组多次与该加油站反馈信息, 并得到了该加油站的协助, 但由于存在企业提供资料、现场检查或交流信息等的不确切、不客观或有效性失当等因素, 都会对评价结论的客观性和公正性带来影响。而且尽管该加油站现有的安全管理较规范, 但安全管理是动态的, 如果管理中存在缺陷, 将会有诱发事故的现象发生, 因此, 评价组多次与该加油站有关人员和加油站现场进行落实和洽谈, 对其提供的相关资料提出了相应的建议, 要求中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二



十三加油站加强储罐区及加油作业的管理。

经评价组与中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站共同商讨后决定，该加油站同意本安全设施竣工验收评价报告中的内容，并按照本安全设施竣工验收评价报告的要求开展相应工作，认真落实安全设施竣工验收评价报告中提出的安全防范措施和建议，并不断提高安全管理水平，提高技术装备和安全防护的等级，防止各类事故的发生。

## 附件 1 危险、有害因素辨识过程

危险因素：指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。

有害因素：指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损坏的因素。

### 附 1.1 主要危险有害物质特性分析

#### 附 1.1.1 物质的危险特性

该加油站经营的化学品为汽油、柴油。

根据《危险化学品目录》(2022 调整版) (根据应急管理部等十部门公告(2022)第 8 号修订) 的规定，该加油站涉及的危险化学品为汽油、柴油，不涉及剧毒化学品。

根据《易制毒化学品的分类和品种目录》(根据国办函(2021)58 号修订)，该加油站不涉及易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》(2017 年版)，该加油站不涉及易制爆危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三(2011)95 号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三(2013)12 号)，该项目涉及的汽油属于重点监管的危险化学品。

根据《各类监控化学品名录》(中华人民共和国工业和信息化部(2020)第 52 号令)，该加油站经营中不涉及监控化学品。

根据《山东省禁止危险化学品目录(第二批)》，该站经营过程中不涉及禁止危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、交通部、公安部联合发布(2020)第 3 号)，本项目涉及的汽油属于特别管控化学品。

根据《忌水危险化学品名单(试行)》(鲁应急字(2020)46 号)，本

项目不涉及忌水危险化学品。

其主要危险特性列附表 1.1.1-1。

附表 1.1.1-1 危险化学品主要危险特性一览表

序号	物质名称	危险类别	危化品编号	CAS号	相对密度 (水=1)	主要危险指标				主要危险性	火灾类别
						闪点 (°C)	爆炸 极限 (%)	毒性 分级	腐 蚀 性		
1	汽油	易燃液体, 类别2*; 生殖细胞致突变性, 类别1B; 致癌性, 类 别2; 吸入危害, 类别 1; 危害水生环境-急 性危害, 类别2; 危害 水生环境-长期危害, 类别2	1630	86290 -81 -5	0.72~0. 77	-58 ~10	1.3~ 6	III 级 中度 危害	无	火 灾、 爆炸	甲 B
2	柴油	易燃液体, 类别3	1674	68334 -30-5	0.81-0.85	>60	--	IV级 轻度 危害	无	火 灾、 爆炸	丙 A

注：火灾类别参照《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008，2018年版，毒性依据《职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）》，危险类别参照《危险化学品分类信息表 2015 版》。

## 附 1.1.2 物质的特性表

表 1.1.2-1 柴油的物质特性表

标识	中文名：柴油	英文名：Diesel oil; Diesel fuel
	易燃液体	CAS号：68334-30-5 UN编号：/
理化性质	性状：稍有粘性的棕色液体。	
	熔点/°C -18	溶解性：
	沸点/°C 282-338	相对密度(水：1) 0.81-0.85
	饱和蒸气压/kPa 无资料	相对密度(空气=1) 无资料
	临界温度/°C 无资料	燃烧热(kJ·mol <sup>-1</sup> ) 无资料
燃烧爆炸危险性	临界压力/MPa 无资料	最大爆炸压力 无资料
	燃烧性：本品易燃，具刺激性。	燃烧分解产物 一氧化碳、二氧化碳。
	闪点(闭口)/°C >60	聚合危害 不聚合
	爆炸极限(体积分数)/% 无资料	稳定性 稳定
	危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。	
健康危害急	有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。	
	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。	
急救措施	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼	

救	险，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。
防护	工程控制：密闭操作，注意通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
泄漏处理	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
储运	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。
包装	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。

表 1.1.2-2 汽油的物质特性表

标识	中文名：汽油	英文名：gasoline; petrol	
	分子式：	分子量：	CAS号：86290-81-5
理化性质	性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。		
	溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。		
	熔点(℃)：<-60	沸点(℃)：40~200	相对密度(水=1)：0.72~0.77
	临界温度(℃)：	临界压力(MPa)：	相对密度(空气=1)：3.5
	燃烧热(KJ/mol)：	最小点火能(mJ)：	饱和蒸汽压(Pa)：
燃烧爆炸危险性	燃烧性：易燃	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。	
	闪点(℃)：-58-10	聚合危害：不聚合	
	爆炸下限(%)：1.3	稳定性：稳定	
	爆炸上限(%)：7.6	最大爆炸压力(MPa)：	
	引燃温度(℃)：415~530	禁忌物：强氧化剂	
危险性	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。		
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。		
毒性	LD <sub>50</sub> 67000mg/kg (小鼠经口)； LC <sub>50</sub> 103000mg/m <sup>3</sup> ，2小时(小鼠吸入)。		
特别警示	高度易燃液体；不得使用直流水扑救(用水灭火无效)		
对人体危害	侵入途径：吸入、食入，经皮肤吸收。 健康危害：急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、放射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性神经病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。		

<b>急救</b>	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。
<b>防护</b>	工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
<b>泄漏处理</b>	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
<b>贮运</b>	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过 30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过 3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要注意轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

## 附 1.2 加油及储存过程危险有害因素分析

通过对本项目的加油设备及工艺的分析，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）规定，运行过程中可能产生的主要危险、有害因素为火灾爆炸、中毒和窒息、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、高低温危害、毒物危害等。

### 附 1.2.1 火灾爆炸

汽油、柴油属于易燃易爆危险物质，它们具有挥发性、易燃性、爆炸性、受热自燃性、带电性、流动性等特点。一旦泄露就易在空中弥漫，形成爆炸性气体混合物，如遇明火即可酿成火灾爆炸事故，对社会造成恶劣影响，给国家财产造成重大损失。故对其危险有害因素要充分认识。

#### 1、作业过程中的火灾爆炸危险

##### 1) 加油

① 若加油时操作不当使大量油蒸气外泄、油品外溢，在加油口附近形成一个爆炸危险区域，遇火源会导致火灾爆炸。

② 若加油机及油枪静电接地线安装不规范或未有静电接地，使静电无法导除，油气聚集后产生火花易发生火灾。



③ 加油机油泵和油气回收泵电机采用非防爆型电机，电机运行过程中若产生电火花，遇油气泄漏极易引发火灾爆炸事故。

④ 加油管导除静电装置接触不良，或采用普通橡胶管，没有采用导静电软管。加油时流速过快，产生静电，易引起火灾事故。

⑤ 摩托车未在专门加油区加油，而直接用加油枪加油。

⑥ 雷击，雷电直接击中加油机，或者雷电作用在加油机等处产生间接放电，都会导致油品燃烧或油气混合气爆炸。

⑦ 用于摩托车加油的加油桶的加油嘴为易产生静电的材料，比如塑料、橡胶等。

⑧ 加油员穿化纤衣服操作，产生静电，遇加油挥发出来的油气，也易引起火灾事故。

⑨ 汽车或摩托车加油时，驾驶司机或乘车人员在加油区内吸烟或打手机；加油车辆撞击加油机，导致油品泄漏，也易引发火灾事故。

## 2) 储存

加油站的油品采用钢制储罐埋地贮存。并通过管道、阀门、法兰（垫片）与加油机、卸油口和外界相连接。在下列情况下，都有可能发生火灾、爆炸危险。

① 贮油罐未进行埋地处置，或埋地覆土层太薄（ $<0.5\text{m}$ ），夏天由于太阳暴晒会产生大量油品蒸汽（尤其是汽油），通过排气管泻出。

② 贮罐制造质量差，罐壁厚度不够（ $<0.5\text{m}$ ）或防腐处理不当而产生油品外漏，形成油气。

③ 通气管管口高度太低，使油气得不到及时扩散，遇火源可能发生火灾爆炸。

④ 通气管管口未设置阻火器，管口油气浓度集聚，在外来火源（如吸烟、拨打手机、油罐车未熄火、雷击等）入侵时，可能引起火灾爆炸。

⑤ 油罐、管道渗漏。由于腐蚀、制造缺陷、法兰未紧固等原因，在非作业状态下，油品渗漏，遇明火燃烧。

⑥ 雷击。高出地面的加油机、油罐量油孔、通气管及阻火器等附件，若未落实接地措施或电气连接不规范，防雷措施不可靠，会导致雷击直接击中油罐，或者在油罐上产生感应电荷积聚放电，都会导致油品燃烧或油气混合气爆炸。

⑦ 检修动火前未进行清理和采取防火措施。

⑧ 加油管管沟不用沙土填实，易积聚油气形成爆炸危险场所，可能引发罐室着火爆炸事故。

### 3) 卸油

① 油罐漫溢。卸油时由于对液位监测不力易造成油品跑冒。或未设置止档，造成卸油管意外脱落，油品泄漏。油品溢出罐外后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到爆炸极限范围，遇到激发能源，随即发生燃烧爆炸；在油品漫溢时，使用金属容器刮舀，开启电灯照明观察，甚至开窗通风，均会产生火花引起大火。

② 油品滴漏。由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动等原因，使油品滴漏至地面，遇火花立即燃烧。

③ 静电起火。由于油罐无静电接地(或静电接地失效)或采用喷溅式卸油中油罐车、油罐、卸油管或加油管未静电接地(或静电接地失效)等原因，造成静电积聚放电，点燃油蒸气。

④ 卸油中遇明火。在非密封卸油过程中，大量油蒸气从卸油口溢出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。

⑤ 储油罐进油管未插到罐底，卸油时油品撞击罐底，出现喷溅产生静电火花，引起卸油口部起火。北京市和平里加油站、郑州市人民路加油站都曾在卸油时发生过类似事故。又如某炼油厂向油罐内高速卸油，产生和积聚静电达数千伏，因断线的浮球与罐壁之间产生静电火花，引起油罐爆炸。

⑥ 加油站工作人员不穿防静电或纯棉工作服，而穿化纤混纺或毛皮服装，不穿导电工作鞋而穿塑料底或绝缘橡胶底鞋时，人体能产生和积

累数千伏到1万伏电压的静电，操作过程中发生静电放电时，会引起爆炸事故，违章使用塑料桶盛装汽油也会导致事故。

⑦油罐车卸油时，未连接静电接地报警仪，导除静电或在卸油时流速过快，产生静电，静电产生的火花遇到挥发的易燃气体，均有可能引起火灾事故。

⑧卸油过程中未熄火、车辆排气管无阻火器，若遇汽油泄漏，与空气形成爆炸型混合物，遇火源后引发火灾爆炸。

#### 4) 量油

①该站油罐内设置高液位报警仪，在正常情况下，不需要人工量油，一旦液位计损坏失效，必须采用人工量油时，由于油罐内增设了油气回收装置，在打开量油口时，油罐内产生的蒸气会剧烈向外冲出，更容易发生火灾爆炸事故。

②如果油罐车刚卸完油即开盖量油，而无静置时间，就可能引起静电火花；如果油罐未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落，在量油时，量尺与钢质管口摩擦产生火花，就可能点燃罐内油蒸气，引起燃烧爆炸。

③在气压低、无风的环境下，穿化纤服装，摩擦产生静电火花也能点燃油蒸汽。人工量油过程中，若未穿防静电工作服、身上携带火种、量油过程中违反操作规程作业，挥发出来的油气能遇火花，发生火灾爆炸事故。

#### 5) 油品输送

加油机和油品储罐之间，油品通过管道进行往来输送。在输送过程中有发生泄漏、中毒甚至火灾爆炸事故的危险。造成这些事故的主要原因有以下几个方面：

①管道、阀门、部件、法兰等紧固件有质量缺陷；

②各类管道的设置和布局不符合规范要求，爆炸区域内设置有不符合要求的电气线路；

③输送管道无防静电接地装置或未经检测合格，装置失灵；

④ 违章操作，使管道中的易燃液体流速超过允许值，使静电急剧产生和积累；

⑤ 在输送火灾爆炸危险区域范围内违章动火；

⑥ 输送管道附近有明火点和高温热源，照明电气不防爆等；

⑦ 作业人员业务素质差，缺乏专业知识或操作不熟练等导致操作失误。

⑧ 若输送油品管道未埋地或覆土不足，夏季曝晒，管道内油气易受热膨胀破裂，引起泄漏。

⑨ 加油管管沟不用沙土填实，易积聚油气形成爆炸危险场所，可能引发罐室着火爆炸事故。

#### 6) 检修

检修时置换不彻底或未完全与系统隔绝（如未设置盲板），而进入设备、容器内作业，存在检修人员中毒的可能。残留的汽油遇检修明火或铁器碰撞火花可引发着火爆炸事故。

在加油站油罐清洗作业时，由于无法彻底清除油蒸气和沉淀物，残余油蒸气遇到静电、摩擦、电火花等都会导致火灾。

检修时未办理动火证、未清洗置换彻底、违章检修；在防火防爆区内使用明火、使用非防爆的电动工具或易产生火花的铁制工具、穿着带铁钉的鞋或易产生静电的化纤衣物、进入罐区的车辆无阻火器等，均有引发火灾爆炸的危险。

在进行电焊检修作业时，易引起火灾和爆炸事故；如果焊接时用内部富含可燃气体、液体的管道做搭接线，会在管道连接处产生火花，进而引起着火爆炸。

检修油罐、加油机设备未请有资质的单位进行，施工人员不了解油品的特性，未履行爆炸区域内动火作业和受限空间作业的审批手续，违章作业，易引发火灾爆炸事故。

#### 7) 三次油气回收设备火灾

该站设置有三次油气回收设备，三次油气回收设备发生故障导致油气泄漏若遇明火可引起火灾事故。

## 2、雷电、静电及火花的火灾危险性分析

### 1) 静电放电火花引发燃烧爆炸

#### ① 油品在灌注、倾倒、输送时，流速过快，引发静电火灾事故

汽油电阻率为  $2.5 \times 10^{13} \Omega \cdot \text{cm}$ ，与空气的爆炸性混合物爆炸级别为 II A 级，最小点燃电流  $70 \leq I \leq 120 \text{mA}$ 。汽油在灌注、倾倒、输送时，流速过快，油品与管道摩擦（特别是绝缘橡胶和塑料管），会产生和积累静电，引发火灾。

#### ② 向油罐卸油，因撞击和飞溅引起静电火灾

储油罐进油管未插到罐底，卸油时油品撞击罐底，出现喷溅产生静电火花，引起卸油口部起火。

#### ③ 不能及时导出静电引发火灾事故

油品（尤其是汽油）注入容器时，产生的静电不能及时导入地下，可引发火灾爆炸事故。

#### ④ 人体静电放电引发火灾事故

加油站工作人员不穿防静电或纯棉工作服，而穿化纤混纺或毛皮服装，

不穿导电工作鞋而穿塑料底或绝缘橡胶底鞋时，人体能产生和积累数千伏到 1 万伏电压的静电，操作过程中发生静电放电时，会引起爆炸事故。

### 2) 明火高热引起燃烧爆炸事故

油品（汽油、柴油）遇到高热达到自燃点或遇到明火，如在禁火区吸烟、违章动火可造成着火爆炸。

### 3) 电火花引起爆炸事故

油罐、加油机的汽油挥发在空气中形成爆炸性混合气体，遇到不防爆电筒、不防爆手机、不防爆电话的电火花，可引起汽油混合气体爆炸。



#### 4) 打击火花引起爆炸事故

在汽油油气爆炸范围的环境下，人穿有带铁钉的鞋在水泥地面行走，铁钉与水泥地面碰撞摩擦，或用铁制工具作业时，产生火花可导致油气混合物爆炸。

#### 5) 雷击火花引起爆炸事故

当避雷设施发生故障或者无避雷设施时，雷击火花可使达可燃浓度的油气发生燃烧爆炸事故。

### 3、其他情况下的火灾爆炸危险

① 电气火灾。经营过程中由于电气线路老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当或其它意外原因造成电气短路，则容易出现火花和电弧，引发火灾事故。

若电气设备选型及布线不合规范，电气设备未按照标准要求选用防爆电气，加油机、油罐区等爆炸区域内电气设备未采取接地措施，油品输送管道法兰未进行静电跨接，线路敷设未按规定进行排线和穿管保护，运行时有产生火花继而引发火灾爆炸的危险。

② 明火管理不当。生活用火失控，引燃站房或站外火灾蔓延殃及站内设施安全。

③ 站房耐火等级达不到要求，一旦明火管理不当，生产、生活用火失控，就容易导致火灾。

④ 站场、设备、设施、管道因设计、制造、安装、管理、作业存在缺陷或失误等原因增加火灾的危险。若站内各种设施的安全距离不够，或与周围建（构）筑物防火间距不够，若发生火灾，可能会引发火灾蔓延的危险。

## 附 1.2.2 中毒和窒息

汽油为麻醉性毒物，侵入途径为吸入、食入和皮肤吸收。汽油可引起中枢神经系统功能障碍，高浓度时引起呼吸中枢麻痹，直接吸入呼吸道导致吸入性肺炎。经口中毒出现消化道症状，严重者可出现类似急性中毒症状。皮肤接触可致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。柴油具有刺激性毒性。

吸入可引起吸入性肺炎，皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮。

本项目所涉及的柴油及其蒸气都具备一定的毒性，柴油废气可引起眼鼻刺激症状、头痛及头晕，属于刺激性、麻醉性的低毒物质。加油站作业中人体防护不可能全封闭，不可避免地接触到油品，吸入油蒸气，使人头昏嗜睡。

在较长时间内，少量毒物反复经常地进入人体后引起的中毒为慢性中毒，接触毒物的时间可以是数月、数年或更长的时间才出现症状。在生产条件下，慢性中毒较多见。但由于发病缓慢且早期又无特异的临床表现，容易被忽视。

本项目油罐与操作井内均属于受限空间，应加强对进入受限空间作业的管理，严禁人员违规操作。项目中存在地下储罐，经过一段时间的运行使用后，由于腐蚀、磨损等原因，需要人员进入某些设备内部进行检查、维修和清扫等工作。由于设备内空间狭小，通风不畅，照明不良，观察受到限制，联系不便；内部介质又存有易燃、易爆等多种危险因素，易发生火灾爆炸、中毒和窒息等事故。操作井内法兰连接处若密封性不良，或量油孔未使用气密性球阀，则会使得油罐中的油气在罐区操作井内聚集，若检维修人员进入操作井内对设备进行检维修或安装时，会有中毒和窒息的风险。

汽油、柴油在发生火灾爆炸后，会产生有毒的一氧化碳，能使操作人员、救护人员中毒甚至窒息死亡，造成二次伤害。

### 附 1.2.3 车辆伤害

油品运输或车辆进站加油时，若站内路况、车况，驾驶人员素质等方面存在缺陷都可引发车辆伤害事故。加油站内加油车辆若频繁进出，如果行车不注意，或行车标志不明显，或超限运输，均有可能发生车辆伤害事故。

可能的原因有：行车路线错误、缺少安全警示标志、车辆超长、超宽、超载、超速行驶，刹车、灯光、喇叭、反射镜等装置缺陷；司机疲劳驾驶、

违章驾驶或误操作；无证上岗、心里不适；现场人员站位或行走路线不当，躲闪避让不及时；作业环境照明不良，例如在黄昏时，或在车辆未开灯时。此外，若加油车辆撞击加油岛或棚罩支柱，也可能引起棚罩倒塌，严重时导致油品泄漏、火灾爆炸等次生事故。

#### 附 1.2.4 触电

触电是电气危害中最为常见的伤害事故，作业过程中触电事故往往突然发生，在极短时间内造成严重后果，死亡率极高。触电事故的种类分电击和电伤。电击分为人直接与带电体接触的直接接触和人体触及漏电设备外壳或绝缘破损电缆的间接触电；电伤有电烧伤、皮肤金属化、电烙印、电光眼等。触电方式有单相触电、两相触电和跨步电压触电方式等。主要包括以下五方面：

1) 未按规定安装漏电保护器或漏电保护器安装不符合技术要求，容易发生触电事故。

2) 接地、接零装置不合格，电气设备或电气线路绝缘老化漏电，可引起触电事故。

3) 如安全电压系统不健全，可能导致用电设备漏电时发生人员触电事故危险。

4) 乱拉乱接临时用电线等，亦可造成触电事故。

5) 人员违反操作规程导致触电事故。特别是在开停设备时，作业人员直接用手按动按钮，如果开关漏电，在未发现漏电和操作人员无防护时则会引发触电事故，在工作环境潮湿的场所和部位，更易增加发生触电事故的可能性。

触电事故多发生在接线端子、缠结接头、压接接头、焊接接头、电缆头、灯座、电插头、插座、控制开关、接触器、熔断器等分支线、电源线接线等处，原因是由于这些连接部位机械牢固性差、接触电阻大、绝缘强度较低等。

### 附 1.2.5 高处坠落

高处坠落伤害是指在高处（2m 以上）作业中，因不采取安全措施或防护措施不利，栏杆、盖板、梯子等不符合安全要求或因腐蚀其强度下降等原因，发生坠落造成的伤亡事故。

该加油站罩棚、站房进行检维修作业时，作业高度均高于基准面 2m，如果在维修建筑、设备、电气线路时，平台（或操作面）的栏杆有缺陷或使用的各种登高工具（梯子等）存在缺陷或使用不当，以及作业人员安全意识淡薄、未采取个体防护措施等，均存在高处坠落的危险。

造成高处坠落事故的主要因素：

- 1) 没有按要求使用安全带、安全帽；
- 2) 没有按要求穿防滑性能好的软底鞋；
- 3) 高处作业时安全防护设施（如栏杆、平台等）损坏；
- 4) 工作责任心不强、主观判断失败。

另外，人员在卸车过程中违规操作，从油罐车顶跌落地面，也会造成高处坠落的危险。

### 附 1.2.6 物体打击

物体打击指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。

高处作业时使用的工器具、零配件等，会因人的失误行为落下，有造成低处人员受到物体打击伤害的危险。

### 附 1.2.7 机械伤害

作业人员在检修作业过程中忽视安全措施，在检维修站内的三次油气回收装置时，如在检维修作业过程中启动装置，或者违反操作规程，不穿戴响应的防护服和防护用具，容易造成机械伤害。

### 附 1.2.8 坍塌

冬季降雪量过大，若罩棚载荷过小或施工质量问题，易倒塌；或因车辆撞击、刮蹭罩棚支柱而有造成罩棚坍塌的危险。

本项目罐区油罐顶至地面约 1.2m，罐区若设置结构不符合要求也有造成的坍塌的危险。油罐若未按照规范要求设置防漂浮措施，或防浮抱带数量不足、防浮抱带未与预埋螺栓连接，造成浮罐事故，也会造成罐区坍塌的危险。若罐区地下水排不当，有可能造成浮罐，有发生管线断裂油品泄漏的可能。

### 附 1.2.9 高低温危害

在夏季高温天气，作业人员在室外作业时，易受到高温作业危害，如中暑。另外，高温还会使气体受热膨胀，造成容器内气体压力增大而发生泄漏，增加了火灾爆炸的可能性。在冬季寒冷季节，操作人员在室外作业时，有受到低温冻伤和引起误操作的可能。

### 附 1.2.10 毒物危害

毒物危害指在生产劳动中由于接触或使用工业毒物所引起的慢性中毒。在较长时间内，少量毒物反复经常地进入人体后引起的中毒为慢性中毒，接触毒物的时间可以是数月、数年或更长的时间才出现症状。在生产条件下，慢性中毒较多见。但由于发病缓慢且早期又无特异的临床表现，容易被忽视。本项目所涉及的油品及其蒸气都具备一定的毒性，一般属于刺激性、麻醉性的低毒物质。加油站作业中人体防护不可能全封闭，不可避免地接触到油品，吸入油蒸气。

### 附 1.2.11 检维修作业危害因素分析

油罐作业中多个作业环节都存在风险，管理人员的不安全行为、设备的不安全状态都是引起油罐作业安全事故的重要因素。事故会导致人身伤害、财产损失和环境污染等严重后果。



### 1) 缺氧

油罐通风口狭小，通风不良，作业人员在罐内经常会感到缺氧。导致缺氧的原因很多：

(1) 被密度大的气体挤占。

(2) 发生燃烧反应和氧化反应等。此外罐内容易油气聚集，造成罐内通风不良，作业人员容易窒息。

### 2) 油气中毒

油气的成分比较复杂，主要组成是烃类物质，由于油罐中长期存放汽油和柴油等成品油，导致油罐中会产生有毒气体。有毒气体的挥发性很强，容易扩散。当有毒气体在空气中的浓度达到一定值时，如果油罐的通风不彻底，人在里面作业就会发生中毒的事故，严重的甚至会危及作业人员的生命安全。

### 3) 火灾爆炸的隐患

罐内作业场所存在大量的油蒸气、可燃气体和蒸气等，这些气体本身具有易燃易爆的特性。此外，油品中还有一些能在空气中自燃的物质。如果进入罐内进行作业的人员没有使用防爆工具，在作业过程中很容易产生火花而引起火灾和爆炸事故；另外，如果在鼓风的过程中设备不防爆，则油气很容易随风扩散，这样就会使油罐的四周充满可燃性气体，遇火极易发生爆炸。

### 4) 作业伤害

加油站油罐的空间通常比较小，工人在里面进行作业时由于操作不当、监管不严等各种原因很容易造成作业伤害。如在拆卸人孔井内的附件时，如果在人孔井的周边没有垫上软胶垫，则在拆卸过程中工具和人孔附件很容易碰撞而产生火花，这样很容易引起火灾，造成操作人员的烧伤事故；当罐体及罐内比较湿滑时，很容易造成摔伤、碰伤事故。

### 5) 设备漏电

设备漏电主要发生在抽油的过程中，造成设备漏电的主要原因是由

于设备不防爆或在抽油过程中产生的静电未及时导出，当静电荷的量积聚到一定程度后就会产生电火花。由于加油站中的易燃物很多，电火花遇到可燃物就会发生爆炸。

6) 卸油时人员上下罐车跌落，雨雪天因梯子、车体等湿滑而摔倒，造成人员伤害。

7) 在清罐作业或进入罐内进行受限空间作业时，若未置换罐内空气，通风不畅，可能导致作业人员的中毒和窒息事故。

8) 检维修时，如果油罐内未清理干净，动火作业可能造成爆炸事故。在检维修过程中还可能存在危险、有害因素有触电、高处坠落、物体打击、起重伤害、车辆伤害、坍塌等。

### 附 1.2.10 管理方面危险有害因素分析

未设置相应的管理机构或管理机构设置不合理，管理混乱；管理制度不健全或管理措施落实不到位，生产人员无章可循、行为随意、盲目乱干；未制定相应的安全生产责任制，人员责任心不强，可因人的因素而导致发生事故；无相应的奖惩制度，会使人员无积极性、主动性，巡检不及时、不认真，交接班不具体；无操作规程或操作规程不具体，操作人员盲目乱干等；无培训制度，操作人员没有经过三级安全教育和技能培训；设备、设施无检修更换计划或维护保养制度，长期运转等。可因管理的缺陷而导致安全事故。

### 附 1.2.11 人的不安全行为危险有害因素分析

大量事故的统计分析表明，大部分事故是由人的因素造成的。长期超负荷作业致使操作人员疲劳、精力不集中导致误操作；疾病或饮酒致操作和指挥失误；操作人员从事禁忌作业引起事故；人员心理异常、故意犯错或存在识别功能缺陷均可导致事故。

人的不安全行为主要表现为以下几个方面：

1) 不专心致志工作，麻痹大意或急躁慌张、判断失误导致事故发生。

2) 不按操作规程进行操作；不按规章制度进行巡回检查，甚至在岗上睡觉，或者串岗，脱岗，岗上看杂志、干私活，或交接班不具体等致使事故隐患不能及时发现，从而酿成事故。

3) 对生产中使用的各种物质组成、性质不了解，缺乏普通的和专业的安全知识，缺乏专业知识和生产技能，因知识和技能的缺陷导致指挥或操作失误，引起事故。

4) 身体素质差，易疲劳；思想素质低，指挥者独断专行，违章指挥；操作者不负责任，擅离职守；承受不起生活和工作上的压力，心理变态、精神失常、神思恍惚，思想不集中；或过于兴奋，得意忘形等均有可能导致事故发生。

5) 管理人员安全意识不强，不能保证安全资金的投入，不认真落实防范措施，决策失误或指挥能力差，可间接导致事故发生或使事故扩大。

### 附 1.3 重大危险源辨识

#### 附 1.3.1 重大危险源辨识依据

本评价进行重大危险源辨识所依据的是《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准中明确了危险化学品重大危险源就是“指长期地或者临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元。”而危险化学品是指“具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等特性，会对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。”单元的定义是“涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。”生产单元的定义为“危险化学品的生产、加工及使用等装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。”储存单元的定义为“用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以储罐防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立的库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。”对

于临界量是“指对于某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。”生产、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，如果各类物质的量满足下式，就是重大危险源。

a) “生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。”

b) “生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式(1)计算，若满足式(1)，则定为重大危险源。

$$S = q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n \geq 1 \dots \dots \dots (1)$$

式中：S-标识指标；

$q_1, q_2 \dots q_n$ -每种危险化学品实际存在量，单位为吨(t)；

$Q_1, Q_2 \dots Q_n$ -与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)。

### 附 1.3.2 重大危险源的辨识过程及结果

#### 1、辨识单元划分

重大危险源的辨识是依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的规定，本项目涉及重大危险源的危险化学品为汽油、柴油，分布在油罐区、加油区。因此，本项目划分为储罐区辨识单元与加油作业区辨识单元。

#### 2、重大危险源辨识过程

##### 1) 储罐区辨识单元

本项目有3个30m<sup>3</sup>汽油储罐、1个30m<sup>3</sup>柴油储罐，柴油总容积为30m<sup>3</sup>。柴油密度以0.85×10<sup>3</sup>kg/m<sup>3</sup>计，最大储量为30×0.85=25.5t；汽油总容积为90m<sup>3</sup>，汽油密度为0.78×10<sup>3</sup>kg/m<sup>3</sup>，最大储量为90×0.78=70.2t。

本项目储罐区单元临界量及实际最大量见表F1.3.2-1。

附表 1.3.2-1 本项目的危险物质的临界量及其实际储存量

分类	《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018		实际存在量 (t)
	危险化学品名称	临界量 (t)	
危险化学品	柴油	5000	25.5
	汽油	200	70.2

按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）单元内存在的危险化学品为多品种的公式计算结果如下：

$25.5/5000+70.2/200=0.3561<1$ ，不构成危险化学品重大危险源。

经辨识，本项目储罐区辨识单元未构成危险化学品重大危险源。

## 2) 加油作业区辨识单元

该单元涉及的危险化学品为汽油、柴油，主要存在于输油管线及加油机中，汽油系统管线和加油机中的汽油存量较少，约为0.044t。柴油系统管线和加油机中的柴油存量较少，约为0.052t。

按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）单元内存在的危险化学品为多品种的公式计算结果如下：

$0.044/5000+0.052/200=0.0002688<1$ ，不构成危险化学品重大危险源。

经辨识，本项目加油作业区辨识单元不构成危险化学品重大危险源。

## 3、结论

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本项目储罐区辨识单元与加油作业区辨识单元均不构成重大危险源。

但由于本项目储存的汽油、柴油本身具有易燃易爆特性，一旦发生事故泄漏，危险性较大，在日常的车辆加油及储存的作业过程中，应进行严格监控和管理。



## 附件 2 定性、定量评价过程

### 附 2.1 定性分析评价过程

#### 附 2.1.1 外部安全条件单元检查

外部安全条件单元安全检查表按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行编制。详细检查情况见附表 2.1.1-1。

附表 2.1.1-1 外部安全条件单元安全检查表

序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
1	汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.1 条	站址选择符合要求。	符合
2	在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG 加气母站。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.2 条	本项目为二级加油站，不在城市建成区内	符合
3	城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.3 条	选址靠近城市道路	符合
4	加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表 4.0.4 的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.4 条	本项目站内工艺设备与周边构建筑物的安全间距满足要求	符合
5	架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.12 条	加油作业区无架空电力线跨越加油作业区。	符合
6	与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.12 条	本项目站区内无可燃介质管道，且未穿越站区	符合

据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）编制，对本项目外部安全条件单元进行了现场检查，具体如下：

1) 通过对项目选址的检查、分析可知，本项目选择合理，与周边的建筑及设施之间的距离满足要求。

2) 评价组对现场共检查 6 项内容，全部合格，因此评价组认为加油站的外部安全条件方面符合现行标准的要求。

## 附 2.1.2 总平面布置单元评价

总平面布置单元采用安全检查表进行检查，安全检查表按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行编制。

附表 2.1.2-1 总平面布置单元安全检查表

序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
1	车辆入口和出口应分开设置。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.1 条	车辆出入口未分开设置	不符合
2	单车道宽度不应小于 4m，双车道宽度不应小于 6m；站内道路的转弯半径不宜小于 9m；站内停车位应为平坡，坡度不应大于 8%，且宜坡向站外。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.2 条	进出站道路宽度为 10m，双车道宽度为 10m，道路转弯半径为 9m	符合
3	站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.2 条	混凝土硬化路面	符合
4	加油作业区与辅助服务区之间应有界线标识。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.3 条	加油作业区与辅助服务区之间未划界线标识	不符合
5	加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.5 条	作业区内，无“明火地点”或“散发火花地点”	符合
6	加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.8 条	箱变在作业区外，间距符合要求	符合
7	站房不应布置在爆炸危险区域。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.9 条	站房布置在爆炸危险区域外	符合
8	当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第 4.0.4 条~第 4.0.8 条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.10 条	箱变等非油品业务未布置在作业区，与站内加油设备设施的距离符合要求	符合
9	汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。	《汽车加油加气加氢站技术标准》	爆炸危险区域在站区用地范围	符合

序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
		(GB50156-2021) 第 5.0.11 条	内, 且未跨越围墙	
10	加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间, 宜设置高度不低于 2.2m 的不燃烧体实体围墙。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.12 条	设置承重罐区, 西侧、南侧无需设置围墙, 站区东侧和北侧设置了不低于 2.2m 实体围墙	符合
11	加油站内设施之间的防火距离, 不应小于表 5.0.13-1 的。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.13 条	加油站内设施之间的防火距离符合表 5.0.13-1 的规定	符合
12	作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.2.1 条	站房耐火等级二级, 罩棚顶棚的承重构件为钢结构, 并刷防火涂料, 耐火极限为 0.25h	符合
13	汽车加油场地宜设罩棚, 罩棚应采用不燃烧材料建造, 进站口无限高措施时, 罩棚的净空高度不应小于 4.5m。罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于 2m。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.2.2 条	罩棚采用不燃烧材料建造, 有效高度 7.2m, 平面投影距离不小于 2m	符合
14	加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定: 1 加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪 0.15m~0.20m; 2 加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于 1.2m; 3 加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于 0.6m; 4 靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时, 其钢管的直径不应小于 100mm, 高度不应于 0.5m, 并应设置牢固。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.2.3 条	加油岛宽 1.2m, 高 0.2m, 罩棚立柱边缘距岛端部 0.6m。在加油岛两端设置了高度 0.6m 直径 DN150 的防撞柱。	符合
15	站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成, 站房内可设非明火餐厨设备。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.2.9 条	站房由站财室、便利店、储藏室、卫生间等组成	符合
16	站房的一部分位于加油作业区内时, 该站房的建筑面积不宜超过 300m <sup>2</sup> , 且该站房内不得有明火设备。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.2.10 条	站房不在加油作业区内, 且内部未设明火设备。	符合
17	加油站内不应建地下和半地下室。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.2.15 条	无地下、半地下室	符合
1	加油作业区内不得种植油性植物。	《汽车加油加气加	未种植油性植物	符合

序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
8		《氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.3.1 条		

检查结果:

本检查表依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)进行编制的,评价组对本项目总平面布置单元进行了现场检查,共检查 18 项内容,经检查,16 项符合要求,2 项不符合要求。

### 附 2.1.3 设备及工艺、物料安全性单元评价

本单元采用安全检查表法评价加油设备及工艺安全性,详见附表 2.1.3-1。

附表 2.1.3-1 设备及工艺安全性评价检查表

序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
1	除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外,加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置,严禁设在室内或地下室内。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.1.1 条	油罐室外埋地设置	符合
2	汽车加油站的储油罐,应采用卧式油罐。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.1.2 条	卧式油罐	符合
3	与土壤接触的钢制油罐外表面,其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH 3022 的有关规定,且防腐等级不应低于加强级。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.1.17 条	油罐为双层管道,并用沥青和玻璃丝布做加强处理,管道为热塑性复合管道	符合
4	油罐设在非车行道下面时,罐顶的覆土厚度不应小于 0.5m;设在车行道下面时,罐顶低于混凝土路面不宜小于 0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土,其厚度不应小于 0.3m;外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐,回填料应符合产品说明书的要求。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.1.12 条	承重罐区,罐顶覆土厚度约 1.2m,周围回填沙子 0.3m	符合
5	油罐应采用钢制人孔盖。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.1.11 条	已采用钢制人孔盖	符合
6	当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时,应采取防止油罐上浮的措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-	已采取防止油罐上浮的措施	符合

序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
		2021) 第 6.1.13 条		
7	埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.1.14 条	设置了操作井,并设置操作井盖	符合
8	油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量 90%时,应能触动高液位报警装置;油料达到油罐容量 95%时,应能自动停止油料继续进罐,高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.1.15 条	设高液位报警装置,并在卸油处设置高液位声光报警装置	符合
9	加油机不得设在室内。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.2.1 条	室外设置	符合
10	加油枪应采用自封式加油枪,流量不应大于 50L/min。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.2.2 条	自封式加油枪 5-50L/min	符合
11	加油软管上宜设安全拉断阀。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.2.3 条	加油机加油软管上设了安全拉断阀	符合
13	采用一机多油品的加油机时,加油机上的放枪位应有各油品的文字标识,加油枪应有颜色标识。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.2.5 条	一机多油品加油机加油枪设置颜色标识	符合
14	汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.3.1 条	采用密闭卸油方式,供油的汽油油罐车具备油气回收功能	符合
15	每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口,应有明显的标识。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.3.2 条	已设置标识	符合
16	卸油接口应装设快速接头及密封盖。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.3.3 条	已装设快速接头及密封盖	符合
17	加油站采用加油油气回收系统时,其设计应符合下列规定: 1 应采用真空辅助式油气回收系统。 2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道,多台汽油加油机可共用 1 根油气回收主管,油气回收主管的公称直径不应小于 50mm。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.3.7 条	均已设置	符合



序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
	3 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0~1.2。 5 在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。			
18	油罐的接合管设置应符合下列规定： 1、接合管应为金属材质。 2、接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管，应设在人孔盖上。 3、进油管应伸至罐内距罐底50mm~100mm处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油钢管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4、油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6、油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7、人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第6.3.8条	油罐的接合管设置符合要求	符合
19	汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第6.3.9条	通气管分开设置，通气管管口高出地面的高度不小于4m，设置阻火器。	符合
20	通气管的公称直径不应小于50mm。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第6.3.10条	柴油通气管公称直径50mm；汽油通气管公称直径50mm	符合
21	加油站工艺管道的选用，应符合下列规定： 1 油罐通气管道和露出地面的管道，应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管。 2 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第6.2.60条	工艺管道符合要求	符合
22	油罐车卸油时用的卸油连通软管应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于 $10^8 \Omega \cdot m$ ，表面电阻率应小于 $10^{10} \Omega$ ，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第6.3.13条	导静电耐油软管	符合
23	加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第6.3.14条	符合要求	符合
24	卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-	坡向罐内不小于2‰	符合

序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
	卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。	2021) 第6.3.15条		
25	埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第6.3.17条	工艺管道埋设深度1m	符合
26	工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建(构)筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第6.3.18条	未穿越建筑物，未与管沟、电缆沟和排水沟相交叉	符合
27	埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第6.3.20条	埋地钢质管道外表面已做防腐	符合
28	加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1 采用双层油罐； 2 单层油罐设置防渗罐池。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第6.5.1条	已采取防止渗漏措施，油罐为双层罐	符合
29	装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第6.5.4条	采取了防止油品渗漏的措施	符合

### 检查结果：

检查表依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）编制，主要针对加油站的装置、设施(油罐、加油机及加油工艺设施)的安全防护措施、油品管道系统等方面进行检查，油罐及埋地管线均做加强级防腐保护，通气管管口安装阻火器等，评价组对现场共检查29项内容，其中29项均符合要求。

### 附2.1.4 公用工程单元评价

本项目主要用电包括：加油机电、站区照明用电等。

公用工程单元安全检查的详细情况见附表2.1.4-1。

附表2.1.4-1 公用工程单元安全检查表

序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
	电气装置			

序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
<b>(一)、供电</b>				
1.	加油站的供电负荷等级可为三级。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.1.1 条	该站供电负荷为三级, 信息系统为二级负荷, 并设置 UPS 不间断电源	符合
2.	加油站的供电电源宜采用电压为 380/220V 的外接电源。加油站的供电系统应设独立的计量装置。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.1.2 条	采用 220/380V 外接电源	符合
3.	加油站的罩棚、营业室应设事故照明。连续供电间不应少于 90min。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.1.3 条	罩棚、营业室等处设事故照明	符合
4.	加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分, 应穿钢管保护。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.1.5 条	加油机电缆直埋敷设, 电缆穿越行车道部分, 穿钢管保护。	符合
5.	当采用电缆沟敷设电缆时, 电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品管道敷设在同一沟内。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.1.6 条	电缆单独埋地敷设	符合
6.	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等, 应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 的有关规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.1.7 条	爆炸危险区域划分合理, 电气设备选型、安装、电力线路敷设符合相关规定	符合
7.	加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具, 可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具, 应选用防护等级不低于 IP44 级的照明灯具。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.1.8 条	罩棚区域设置照明灯具, 等级不低于 IP44 级	符合
8.	电缆敷设应排列整齐, 不宜交叉, 加以固定, 并装设标志牌。	《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》(GB 50168-2018) 第 5.1.18 条	敷设规范	符合
<b>(二)、防雷、防静电</b>				
9.	钢制油罐必须进行防雷接地, 接地点不应少于两处。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.1 条	两处接地	符合
10.	汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置, 接地电阻不应大于 4Ω。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021)	符合要求	符合

序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
		第 13.2.2 条		
11.	埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.4 条	设电气连接并接地	符合
12.	当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时,应采用避雷带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时,宜利用屋面作为接闪器。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.6 条	利用罩棚钢结构棚顶作为接闪装置	符合
13.	加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.7 条	穿钢管配线并接地	符合
14.	380/220V 供电系统宜采用 TN-S 系统。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.9 条	TN-S 接地系统	符合
15.	加油站的汽油罐车应设置能监视接地装置状态的静电接地仪。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.11 条	已设置静电接地仪	符合
16.	在爆炸危险区域内的工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.12 条	符合要求	符合
17.	油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端快速接头,应保证可靠的电气连接。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.13 条	符合要求	符合
18.	防静电接地装置的接地电阻不应大于 100Ω。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.15 条	接地电阻不大于 4Ω	符合
19.	油品罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置,不应设置在爆炸危险 1 区。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.16 条	未设置在爆炸危险 1 区	符合
<b>消防设施及给排水</b>				
20.	每 2 台加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器,或 1 具 5kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器,加油机不足 2 台应按 2 台配置。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 12.1.1 条	灭火器配置满足要求	符合

序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
21.	地下储罐应设 35kg 推车式干粉灭火器 1 个。当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时，应分别设置。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 12.1.1 条	设 35kg 推车器 干粉灭火器 2 台	符合
22.	一、二级加油站应配置灭火毯不少于 5 块，沙子 2m <sup>3</sup> 。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 12.1.1 条	有沙子 2m <sup>3</sup> 、灭 火毯 10 块	符合
23.	其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 12.1.2 条	站房设置干粉 灭火器和二氧化 化碳灭火器	符合
24.	加油站采用埋地储罐，可不设消防给水系统。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 12.2.3 条	未设置消防给 水系统。	符合
25.	站内地面雨水可散流排出站外。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 12.3.2 条	雨水散排出站 外	符合
26.	加油站不应采用暗沟排水。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 12.3.2 条	未设置暗沟排 水	符合
27.	清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 12.3.2 条	含油污水不外 排	符合
<b>采暖及通风</b>				
28.	加油站的采暖宜首先利用城市、小区或邻近单位的热源。当无上述条件，加油站内可设置锅炉房。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.1.2 条	站区设空调采 暖	符合
29.	加油站内，爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，并应符合下列规定：采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气 15 次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气 5 次计算。 采用自然通风时，通风口总面积不应小于 300cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> （地面），通风口不应少于 2 个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.1.4 条	无爆炸危险区 域内的房间	符合

检查结果：



本检查表依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）编制，对本项目公用工程单元主要包括供电线路及防雷、防静电措施、消防设施、给排水、采暖、通风方面进行评价，共检查了29项内容，29项均符合要求。

## 附 2.1.5 安全管理单元评价

附表 2.1.5-1 安全管理单元安全检查表

序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
<b>安全生产责任制和规章制度</b>				
1.	经营和储存场所、设施、建筑物符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156）等相关国家标准、行业标准的规定；	《危险化学品经营许可证管理办法》国家安全生产监督管理局令 55 号	本项目经营和储存场所、设施、建筑物符合要求	符合
2.	生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条（三）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条	有完善的责任制	符合
3.	生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条（三）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条	有完善的管理制度、操作规程	符合
4.	生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入；	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条	资金投入符合要求	符合
5.	矿山开采、建筑施工、冶金、船舶修造、道路运输、水路运输单位以及危险物品的生产、经营、储存单位和存在重大危险源的单位（以下统称高危行业生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：从业人员不足 100 人的，应当配备专职安全生产管理人员。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条	配有专职安全管理人员	符合
<b>安全技术措施</b>				
6.	生产经营单位应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十一条 《山东省劳动防护用品配备标准》DB37/T 1922-2011	配有符合要求的劳动防护用品，如防静电工作服、工作鞋	符合
7.	生产经营单位应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案。	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条（四）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十三条	已制订事故应急救援预案	符合

序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
8.	生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。	《安全生产法》第三十六条	有定期维护制度并建立记录	符合
9.	建筑物经住房和城乡建设局验收合格。	《危险化学品经营单位评价导则》	未取得特殊建设工程消防验收意见书	不符合
10.	加油站应设置安全标志。	《安全标志及其使用导则》	设置安全标志	符合
11.	有供对外报警、联络的通讯设备。	《加油站作业安全规范》	有联络电话	符合
12.	有关部门发放的设备防雷防静电装置合格证书。	《中华人民共和国防雷减灾管理办法》	已提供有效的防雷检测报告	符合
<b>安全生产教育</b>				
13.	危险物品的生产、经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。	《安全生产法》第二十七条	主要负责人和安全生产管理人员培训合格	符合
14.	从业人员依法享有安全生产教育和培训的权利。生产经营单位应当制定从业人员安全生产教育培训计划，并按计划组织教育培训，建立培训档案。安全生产教育培训情况，应当记入从业人员安全生产记录卡，并由考核人员和从业人员本人签名。	《山东省安全生产条例》第十四条	从业人员已进行安全生产教育和培训、有培训档案等	符合
<b>应急救援</b>				
15.	生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十三条	配备了应急救援器材	符合
16.	生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。	安监总局令(2016)第88号(根据应急管理部令(2019)第2号修订)第26条	应急预案已备案	符合
17.	县级以上人民政府及有关部门和乡镇人民政府、街道办事处，应当每年至少组织1次应急预案演练。 高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。 其他生产经营单位应当每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每3年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每年对所有现场处置方案至少组织1次演练。	《山东省生产安全事故应急办法》山东省人民政府令(2020)341号第13条	制定了应急演练计划，组织了应急演练	符合

评价组依据《加油站作业安全规范》AQ3010-2022，编制了安全检查表，检查情况如附表2.1.5-2。

附表2.1.5-2《加油站作业安全规范》AQ3010-2022对照检查表

序号	检查项目与内容	法规依据	检查记录	结论
一、基本要求				

序号	检查项目与内容	法规依据	检查记录	结论
1	作业人员应经安全生产教育和培训考试合格后方可上岗。特种作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。	AQ3010-2022 第 4.1 条	加油站作业人员培训合格上岗。	符合
2	作业区人员上岗时应穿防静电工作服、防静电工作鞋。不应在作业区穿脱及拍打衣服、帽子或类似物。	AQ3010-2022 第 4.2 条	加油站作业区人员穿防静电工作服、防静电工作鞋。	符合
3	应具备密闭卸油的条件。	AQ3010-2022 第 5.1.1 条	具备密闭卸油条件。	符合
4	防雷、防静电接地设施应完好。	AQ3010-2022 第 5.1.2 条	防雷、防静电接地完好。	符合
5	卸油作业现场应至少配备 2 具手提式干粉灭火器和 2 块灭火毯等应急救援物资。	AQ3010-2022 第 5.1.4 条	配备符合要求的应急救援物资。	符合
6	加油机附近应按 GB50156 的要求配备灭火器和灭火毯。加油机爆炸危险区域内不应放置可燃性物品。	AQ3010-2022 第 6.1.1 条	加油机附件按要求配备灭火器和灭火毯，未放置可燃性物品	符合
7	防雷防静电装置应每半年至少检测 1 次，并建立检测档案。	AQ3010-2022 第 8.4.1 条	已定期进行防雷防静电检测。	符合
8	变、配电房间应制定运行规程、巡回检查制度。	AQ3010-2022 第 8.5.3 条	已制定运行规程及巡回检查制度。	符合

### 检查结果：

本检查表依据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《危险化学品经营单位评价导则》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第 311 号）编制，对本项目的安全管理进行检查，共检查了 15 项内容，14 项符合要求，1 项不符合要求。根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）编制检查表，共检查了 8 项，8 项均符合要求。

本项目在安全管理方面基本符合现行法律、法规、标准的要求，安全设施设计在这方面提出的各项安全对策措施建议基本得到了落实，安全生产管理措施到位，安全生产规章制度健全。本项目已制订了生产安全事故应急救援预案并已备案。

## 附 2.2 定量分析评价过程

### 附 2.2.1 固有危险程度分析

本项目固有危险物质汽油存在量为 70.2t，发生火灾的燃烧热值为  $70.2 \times 10^3 \times 4.66 \times 10^7 = 3.27 \times 10^{12} \text{J} = 3.27 \times 10^9 \text{kJ}$ ；柴油存在量为 25.5t，发生火灾的燃烧热值为

$$25.5 \times 10^3 \times 3.3 \times 10^7 = 0.8415 \times 10^{12} \text{J} = 8.415 \times 10^8 \text{kJ}.$$

### 1) 汽油 TNT 当量计算

本项目设有 3 台汽油储罐、1 台柴油储罐，假设其中的 1 台汽油储罐发生泄漏，泄漏物形成爆炸性蒸气云，遇着火源，即可发生爆炸，危险源基本情况及物料特性数据分别见附表 2.2.1-1 和附表 2.2.1-2。

附表 2.2.1-1 危险源基本情况

危险源	危险物料	最大储存量 (t)	假设泄漏比例	泄漏量 $W_f$ (kg)
汽油储罐	汽油	23.4	10%	2340

附表 2.2.1-2 危险物质有关特性数据

危险物质	状态	闪点 (°C)	沸点 (°C)	火灾类别	燃烧热 $Q_f$ (kJ/kg)
汽油	液态	-58~10	40~200	甲	$46.6 \times 10^3$

油罐发生爆炸时放出的能量与油品储量以及放热性有关：

$$W_{\text{TNT}} = 1.8aW_fQ_f/Q_{\text{TNT}}$$

式中： $Q_{\text{TNT}}$ ：TNT 当量为 kg；

1.8：地面爆炸系数；

a：蒸汽云当量系数，通常取 0.04；

$W_f$ ：汽油泄漏量 2340kg（占油罐储量 10%）

$Q_f$ ：汽油燃烧热，汽油取  $46.6 \times 10^3 \text{kJ/kg}$

$Q_{\text{TNT}}$ ：TNT 的爆炸热量，4500kJ/kg；

根据以上公式

$$W_{\text{TNT}} (\text{kg}) = 1.8 \times 0.04 \times 2340 \times 46.6 \times 10^3 \div 4500 = 1744.704 \text{kg}$$

2) 运用《危险度评价》法对汽、柴油储罐的危险度分别进行评价。

本项目的储存物料为汽油、柴油。其数量、状态、所在的作业场所及状况(温度、压力)见附表 2.2.1-3 所示：

附表 2.2.1-3 危化品数量、状态等情况

名称	单罐最大储存能力	主要状态	作业场所及相应温度、压力
汽油	30m <sup>3</sup>	液态	储罐：常温、常压

柴油	30m <sup>3</sup>	液态	储罐：常温、常压
----	------------------	----	----------

各主要设备危险度评分值及其危险程度的评价结果列附表2.2.1-4。

附表2.2.1-4 危险度评分值及其危险度评价表

序号	部位	物质名称	评分(分)					总分	等级	危险度
			物质	容量	温度	压力	操作			
1	柴油储罐	柴油	2	2	0	0	2	6	III	低
2	汽油储罐	汽油	5	2	0	0	2	9	III	低

分析结果：

通过对汽油、柴油储罐的危险程度运用《危险度评价法》估算，本项目的汽油储罐、柴油储罐均属于III级低度危险。

### 附 2.2.2 道化学火灾爆炸指数法评价

采用道化学指数法对储罐发生火灾事故进行风险程度定量分析。该项目罐区设置有 2 个 30m<sup>3</sup>汽油储罐，1 个 30m<sup>3</sup>柴油储罐。

#### a. 物质系数确定

该柴油物质系数 (MF) 取 10，汽油物质系数 (MF) 取 16。

#### b. 火灾、爆炸指数 (FEI) 计算

附表2.2.2-1 火灾、爆炸指数 (FEI) 计算表

物质名称		评价单元	
		汽油	柴油
1、物质系数 MF		16	10
2、一般工艺危险性		采用危险系数	采用危险系数
基本系数		1.00	1.00
A. 放热化学反应		1.00	0.30
B. 吸热反应		0.00	0.00
C. 物料处理与输送		0.5	0.25
D. 密闭式或室内工艺单元		0.00	0.00
E. 通道		0.00	0.00
F. 排放和泄漏控制		0.50	0.50
一般工艺危险数系 (F <sub>1</sub> )		3	2.05
3、特殊工艺危险系数		采用危险系数	采用危险系数
基本系数		1.00	1.00
A. 毒性物质		0.20	0.00
B. 负压 (<500mmHg)		0.00	0.00



物质名称		评价单元	
		罐区单元	
		汽油	柴油
C. 易燃范围内及接近易燃范围的操作, 惰性、未惰性化 惰性化-----未惰性化-----	0.50	0.00	0.00
1.罐装易燃液体	0.50	0.00	0.00
2.过程失常或吹扫故障	0.30	0.00	0.00
3.一直在燃烧范围内	0.80	0.00	0.00
D. 粉尘爆炸	0.25~2.00	0.00	0.00
E. 压力		0.16	0.16
F. 低温	0.20~0.30	0.00	0.00
G.易燃及不稳定物质的重量 物质质量/kg 物质燃烧热 (J/kg×10 <sup>6</sup> )		3650	4200
1.工艺中的液体及气体		0.00	0.00
2.贮存中的液体及气体		0.25	0.30
3.贮存中的可燃固体及工艺中的粉尘		0.00	0.00
H. 腐蚀与磨损	0.10~0.75	0.20	0.20
I. 泄漏——接头和填料	0.10~1.50	0.10	0.10
J. 使用明火设备		0.10	0.00
K. 热油热交换系统	0.15~1.15	0.00	0.00
L.转动设备	0.50	0.00	0.00
特殊工艺危险系数 (F <sub>2</sub> )		2.01	1.76
工艺单元危险系数 (F <sub>1</sub> ×F <sub>2</sub> =F <sub>3</sub> )		6.03	3.608
火灾、爆炸指数 (F <sub>3</sub> ×MF=F&EI)		96.48	36.08
火灾、爆炸危险等级		较轻	最轻

c. F&EL 及危险等级

由道化学《F&EL 值及危险等级》表知：该单元原始的火灾爆炸危险等级为“较轻”。

计算安全措施补偿系数 C

d. 安全措施补偿

附表2.2.2-2 计算安全措施补偿系数表

单 元		储存区单元	
1.工艺控制安全补偿系数	补偿系数范围	补偿系数范围	
		汽油罐	柴油罐
A.应急电源	0.98	0.98	0.98
B.冷却装置	0.97~0.99	1.00	1.00
C.抑爆装置	0.84~0.98	1.00	1.00
D.紧急停车装置	0.96~0.99	0.96	0.96
E.计算机控制	0.93~0.99	1.00	1.00

单 元		储存区单元	
1.工艺控制安全补偿系数	补偿系数范围	补偿系数范围	
		汽油罐	柴油罐
F.惰性气体保护	0.94~0.96	1.00	1.00
G.操作规程/程序	0.91~0.99	0.96	0.96
H.化学活泼性物质检查	0.91~0.98	1.00	1.00
I.其它工艺危险分析	0.91~0.98	0.95	0.95
工艺控制安全补偿系数 C <sub>1</sub> 值		0.86	0.86
2.物质隔离安全补偿系数	补偿系数范围	补偿系数范围	
A.遥控阀	0.96~0.98	1.00	1.00
B.卸料/排空装置	0.96~0.98	1.00	1.00
C.排放系统	0.91~0.97	1.00	1.00
D.联锁装置	0.98	1.00	1.00
物质隔离安全补偿系数 C <sub>2</sub> 值		1.00	1.00
3.防火措施安全补偿系数	补偿系数范围	补偿系数范围	
A.泄漏检测装置	0.94~0.98	0.94	0.94
B.结构钢	0.95~0.98	1.00	1.00
C.消防水供应系统	0.94~0.97	1.00	1.00
D.特殊灭火系统	0.91	1.00	1.00
E.洒水灭火系统	0.74~0.97	1.00	1.00
F.水幕	0.97~0.98	1.00	1.00
G.泡沫灭火装置	0.92~0.97	1.00	1.00
H.手提式灭火器材/喷水枪	0.93~0.98	0.98	0.98
I.电缆防护	0.94~0.98	0.94	0.94
防火设施安全补偿系数 C <sub>3</sub> 值		0.87	0.87
安全措施总补偿系数 C=C <sub>1</sub> ×C <sub>2</sub> ×C <sub>3</sub>		0.75	0.75
补偿火灾、爆炸危险指数(F&EI) <sup>2</sup> =F&EI×C		72.36	27.06
暴露区域半径 (m)		18.53	6.93
暴露区域面积(m <sup>2</sup> )		1078.15	150.80
补偿火灾、爆炸危险等级		较轻	最轻

结合该单位的实际情况，储罐一旦发生泄漏，遇明火或高热或者静电放电引发火灾爆炸事故；若无火源情况下，也可能使周围人员造成中毒窒息伤害。

通过道化学指数法估算分析，柴油罐火灾、爆炸危险系数达 36.08，危险等级最轻，暴露区域半径达 6.93m，汽油罐火灾、爆炸危险系数达 96.48，危险等级较轻，暴露区域半径达 18.53m，可使暴露在罐区内的人员受到致命或致重伤的伤害。

需要说明的是，上述重大事故后果计算为理想状态下的事故后果，实际发生事故有很多不确定因素，有很多先决条件，可能与理论数据相差较大。这与安全防护设施的齐全与否，消防能力大小，应急救援能力大小有直接关系。控制不发生或少发生事故决定于加油站设备、安全设

施可靠度和安全管理水平；控制不发生大事故，取决于消防能力和应急救援能力、应急救援人员技术水平、应急救援预案是否完善、演练的程度等。所以加大安全、消防措施的落实，做好事故预案的编制和演练，储备相应的应急救援物资是控制恶性事故发生的有效手段。

## 附件3 安全生产条件分析

## 附3.1 安全设施检查

安全设施安全检查表根据本项目设计，并参照《危险化学品建设项目安全设施目录》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等相关法律法规的要求进行编制。详细检查情况见附表3-1。

附表3-1 已采取的安全设施检查表

序号	安全措施	已经采取的安全设施	依据	检查情况
1.	检测、报警设施	高液位报警装置	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.1.15条	已设置
2.	设备安全防护设施	防雷设施、静电接地设施	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.1条、第13.2.2条	符合要求
		设备防晒设施（站区罩棚、油罐埋地）	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第14.2.2条	符合要求
		防渗措施（双层油罐及双层输油管线）	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.5.2条	符合要求
		剪切阀	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.2.4条	符合要求
		加油岛及防撞柱	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第14.2.3条	符合要求
		防腐设施	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.1.17条	符合要求
3.	防爆设施	密闭卸油	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.1条	符合要求
		加油站爆炸危险区域内电机、开关、照明、接线盒等电气设施的防爆等级不低于Exd II AT3。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.1.7条“爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。”	符合要求
		火灾爆炸危险区域的电缆沟埋沙。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.1.6条“当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。”	符合要求
4.	作业场所防护设施	站区敞开式结构自然通风	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第14.1.4条	符合要求
5.	泄压和止逆设施	通气管	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）	符合要求

序号	安全措施	已经采取的安全设施	依据	检查情况
			第6.3.9条	
6.	防止火灾蔓延设施	阻火器、储罐埋地	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第6.3.9条、6.1.1条	符合要求
7.	灭火设施	灭火器、消防沙、灭火毯	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第12.1.1条	符合要求
8.	应急救援设施	急救箱	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》 (GB30077-2013)第6.1条	符合要求
9.	劳动防护用品放装备	作业人员配备防静电工作服、手套、鞋等	《生产过程安全卫生要求总则》 (GB/T12801-2008)第6.2条 《山东省劳动防护用品配备标准》 (DB37/T 1922-2011)	符合要求
10.	安全警示标志	严禁烟火等标志	《生产过程安全卫生要求总则》 (GB/T12801-2008)第6.8条	符合要求

检查结果：已采取的安全设施检查表共设置检查项 10 项，全部符合要求。

## 附 3.2 安全生产管理检查

### 附 3.2.1 有关证照检查

本项目证照检查见附表 3-2。

附表 3-2 法律、法规等符合性检查表

项目	检查项目和内容	检查依据	检查情况	结论
1.	营业执照	-	已取得营业执照	符合
2.	依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。	《中华人民共和国消防法》第13条	未取得消防验收意见书	不符合
3.	各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。	《建筑物防雷设计规范》第3.1.1条	防雷检测合格	符合
4.	从事危险化学品经营的企业应当具备下列条件： (一)有符合国家标准、行业标准的经营场所，储存危险化学品的，还应当有符合国家标准、行业标准的储存设施； (二)从业人员经过专业技术培训并经考核合格； (三)有健全的安全管理规章制度； (四)有专职安全管理人员； (五)有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备； (六)法律、法规规定的其他条件。	《危险化学品安全管理条例》第三十四条	已具备上述条件	符合
5.	生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）。安全设施投资应当纳入建设	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第四条	安全设施与主体工程同时设计、同时	符合



项目	检查项目和内容	检查依据	检查情况	结论
	项目概算。		施工、同时投入生产	
6.	生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。建设项目安全预评价报告应当符合国家标准或者行业标准的规定。	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第八条	已编制了安全预评价并通过了审查	符合
7.	生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十条	已编制安全设施设计专篇并通过审查	符合
8.	具备符合所在地规划的经营场所以及符合国家法律、法规规定的经营设施。	《成品油零售企业管理技术规范》SB/T10390—2004 第4.2条	已取得项目用地规划许可、建设项目规划许可	符合
9.	经营场所建设应符合国家土地、规划、交通、消防、安全、防震、环境保护等方面法律法规。	《成品油零售企业管理技术规范》SB/T10390—2004 第4.3条	已取得用地规划许可、项目规划许可、土地证等	符合
10.	经营设施建设应符合国家有关设计与施工规范的规定，并取得相关主管部门的工程验收合格意见书。设计、施工、工程监理单位应当具备相应资质。	《成品油零售企业管理技术规范》SB/T10390—2004 第4.4条	设计、施工、监理单位具备相应的资质	符合
11.	加油站的站址选择和总平面布置应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）、《建筑设计防火规范》（GBJ 16）、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）和《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB 18265）的规定。	《成品油零售企业管理技术规范》SB/T10390—2004 第5.1.3条	选址和总平面布置符合相关要求	符合

检查结果：有关证照检查表共设检查内容 11 项，经检查 10 项符合要求，1 项不符合要求。

### 附 3.2.2 安全生产责任制的检查

根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（根据山东省人民政府令第 260 号、第 311 号第二次修订），该加油站制定了各级安全生产责任制并能够严格执行，具体见附表 3-3。

附表 3-3 主要安全生产责任制检查表

序号	检查内容	检查情况	执行情况	检查结论
----	------	------	------	------

1	主要负责人、其他负责人的安全生产责任	有《主要负责人安全职责》、《专职安全管理人员职责》	执行	符合
2	职能部门及其负责人的安全生产责任	《安全管理人员安全职责》等	执行	符合
3	班组及其负责人的安全生产责任	有《加油员安全职责》等	执行	符合
4	其他岗位及从业人员的安全生产责任	有卸油员等	执行	符合

检查结果：安全生产责任制共检查 4 项内容，全部符合要求。

### 附 3.2.3 安全生产规章制度

根据《《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（根据山东省人民政府令第 260 号、第 311 号第二次修订）及《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 88 号，根据应急管理部第 2 号令修正）规定，该加油站制定了较完善的管理规章制度。具体检查内容见附表 3-4。

附表 3-4 主要规章制度检查表

序号	检查内容	检查情况	执行情况	检查结论
1	安全投入及安全生产费用提取和使用制度	有《安全生产费用制度》	执行	符合
2	安全生产教育培训制度	有《安全生产教育培训制度》	执行	符合
3	安全生产检查制度	有《安全检查制度》	执行	符合
4	安全生产奖惩和责任追究制度	有《安全生产奖惩管理制度》	执行	符合
5	生产安全事故隐患排查治理制度	有《生产安全事故隐患排查治理管理制度》	执行	符合
6	劳动防护用品配备和管理制度	有《劳动保护用品（器具）管理制度》	执行	符合
7	安全设施、设备管理和检修、维护制度	有《安全设施和设备管理制度》	执行	符合
8	生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度	有《事故管理制度》	执行	符合
9	其他保障安全生产的规章制度	制定了《危险作业管理制度》、《受限空间安全管理规定》等	执行	符合
10	操作规程应当涵盖生产经营的全过程和全体从业人员	安全操作基本涵盖整个生产过程	执行	符合

检查结果：规章制度检查表共设检查内容 10 项，经检查，均符合要求。

经检查分析，本项目已制定了基本的安全生产责任制、安全生产规章制度等，并严格按照相关制度、操作规程执行。

### 附 3.2.4 安全管理机构和人员

按《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第260号，根据第311号第二次修订）的要求，本项目设置了主要负责人、1名专职安全管理人员，负责安全经营的组织、监督、检查等工作。

### 附 3.2.5 人员管理及培训检查

根据企业性质和本项目特点，为规范职工操作行为、提高职工安全生产技能和知识水平、增强安全意识，制定了各级人员安全生产责任制、安全管理制度、操作规程，建立操作人员培训制度和培训档案。对加油站及加油岗位进行了重点管理。

人员管理及安全培训检查见附表3-5。

附表 3-5 人员管理及安全培训检查表

序号	检查内容	依据	检查结果	检查结论
1	生产经营单位应当按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建立健全安全培训制度。	《生产经营单位安全培训规定》第3条	已制定制度	符合
2	生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。	《生产经营单位安全培训规定》第4条	主要负责人、安全生产管理人员均培训合格	符合
3	未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。	《生产经营单位安全培训规定》第4条	上岗人员经过培训	符合
4	安全生产规章制度及操作规程要发放到有关的工作岗位。	岗位标准化操作制度	在岗位悬挂	符合
5	煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。	《生产经营单位安全培训规定》第15条	新员工培训教育课时满足要求	符合
6	生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。	《生产经营单位安全培训规定》第24条	已建立培训档案	符合
7	用人单位在保障劳动者身体健康的条件下，每月不得延长工作时间超过36小时。	《中华人民共和国劳动法》第41条	未延长劳动时间	符合

检查结果：规章制度及操作规程检查表共设检查内容7项，经检查，7项符合要求。

### 附 3.2.6 安全生产投入的情况

本项目安全生产投入主要用于各项设施的检验检测，消防设施、防雷

防静电设施、为职工配置个体防护用品如工作服、手套等。

### 附 3.2.7 安全生产的检查情况

本项目建立有以下安全生产管理制度：

安全生产会议制度、安全生产投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产责任制考核制度、安全教育培训制度、领导干部带班管理制度、应急值班管理制度、危险化学品安全管理制度、危险化学品购销管理制度等。

加油站制定了各岗位操作规程：

加油作业操作规程、卸油作业操作规程、计量作业操作规程、电气作业操作规程等。

加油站配备专业的安全技术人员，对加油及储存运转的设备及安全设施等能够进行经常性的安全检查，对出现的问题能认真进行整改。

### 附 3.2.8 劳动防护用品配备

本项目为从业人员配备的劳动防护用品主要有防静电工作服、手套、口罩及工作鞋等，可保证对作业人员的有效防护。企业制定的劳保用品发放标准详见附件。

## 附 3.3 加油技术工艺

### 附 3.3.1 加油技术工艺的可行性

本项目采用的车辆加油技术工艺为国内通用的车辆加油技术，不在国家生产技术工艺的淘汰范围内。

### 附 3.3.2 调试情况

2023 年 11 月竣工并进入设备调试，加油系统装置及其它设备设施调试完毕并符合运行要求。

1) 在调试期间，储罐、管道及加油机经现场调试、监测，没有发现异常和泄漏现象；

2) 在调试期间，作业人员对车辆加油工艺进一步深入了解，对操作

程序进一步熟练，使站区生产安全度进一步提高；

- 3) 进一步加强了安全制度管理工作，编制出各项安全生产规章制度；
- 4) 完善防雷防静电设施，对站区进行防雷防静电检测；
- 5) 配备消防器材。

### 附 3.4 装置、设备和设施

#### 附 3.4.1 装置、设备和设施运行情况

本项目车辆加油技术工艺为国内通用技术，经设备调试各项指标平稳、正常，站区储存能力能够满足车辆加油的需求；本项目车辆加油系统的主要运行设备储罐、加油机等经过调试状况良好，设备正常、平稳，技术参数符合设计要求。

#### 附 3.4.2 装置、设备和设施的检修、维护情况

本项目在调试期间，建设单位能够对车辆加油装置、设备和设施进行经常性安全检查，进行正常情况下的设备维护和保养，并做好各项检修和维护记录。

#### 附 3.4.3 装置、设备和设施的法定检验、检测情况

本项目所使用的车辆加油装置、设备和设施，不属于国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的装置、设备和设施。本项目车辆加油装置、设备和设施需要强制检验检测的有消防设施、防雷设施等。

附表 3-6 为检验检测的实际情况：

附表 3-6 站区装置、设备和设施的法定检验、检测情况

序号	文件名称	设备设施	检测(登记)时间	检测(验)结果	检测(登记)单位
1	山东省防雷装置危化品场所验收报告	站房、罩棚、加油机区及罐区	2023.06.26	合格	日照市风云防雷科技有限公司

### 附 3.5 加油及储存物料

物料安全性能检查见附表 3-7。

附表 3-7 物料安全性检查表



序号	检查项目及内容	检查依据	实际情况	检查结果
1.	应保证储存物品的平稳、安全。要标明物品名称、牌号、存入日期和其他注意事项。	《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 第5.8.1条	记录详细	符合
2.	储存物品的地点、仓库、场院应严禁烟火，并配置符合规定的照明和消防器材；		设置了严禁烟火标识	符合
3.	储存易燃易爆物品的场所，应备用相应的消防器材和通讯报警装置。		配备消防器材	符合
4.	储存可燃性液体、可燃及助燃气体、液化烃的储罐，应有足够的安全距离，设置必要的消防设施、防护堤(防火堤)、防雷装置、监控仪表等防火设施。		与周围间距符合要求，其它防火设施配备符合要求	符合
5.	从事危险化学品经营的企业应当具备下列条件： (一) 有符合国家标准、行业标准的经营场所，储存危险化学品的，还应当有符合国家标准、行业标准的储存设施； (二) 从业人员经过专业技术培训并经考核合格； (三) 有健全的安全管理规章制度； (四) 有专职安全管理人员； (五) 有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备； (六) 法律、法规规定的其他条件。	《危险化学品安全管理条例》国务院令344号，中华人民共和国国务院令591号修订，中华人民共和国国务院令645号修正) 第三十四条	经营条件符合要求	符合
6.	生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。	《危险化学品安全管理条例》国务院令344号，中华人民共和国国务院令591号修订，中华人民共和国国务院令645号修正) 第二十一条	站区办公室设置通讯设备	符合
7.	从事危险化学品道路运输、水路运输的，应当分别依照有关道路运输、水路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。	《危险化学品安全管理条例》国务院令344号，中华人民共和国国务院令591号修订，中华人民共和国国务院令645号修正) 第四十三条	选用具备资质的运输单位	符合
8.	生产使用的危险和有害的液态、气态和粉状物料，应尽量采用不受该物料侵蚀的管道输送。采用容器输送时，必须符合有关规定，确保安全；	《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 第5.8.2条	管道选用适宜的材质	符合
9.	对输送管线、设备和工具应定期进行维护、保养和检修；	《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 第5.8.2条	定期维护保养	符合
10.	装卸、运输方法应符合GB4387和有关标准规定，或根据作业特点和环境条件，编写专门的装卸作业安全规程。	《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008	符合要求	符合

序号	检查项目及内容	检查依据	实际情况	检查结果
		第5.8.2条		

检查结果：物料安全性能检查表共设检查内容 10 项，全部符合要求。

## 附件4 安全评价依据

序号	条文	条文号
<b>国家法律</b>		
1.	《中华人民共和国安全生产法》	中华人民共和国主席令（2002）第70号，根据主席令（2014）第13号修订，全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）2021.09.01施行
2.	《中华人民共和国劳动法》	中华人民共和国主席令（1994）第二十八号（根据主席令（2009）第十八号修订，根据主席令（2018）第24号修订）
3.	《中华人民共和国劳动合同法》	中华人民共和国主席令（2007）第六十五号（根据主席令（2012）第七十三号修订）
4.	《中华人民共和国职业病防治法》	中华人民共和国主席令（2001）第六十号（根据主席令（2011）第五十二号修订，根据主席令（2016）第四十八号修订，根据主席令（2017）第八十一号修订，根据主席令（2018）第二十四号修订）
5.	《中华人民共和国消防法》	1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过 2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订 根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第一次修正 根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正
6.	《中华人民共和国环境保护法》	中华人民共和国主席令（1989）第二十二号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行
7.	《中华人民共和国防震减灾法》	中华人民共和国主席令（1997）第九十四号（根据主席令（2008）第七号修订）
8.	《中华人民共和国特种设备安全法》	中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日施行
9.	《中华人民共和国突发事件应对法》	中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日起施行
<b>国务院有关行政法规及规范性文件</b>		
1.	《生产安全事故应急条例》	国务院令 第708号，2019年4月1日起施行
2.	《危险化学品安全管理条例》	国务院令〔2002〕第344号，根据国务院令〔2011〕591号，国务院令〔2013〕645号修订

序号	条文	条文号
3.	《中华人民共和国监控化学品管理条例》	国务院令〔1995〕第190号，根据〔2011〕588号修订
4.	《工伤保险条例》	国务院令〔2003〕第375号，根据国务院令586号〔2010〕修订
5.	《女职工劳动保护特别规定》	国务院令 第619号，2012年4月18日起施行
6.	《生产安全事故报告和调查处理条例》	国务院令 第493号，2007年6月1日起施行
7.	《建设工程安全生产管理条例》	国务院令 第393号，2004年2月1日起施行
8.	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》	国务院令〔2002〕第352号
9.	《气象灾害防御条例》	国务院令〔2010〕第570号，根据2017年10月07日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订
10.	《易制毒化学品管理条例》	国务院令〔2005〕第445号，根据国务院令〔2014〕第653号修订，〔2016〕第666号修订，国办函〔2017〕120号修订，国务院令〔2018〕第703号修订，国办函〔2021〕58号修订
<b>地方规章、条例</b>		
1.	《山东省消防条例》	山东省十一届人大常委会第21次会议修订〔2011〕，根据山东省人大常委会〔2015〕第100号修改
2.	《山东省安全生产条例》	山东省第十二届人民代表大会常务委员第二十五次会议〔2017〕168号〔根据2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订〔2021〕第185号〕
3.	《山东省防御和减轻雷电灾害管理规定》	山东省人民政府令〔2002〕第134号，根据山东省人民政府令〔2004〕第175号修订，根据山东省人民政府令〔2018〕第311号修订
4.	《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》	2011年6月22日山东省人民政府令第236号公布 根据2021年7月2日山东省人民政府令第342号《山东省人民政府关于修改〈山东省生产安全事故报告和调查处理办法〉的决定》第一次修正 根据2022年4月25日山东省人民政府令第349号《山东省人民政府关于修改和废止部分省政府规章的决定》第二次修正
5.	《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》	鲁安监发〔2015〕53号
6.	《关于加强易爆炸重点危险化学品安全生产管理工作的通知》	鲁安监发〔2010〕62号
7.	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》	山东省人民政府令〔2013〕第260号，根据山东省人民政府令〔2016〕第303号修订，山东省人民政府令〔2018〕第311号修订
8.	《山东省危险化学品安全管理办法》	山东省人民政府令〔2017〕第309号
9.	《山东省危险化学品企业安全治理规定》	鲁政办字〔2015〕259号

序号	条文	条文号
10.	《关于印发《危险化学品企业动火作安全管理规定》和《危险化学品企业受限空间作安全管理规定》示范文本的通知》	鲁安监函字〔2015〕79号
11.	《山东省加油站安全评价导则》	鲁安监发〔2006〕114号
12.	《山东省禁止危险化学品目录（第二批）》	鲁应急字〔2022〕61号
13.	《山东省突发事件应对条例》	山东省十一届人民代表大会常务委员第三十一次会议通过（2012）
14.	《山东省安全生产风险管控办法》	山东省人民政府令〔2020〕331号
15.	《山东省生产安全事故应急办法》	山东省人民政府令〔2020〕341号
16.	《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》	鲁政办字〔2016〕36号
17.	《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》	鲁安办发〔2021〕50号
18.	《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》	省政府令〔2022〕第347号
19.	《山东省企业危险作业报告管理办法》	鲁应急字〔2022〕70号
20.	《山东省安全生产举报奖励办法》	鲁应急发〔2021〕3号
21.	《关于印发〈全省危险化学品安全生产信息化建设与应用工作方案（2021-2022年）〉的通知》	鲁应急字〔2021〕107号
22.	《关于印发山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）的通知》	鲁安发〔2022〕4号
23.	《山东省生产安全事故应急预案管理办法》	鲁应急发〔2023〕5号
24.	《山东省安全生产培训考核管理规定（试行）》	鲁应急发〔2023〕6号
<b>国家各部委、行业主管部门的有关规章和指导性文件</b>		
1.	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》	国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第45号，〔2015〕第79号令修改
2.	《生产经营单位安全培训规定》	安监总局令〔2006〕第3号，（安监总局令〔2013〕第63号、总局令〔2015〕第80号修订）
3.	《危险化学品经营许可证管理办法》	国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第55号，〔2015〕第79号令修改
4.	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》	国家安监总局令〔2011〕第40号令及安监总局79号修订
5.	《生产安全事故应急预案管理办法》	国家安全生产监督管理总局令第88号，根据应急管理部令第2号修正，于2019年9月1日起施行
6.	《爆炸危险场所安全规定》	劳部发〔1995〕第56号
7.	《防雷减灾管理办法》	中国气象局〔2005〕第8号令，根据《中国气象局关于修改〈防雷减灾管理办法的决定〉》中国气象局令〔2013〕第24号
8.	《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》	中国气象局令〔2020〕第37号



序号	条文	条文号
9.	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	中华人民共和国国家发展和改革委员会令（2005）第40号发布，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（2021）第49号修改
10.	《职业病分类和目录》	国卫疾控发（2013）48号
11.	《重点监管的危险化学品名录》	2013年版
12.	关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于安监总管三进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见	安监总管三（2010）186号
13.	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	财资（2022）136号
14.	《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》	安监总管三（2009）116号
15.	《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》	安监总管三（2013）3号
16.	《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》	安监总科技（2015）75号
17.	《关于印发推广先进安全技术装备目录（2015年第二批）的通知》	安监总科技（2015）第109号
18.	《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》	安监总科技（2016）137号
19.	《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》	国家安监总局、科技部、工业和信息化部（2017）19号
20.	《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知》	应急厅（2020）38号
21.	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》	安监总局令（2010）第36号（安监总局令（2015）第77号修改
22.	《高毒物品目录》	卫法监发（2003）142号
23.	《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》	安监总管三（2014）68号
24.	《用人单位劳动防护用品管理规范》	安监总厅安健（2015）124号，根据安监总厅安健（2018）3号修订
25.	《易制爆危险化学品名录》	公安部2017年版
26.	《危险化学品目录》2015年版	国家安监总局等十部门公告（2015）第5号，根据应急管理部等十部门公告（2022）第8号修订
27.	《应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》涉及柴油部分内容的通知》	应急厅函（2022）300号
28.	《国家安监总局办公厅关于进一步加强生产经营单位一线从业人员应急培训的通知》	安监总厅应急〔2014〕34号
29.	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》	国家安全生产监督管理总局（2008）16号令
30.	《关于印发〈危险化学品建设项目安全评价细则（试行）〉的通知》	安监总危化（2007）255号
31.	《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》	安监总管三（2016）62号

序号	条文	条文号
32.	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》	住建部(2020)51号(根据住房和城乡建设部令(2023)第58号修订)
33.	《各类监控化学品名录》	中华人民共和国工业和信息化部令[2020]第52号
34.	《部分第四类监控化学品名录(2019版)》	国家禁化武办(2019年09月18日)
35.	《特别管控危险化学品目录(第一版)》	国家应急管理部等四部门公告(2020)第3号
36.	《关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》	安委(2020)3号
37.	《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)的通知》	安监总厅管三(2015)80号
38.	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》	安监总管三(2017)121号
39.	《油气罐区防火防爆十条规定》	安监总政法(2017)15号
40.	《关于印发〈危险化学品建设项目安全设施目录(试行)〉的通知》	安监总危化(2007)225号
<b>标准、规范</b>		
1.	《安全评价通则》	AQ8001-2007
2.	《安全验收评价导则》	AQ8003-2007
3.	《安全预评价导则》	AQ 8002-2007
4.	《汽车加油加气加氢站技术标准》	GB50156-2021
5.	《石油化工企业防火设计标准》	GB50160-2008, 2018年版
6.	《建筑设计防火规范》	GB50016-2014, 2018年版
7.	《建筑防火通用规范》	GB 55037-2022
8.	《消防设施通用规范》	GB55036-2022
9.	《工业企业总平面设计规范》	GB50187-2012
10.	《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》	GB/T 29639-2020
11.	《企业安全生产标准化基本规范》	GB/T 33000-2016
12.	《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》	AQ/T 9011-2019
13.	《生产安全事故应急演练基本规范》	AQ/T 9007-2019
14.	《加油站作业安全规范》	AQ3010-2022
15.	《危险化学品仓库储存通则》	GB 15603-2022
16.	《危险化学品重大危险源辨识》	GB18218-2018

序号	条文	条文号
17.	《建筑灭火器配置设计规范》	GB50140-2005
18.	《建筑抗震设计规范》	GB50011-2010, 2016年修订
19.	《建筑照明设计标准》	GB50034-2013
20.	《建筑物防雷设计规范》	GB50057-2010
21.	《石油化工装置防雷设计规范（2022版）》	GB50650-2011
22.	《石油化工设备和管道涂料防腐设计标准》	SHT3022-2019
23.	《化工企业总图运输设计规范》	GB50489-2009
24.	《职业性接触毒物危害程度分级》	GBZ 230-2010
25.	《低压配电设计规范》	GB50054-2011
26.	《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》行业标准第1号修改单	GBZ 2.1-2019/XG1-2022
27.	《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》	GBZ 2.2-2007
28.	《防止静电事故通用导则》	GB12158-2006
29.	《爆炸危险环境电力装置设计规范》	GB50058-2014
30.	《石油化工静电接地设计规范》	SH/T3097-2017
31.	《车用柴油》	GB19147-2016
32.	《车用柴油》国家标准第1号修改单	GB 19147-2016/XG1-2018
33.	《车用汽油》	GB17930-2016
34.	《通用小型汽油机 铝连杆技术条件》	JB/T 11651-2013
35.	《山东省劳动防护用品配备标准》	DB37/T 1922-2011
36.	《危险场所电气防爆安全规范》	AQ3009-2007
37.	《油气回收装置通用技术条件》	GB/T 35579-2017
38.	《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》	GB17914-2013
39.	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》	GB 50169-2016
40.	《交流电气装置的接地设计规范》	GB/T 50065-2011
41.	《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》	GB 50914-2013
42.	《液体石油产品静电安全规程》	GB 13348-2009

序号	条文	条文号
43.	《安全色》	GB 2893-2008
44.	《消防安全标志设置要求》	GB 15630-1995
45.	《安全标志及其使用导则》	GB 2894-2008
46.	《化学品作业场所安全警示标志规范》	AQ 3047-2013
47.	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》	GB 30077-2013
48.	《油气回收系统防爆技术要求》	GB/T 34661-2017
49.	《油气回收装置通用技术条件》	GB/T 35579-2017
50.	《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》	GB 30000.7-2013
51.	《钢制常压储罐 第1部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》	AQ 3020-2008
52.	《成品油零售企业管理技术规范》	SB/T 10390-2004
53.	《危险化学品企业特殊作业安全规范》	GB 30871-2022
54.	《加油加气站视频安防监控系统技术要求》	AQ/T 3050-2013
55.	《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》	GB 39800.1-2020
56.	《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》	GB 39800.2-2020
57.	《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》	GB/T 2893.5-2020
58.	《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》	SH/T 3178-2015
59.	《加油站埋地用热塑性塑料复合管道系统》	GB/T39997-2021
60.	《汽车加油加气站消防安全管理》	XF/T3004-2020
61.	《汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南》	DB37/T3651-2019
<b>其他相关资料</b>		
62.	《中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站设立安全评价报告》	陕西汇丰应急咨询有限公司编制
63.	《中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站安全设施设计专篇》	哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司编制

## 附件5 安全评价方法简介

### 附5.1 安全检查表

安全检查表(Safety Check List, 简称SCL)是系统安全工程的一种最简便、广泛应用的系统危险性评价方法,同时也是安全验收评价通常使用的方法。

本项目安全检查表以消除、控制危险为目的,根据我国现行有关法律、法规、技术标准;项目运行中危险性分布情况;类似事故案例的分析结果等。以表格的形式对系统的安全状况进行符合性检查,反映项目安全水平现状,以便发现存在的安全生产问题。本报告安全检查表为定性评价,安全检查表结果是项目验收评价的依据。检查内容中未具备项是提出评价建议的依据。

### 附5.2 危险度评价法

借鉴日本劳动省“六阶段法”的定量评价表,结合我国《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008)(2018年版)、《压力容器化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》(HG/T20660-2017)等有关标准、规程,编制了“危险度评价取值表”(见附表5-1)。规定设备或单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分,B=5分,C=2分,D=0分赋值计分,由累计分值确定装置危险度见附表5-2。

附表5-1 危险度评价取值表

项目	分值	A(10分)	B(5分)	C(2分)	D(0分)
物质(系指设备或单元中危险、有害程度最大之物质)		① 甲类可燃气体;②甲 <sub>A</sub> 类物质及液态烃类;③甲类固体;④极度危害介质 <sup>*2</sup>	① 乙类可燃气体;②甲 <sub>B</sub> 、乙 <sub>A</sub> 类可燃液体;③乙类固体;④高度危害介质	① 乙 <sub>B</sub> 、丙 <sub>A</sub> 、丙 <sub>B</sub> 类可燃液体; ② 丙类固体; ③ 中、轻度危害介质	不属左述之A、B、C项之物质
容量		① 气体 1000m <sup>3</sup> 以上;②液体 100m <sup>3</sup> 以上	① 气体 500 ~ 1000m <sup>3</sup> ; ②液体 50 ~ 100m <sup>3</sup>	① 气体 100~500m <sup>3</sup> ; ② 液体 10~50m <sup>3</sup>	① 气体 <100m <sup>3</sup> ; ② 液体 <10m <sup>3</sup>
温度		1000℃ 以上 使	①1000℃ 以上使用,	① 在 250 ~ 1000℃ 使	在 低 于



项目	分值	A(10分)	B(5分)	C(2分)	D(0分)
		用，其操作温度在燃点以上	但操作温度在燃点以下；②在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上	用，但操作温度在燃点以下；②在低于250℃时使用，操作温度在燃点以上	250℃时使用，操作温度在燃点以下
压力		100Mpa	20~100Mpa	1~20Mpa	1Mpa以下
操作		① 临界放热和特别剧烈的放热反应操作； ② 在爆炸极限范围内或其附近的操作	① 中等放热反应(如酯化等)② 系统进入空气或不纯物质，可能发生的危险、操作；③ 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作；④ 单批式操作	① 轻微放热反应(如加氢、水合、异构化、磺化、中和等反应)操作；② 在精制过程中伴有化学反应；③ 单批式操作，但开始使用机械等手段进行程序操作；④ 有一定危险的操作	无危险的操作

注：\*1. 见《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008)(2018年版)中可燃物质的火灾危险性分类；

\*2. 见《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》(HG/T20660-2017)附录A、附录B；

\*3. ①有触媒的反应，应去掉触媒层所占空间；  
②气液混合反应，应按其反应的形态选择上述规定。

附表 5-2 危险度分级表

总分值	≥16分	11~15分	≤10分
等级	I	II	III
危险程度	高度危险	中度危险	低度危险

### 附 5.3 道化学火灾爆炸指数法

对一种可能发生的事故只有知道其后果时，对其危险性分析才算是完整的。后果分析是危险源危险性分析的一个主要组成部分，其目的在于定量描述一个可能发生的重大事故对企业、对企业内职工、对企业外居民甚至环境造成危害的严重程度。其分析结果可为企业或企业主管部门提供关于重大事故后果的信息，为企业决策者和设计者提供关于决策采取何种防护措施的信息。

本项目涉及的汽油、柴油为易燃和可燃物质，若其泄漏，易造成火灾爆炸和人员中毒事故，本次评价选用《道化学火灾爆炸指数法》对加油站油罐火灾、爆炸进行事故后果模拟，计算其伤害范围制定出相应的安全对策，力求做到项目的本质安全。

## 附件 6 收集的文件、资料目录

### 附 6.1 有关的技术文件、资料

- 1) 中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站安全设施竣工验收评价合同；
- 2) 与本项目有关的其它技术和管理资料。

### 附 6.2 安全生产管理制度和操作规程

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站提供的管理制度和操作规程目录清单。

### 附 6.3 应急救援预案

中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站生产安全事故应急预案及备案登记表。

## 附件 7 法定检验、检测情况汇总表

附表 7-1 安全管理人员培训名单

姓名	资格证明	职务	证件情况	有效期
夏斌	安全生产知识和管理能力考核合格证	主要负责人	已培训考核合格	2023.07.01-2026.06.30
郭兆莹	安全生产知识和管理能力考核合格证	安全管理人员	已培训考核合格	2023.08.04-2026.08.03

附表 7-2 法定检测、检验情况汇总表

序号	文件名称	检测(登记)时间	检测(验)结果	检测(登记)单位
1	新建建筑物雷电防护装置检测报告	2023.11.17	合格	日照市风云防雷科技有限公司

## 附件 8 经营条件检查表

分类	项目	检查内容	检查结果		备注
			是/有	否/无	
管 理 层	1	是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。	是		
	2	是否制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品(具)、安全设施、设备,作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生,安全检查、隐患整改、事故调查处理,安全生产奖惩等规章制度。	是		
	3	是否根据危险化学品的经营工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标准规定的作业安全规程。	是		
	4	安全投入是否符合安全生产要求。	是		
	5	是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。	是		
	6	主要负责人、安全生产管理人员的安全知识和管理能力是否经考核合格。	是		
	7	特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书。			不涉及
	8	从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和培训并考核合格。	是		
外 部 条 件	9	危险化学品经营、储存是否符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局。	是		
	10	危险化学品经营、储存是否在设区的市规划的专门用于危险化学品经营、储存的区域内。	是		
	11	危险化学品经营装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施,与下列场所、区域的距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定: (1)居民区、商业中心、公园等人口密集区域; (2)学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施; (3)供水水源、水站及水源保护区; (4)车站、码头(按照国家规定,经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外)、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口; (5)基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种经营基地; (6)河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区; (7)军事禁区、军事管理区; (8)法律、行政法规规定予以保护的其他区域。			未构成重大危险源
内 部 条 件	12	站房、作业场所和安全设施、设备、工艺是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。	是		
	13	是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。		否	
	14	经营、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内,且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。		否	
	15	危险化学品经营装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。	是		
	16	进行消防设计的建筑工程是否经过住房和城乡建设局验收合格。	否		未取得消防验收意见

分类	项目	检查内容	检查结果		备注
	17	有无相应的职业危害防护设施和为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。	有		
	18	是否按照国家有关标准辨识、确定本企业的重大危险源。	是		
	19	对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案。		否	
	20	对其可能发生的生产安全事故，是否按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案。	是		
	21	对其可能发生的生产安全事故，有应急救援组织或者应急救援人员。	是		
	22	对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备。	是		

**检查结果：** 安全生产检查表共设检查内容 22 项，经检查 21 符合要求，1 项不符合要求。



## 附件9 附录中评价单位提供的原始资料及证明材料目录

- 1.安全评价委托书
- 2.企业营业执照
- 3.山东省建设项目备案证明
- 4.不动产权证
- 5.建设工程规划许可证
- 6.关于对中国石化销售股份有限公司山东日照莒县第二十三加油站等企业成品油零售网点规划确认的通知
- 7.关于中石化山东日照莒县第二十三加油站等7家企业成品零售网点规划确认延期的通知
- 8.建设用地规划许可证
- 9.危险化学品建设项目安全审查意见书
- 10.新建建筑物雷电防护装置检测报告
- 11.应急预案备案登记表
- 12.特种建设工程消防验收意见书
- 13.设计变更通知单
- 14.设计、施工、安装和监理单位资质
- 15.建设工程竣工验收报告
- 16.主要负责人和安全生产管理人员任命书
- 17.主要负责人及安全生产管理人员培训合格证
- 18.工伤保险及安全生产责任保险
- 19.卸油防溢阀合格证
- 20.隔爆型电机防爆合格证
- 21.可燃气体报警仪合格证
- 22.应急照明灯具检验报告
- 23.加油机、三次油气回收装置产品合格证
- 24.储存用钢罐体产品质量证明书
- 25.压力测试报告

- 26.隐蔽施工记录（油罐安装、电线导管敷设、防雷与接地、加油机管线、卸油管道、油气回收管道、呼吸阀管道安装、防腐工程）风机、油气回收、压力检测报告
- 27.液位仪验收单
28. 风险分级管控和隐患排查治理资料
- 29.安全管理制度、操作规程及安全生产责任制目录
- 30.教育培训记录
- 31.应急演练记录
- 32.个人防护用品发放记录
- 33.周边告知书
- 34.专家评审意见
- 35.修改说明
- 36.周边环境图、总平面布置图、工艺流程图、爆炸区域划分图